

Región No. 2
Barrio: Hato Rey
Sector: Floral Park

Descripción del sector

Resumen de Hallazgos

Clasificación de estructuras

Plano Cuadricula

Hojas de cotejo

Fotos

Descripcion del Sector

Barrio: Hato Rey

Sector: Floral Park

El sector de Floral Park presenta problemas de inundaciones principalmente en las intersecciones de la calle Luis Llorens Torres con la Calle Pablo Duarte. Aquí es donde se origina el punto bajo de la zona. El área de captación es bastante extenso y no hay suficientes estructuras de drenaje, por lo que la mayoría del agua fluye sobre la superficie y las alcantarillas de la intersección no tienen capacidad para manejar tanto flujo. Esto provoca que las inundaciones se extiendan y afecten las Calles Francisco Sein, Salvador Brau, Padre Rufo, José Martí, Matienzo Cintrón, Ruiz Belvis. Solo hay estructuras de drenaje en las intersecciones de la calle Matienzo Cintron con Francisco Seín, Francisco Sein con Calle Duarte, Matienzo Cintron con Luis Llorens Torres, Luis Llorens Torres con José MArti , pero casi todas son estructuras pequeñas con tubos de 12" de diámetro o menor. La mayoría de las estructuras en el área están en buenas condiciones pero se inundan en eventos de lluvia. Esto hace pensar que el sistema pluvial no tiene capacidad para manejar eventos grandes de lluvia

Otra area problemática se encuentra en las intersecciones de las calles Pachín Marín, Ruiz Belvis y Calle Las Américas. Aquí se forma otro punto bajo. En estas intersecciones se acumula demasiado hojas y basura lo que ocasiona que el sistema pluvial se tape a menudo. Vecinos del área limpian las parrillas de las estructuras en ocasiones cuando detectan que el agua no fluye por las mismas y comienza a quedarse empozada. Pero el interior de la estructura se queda con las hojas y sedimento acumulado.

Una tercera área problemática se encuentra en la calle José Martí, frente a la Universidad Politécnica. Aquí se origina otro punto bajo y las estructuras de drenaje están completamente tapadas. La salida de estas estructuras se conectan a unas internas dentro de los terrenos de la Universidad Politécnica que también son inundables. Pero dado que es una institución privada, no se analizó el sistema dentro de los terrenos de la universidad.

Personal de la junta de residentes nos informaron de los límites de las áreas problemáticas, en las cuales nos acompañaron a visitar alguna de ellas. Hay escases de alcantarillas para el sector y las pocas que hay tienen tubos de pequeño diámetro.

En la primera área problemática (calles Pablo Duarte, Luis Llorens Torres y calles adyacentes) el sistema pluvial se conecta a una troncal localizada en la calle Luis Llorens Torres, entre las calles Duarte y José Martí. No se pudo precisar el tamaño de

la troncal, pero si es de un tamaño bastante grande. Esta sigue su recorrido entubado hasta llegar a la laguna San José. Aunque la troncal es de gran tamaño, las tuberías que se conectan a ellas no lo son.

La segunda área problemática tiene una tubería de 36 pulgadas saliendo de su punto bajo y continua fluyendo por la calle Las Américas, Calle San Antonio y llega a la Avenida Barbosa. Este sistema pluvial no se conecta al mencionado en la área problemática 1.

La tercera área problemática, hay una descarga proveniente de la Universidad Politécnica que se conecta al sistema pluvial de la Avenida Ponce de León. Este es un sistema independiente del mencionado en la área problemática 1. El sistema pluvial de la Avenida Ponce de León sigue fluyendo hacia el norte. No se siguió con su ruta para determinar donde termina, aunque todo tiende a indicar que descarga cerca de la estación de Aquaexpreso.

En este estudio se analizaron las cuadriculas J12c, J12d, J13a, J13b, que incluyen parte del Sector Floral Park. De las estructuras analizadas tenemos que el 62% de las estructuras están tapadas o sucias, el 36% limpias y el 1% son combinadas. Hay varias estructuras que se encontraron en el lugar que no estaban identificadas en los dibujos del Municipio de San Juan. En adición hay varias estructuras que aparecen en los planos del municipio pero no se encontraron en el lugar.

Se recomienda que se limpien y destapen las estructuras identificadas en este informe. También se recomienda hacer un estudio hidráulico e hidrológico para estudiar la infraestructura existente. Basado en este estudio se determinará si se rehabilita el sistema existente o si debe diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras más grandes que puedan manejar las escorrentías de la zona. Se detectaron varias estructuras combinadas por lo que se recomienda eliminar las conexiones sanitarias de las pluviales.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a largo plazo a tomar.

Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de planos usados para el mismo.

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

BARrio: HATO REY
SECTOR: FLORAL PARK
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA
HECTO CORREA Jr.

FECHA

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	LOCALIZACION / DIRECCION	DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/19/2009	J12c	S-001 a S-004	Calle Jose martí (Frente Universidad Politecnica)	Estructuras S-001, S-002 & S-003 estan tapadas. Estructura S-004 no se llego a ver, queda dentro de los terrenos de la Universidad Politecnica	<p>Accion inmediata: Destapar / limpiar estructuras S-001, S-002 y S-003. Este es un punto bajo y el tubo de salida descarga hacia la UPPR.</p> <p>Accion a largo plazo: En parte se inunda por estar las estructuras tapadas en un punto bajo. Pero tambien se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.</p>	
8/19/2009	J12c	S-005 a S-007	Calle Salvador Brau	Estructuras S-005, S-006 y S-007 tienen un poco de tierra en el fondo. Se ven funcionando bien. Vecino informa que se inunda esta area.	<p>Accion inmediata: Limpiar estructuras S-005, S-006 y S-007. Este es un punto bajo y el tubo de salida descarga corre por debajo de casas hasta la calle paralela Francisco Sein. En parte se inunda por estar las estructuras en un punto bajo, el area de captacion es grande para solo estas estructuras.</p> <p>Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.</p>	
8/18/2009	J12c	S-008 a S-012	Int. Calle Jose Marti / Calle Francisco Sein	Estructura S-008, S-009B, S-010, S-011 no presenta problemas. Estructuras S-008B, S-009, S-012 tienen un poco de sedimento en el fondo de la estructura. Estructura S-008 tiene la parrilla rota.	<p>Accion inmediata: Limpiar estructuras S-008B, S-009 y S-012. Aunque no estan tapadas, solo sucias son estructuras muy pequenas y se pueden tapar con facilidad.</p> <p>Accion a largo plazo: Las estructuras en la interseccion son pequeñas y poco profundas. Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.</p>	

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

8/19/2008	J12c	S-013 a S-017	Calle Francisco Sein	Estructura S-013 tiene tubo conectado de 18" procedente de S-015. Este tubo tiene la pendiente invertida. Se supone que drene de S-015 a la S-013 pero resulta lo contrario. La invertida del S-013 esta mas baja que del S-015, lo que ocasiona que demasiada agua fluya hacia la S-015 que resulta que tambien es el punto mas bajo del area. Estructuras S-014 y S-015 estan tapadas, llenas de agua a consecuencia de la pendiente invertida entre las estructuras S-013 y S-015. Estructuras S-016 y S-017 son estructuras nuevas y no presentan problemas. Este es un punto bajo y los vecinos informan que se inunda cuando llueve fuerte.	Accion intermedia: Eliminar tubo de salida de 18" que va de la estructura S-013 a la S-015. Estructuras S-014 y S-015 no tienen buena funcion. Se recomienda eliminarlas. Accion a largo plazo: Hay unas estructuras nuevas instaladas (S-016 y S-017) que no han resuelto el problema de inundaciones. Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.
8/19/2009	J12c	S-018 a S-019	Calle Padre Rufo	Estructura S-018 esta parcialmente tapada. Parrilla esta tapada. Estructura S-019 no presenta problemas. Vecinos informa que esta area se inunda de aguas negras cuando llueve fuerte. No se detecto conección sanitaria al pluvial	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-018. Esta estructura tiene mucho sedimento proveniente de una construcción cercana. Medidas de control de erosión y sedimentación se recomienda en esta área mientras continue la construcción. Se recomienda que municipio se reuna con contratistas para asegurar que las medidas de erosión de la construcción son adecuadas, o que el municipio le exija medidas de erosión más efectivas. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.
	J12c	S-020 a S-023	Ave. Ponce de Leon (frente a Universidad Politecnica)	Estructuras S-020, S-021 están parcialmente tapadas. Estructuras S-022 no presenta problemas. Estructura S-023 está un poco sucia. Parrillas de estructuras S-020 y S-021 están parcialmente tapadas. Aquí hay un punto bajo que en ocasiones se inunda parte de la avenida.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-020, S-021 y S-023. Limpiar parrillas de estructuras S-020 y S-021. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.
8/20/2009	J12d	S-001 a S-010H	Calle Luis Llorens Torres	Estructuras S001, S001B, S002, S004 al S006, S009, S-010, S-010B, S-010c, S-010D, S-010F, S-010G, no presentan problemas. Estructuras S-003, S-007, S-010E, S-010G, están parcialmente tapadas. Estructura S-008 tiene un peñón de cemento dentro. Estructura S-008B es un manhole sanitario. Tiene tubería de overflow conectada al pluvial. Estructura S-010H tiene una conexión sanitaria proveniente de una residencia.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-003, S-007, S-008, S-010E, S-010G. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona. Eliminar conexión sanitaria a la estructura S-010H. Sistemas pluvial y sanitario deben estar separados y no combinarse. Eliminar overflow de estructura S-008B, no puede haber sanitario conectado al pluvial.

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

8/20/2009	J12d	S-011 a S-016	Int. Calle Jose Marti / Calle Llorens Torres	Estructuras S-011, S-012B, S-013 no presentan problemas. Estructuras S-012, S-014, S-015 estan parcialmente tapadas. Estructura S-016 genera mal olor. Tiene 4 tubos de PVC de 4" provenientes de residencias. Pudiera haber descargas sanitarias en el pluvial.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-012, S-014, S-015. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona. Hay que investigar si las conexiones de la estructura S-016 es sanitaria. Si es sanitaria hay que eliminarla. Hay un sistema sanitario cerca a las que se podrian conectar estas lineas.	
	J12d	S-017 a S-018	Int. Calle Paris / Calle America	Estructuras S-017 y S-018 estan sucias. Estructura S-017 genera mal olor. Debe tener alguna coneccion sanitaria.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-017 y S-018. Accion Largo Plazo: Investigar posible conección sanitaria a la estructura S-017. De detectar la conección, esta debe ser completamente eliminada.	
8/19/2009	J13a	S-001 a S-002	Calle Duarte	Estructura S-001 no se encontro. Puede estar escondida dentro de la barricada de una construccion que esta en el area. Estructura S-002 esta parcialmente tapada posiblemente debido a los sedimentos de una construccion adyacente.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-002.	
8/17/2009	J13b	S-001 a S-004	Int. Calle Duarte / Calle Francisco Sein	Estructura S-001, S-003, S-004 no presentan problemas. Estructuras S-002, S-002B tienen un poco de sedimentos.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-002 y S-002B. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.	
8/18/2009	J13b	S-005 a S-011	Int Calle Duarte / Calle Llorens Torres	Estructura S-005, S-007, S-010, S-011 no presentan problemas. Estructuras S-005B, S-006, S-008 tienen un poco de sedimentos. Estructura S-007B esta lleno de agua. Hay un tubo que se conecta al S-007 que aparenta ser sanitario. Estructura S-009 tiene un tubo roto dentro de la estructura. Estructura S-009B esta en malas condiciones. parrillas no estan niveladas. Interior de la estructura esta rota.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-005B, S-006, S-007B y S-008. Accion Intermedia: Reparar estrucutra S-009B Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona. Aqui es el punto bajo de la urbanizacion. Hay demasiado flujo superficial que llega a esta intersección.	

**ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS**

8/18/2009	J13b	S-012 a S-019	Calle Luis Llorens Torres	Estructura S012, S-015- no presenta problemas. Estructuras S-013, S-014, S-016, S-017, S-018, S-019 tiene sedimentos acumulado.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-013, S-014, S-015, S-016, S-017 y S-018. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.
8/18/2009	J13b	S-019B a S-021	Int Calle Matienzo Cintron / Calle Llorens Torres	Estructuras S-019B tiene sedimentos acumulado. Estructura S-020 no se encontro . Estructura S-021 tiene molde de madera en su interior que se esta cayendo.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-019B. Eliminar moldes de madera en el interior de la estructura. Obstruyen el flujo de agua. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.
8/18/2009	J13b	S-022 a S029	Calle Luis Llorens Torres	Estructura S-026, S-027, S-029 no presenta problemas. Estructura S-022 esta tapada.Estructuras S-024, S-025, S-028,S-031 tiene sedimentos acumulado. Estructura S-023, el agua levanta la parrilla de esta estructura. Estructura S-030 tiene un tubo que le llega que esta parcialmente tapado	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-022, S-023, S-024, S-025 y S-028. Instalar abrazadera a estreuctura S-023 para que el agua no levante la tapa cuando sube el nivel de agua. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.
8/18/2009	J13b	S-030 a S-032	Int. Calle Ruiz Belvis / Calle Luis Llorens Torres	Estructuras S-031 tiene sedimentos acumulado. Estructura S-030 tiene un tubo que le llega que esta parcialmente tapado. Estructura S-032 tiene basura adentro.	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-030, S-031 y S-032 Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.
8/18/2009	J13b	S-033 a S-038B	Int. Calle Ruiz Belvis / Calle Pachin Marin	Estructura S-033, S-035 S-036 tienen un poco de sedimento dentro. Estructura S-034, S-037, S-038 estan completamente tapado. Pudiera ser que esten abandonados	Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-033, S-034, S-035, S-036, S-037, S-038 y S-038B. Esta es una zona que no se le da mucho mantenimiento al sistema. Hay que investigar si algunos de las estructuras tapadas estan abandonadas. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

8/18/2009	J13b	S-039 a S-042	Int. Calle Francisco Sein / Calle Matienzo cintron	Estructura S-039, S-040, S-041 no presenta problemas. Estructura S-042 tiene un poco de sedimento dentro.	<p>Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-042. Estas son estructuras de gran captacion que interceptan las escorrentias de los niveles altos (ave Ponce de Leon).</p> <p>Accion a largo plazo: Estas estructuras tienen gran capacidad, aun asi los vecinos informan que se inunda la intersección. Por lo que se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.</p>	
8/24/2009	J13B	S-043 a S050	Int. Calle pachin Marin / Calle San Antonio	Estructura S043, S-044, S-045, S-046, S-047, S-048, S-050 estan parcialmente tapadas. Estructura S-049, S-051 esta sucia. Aqui se genera otro punto bajo.	<p>Accion inmediata: Limpiar / destapar estructura S-043, S-044, S-045, S-046 S-047, S-048 S-049, S-050 y S-051. Aqui se acumula demasiada cantidad de hojas, las mismas fluyen con el agua y entran a las estructuras, y se tapan con facilidad. Es necesario que se de mantenimiento constante a esta zona.</p> <p>Accion a largo plazo: Estas estructuras son poco profundas, con tubo maximo de 24 pulgadas. Posiblemente sin la capacidad adecuada. Por lo que se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.</p>	
8/24/2009	J13b	S-051 a S-053	Calle San Antonio	Estructura S-051, S-052 y S-053 estan sucias.	<p>Accion inmediata: Limpiar estructura S-051, S-052 y S-053.</p> <p>Accion a largo plazo: Estas estructuras son pequeñas con tubos de 6 y 8 pulgadas, por lo que tienen muy poca capacidad. Por lo que se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.</p>	SI
9/28/2009	J13b	S-054 a S-062	Calle San Antonio	Estructura S-054, S-057, S-060, S-062 estan sucias. Estructuras S-055 y S-056 estan selladas, no se pudieron abrir. Estructuras S-058 y S-059, S-061 estan parcialmente tapadas. Curb de estructura S-059 esta roto, ya hubo un accidente de que una persona se le cayo el pie dentro del hueco. parrilla de estructura S-062 esta parcialmente tapada.	<p>Accion inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-054, S-055, S-056, S-057, S-058, S-059, S-060, S-061 y S-062. Reparar el encintado de estructura S-059. Hay un hueco entre el encintado y la parrilla. Es necesario mantenimiento preventivo continuo en esta zona. La cantidad de hojas y basura en las estructuras es bien considerable.</p> <p>Accion a largo plazo: Esta calle se inunda aproximadamente 3 pies en el medio de la calle. Estructuras pequenas y tapadas con hojas. Por lo que se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar la zona. Basado en este estudio diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.</p>	

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

REGION No. 2



BRIGADA: No. 3

BARRIO: HATO REY

SECTOR: FLORAL PARK

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J12c	Calle Jose Marti (Frente UPPR)	J12c-S001	1						
J12c	Calle Jose Marti (Frente UPPR)	J12c-S002	1						
J12c	Calle Jose Marti (Frente UPPR)	J12c-S003	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12c	Calle Salvador Brau No. 403	J12c-S005	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12c	Calle Salvador Brau No. 405	J12c-S006	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12c	Calle Salvador Brau	J12c-S007	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12c	Int Calle Jose Marti / Francisco Sein	J12c-S008		1					
J12c	Int Calle Jose Marti / Francisco Sein	J12c-S008B	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12c	Int Calle Jose Marti / Francisco Sein	J12c-S009		1					
J12c	Int Calle Jose Marti / Francisco Sein	J12c-S09B	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12c	Int Calle Matienzo Cintron / Francisco Sein	J12c-S010		1					
J12c	Int Calle Matienzo Cintron / Francisco Sein	J12c-S011		1					
J12c	Int Calle Matienzo Cintron / Francisco Sein	J12c-S012	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12c	Calle Francisco Sein	J12c-S013		1					

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J12c	Calle Francisco Sein No. 403	J12c-S014	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12c	Calle Francisco Sein No. 403	J12c-S015	1						
J12c	Calle Francisco Sein No. 403	J12c-S016		1					
J12c	Calle Francisco Sein No. 403	J12c-S017		1					
J12c	Calle Padre Rufo	J12c-S018	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12c	Calle Padre Rufo	J12c-S019		1					
J12c	Int. ave. Ponce de Leon / calle Alambrera	J12c-S020	1						Parcialmente tapado.
J12c	Ave. Ponce de Leon (frente Politecnica)	J12c-S021	1						Parcialmente tapado.
J12c	Ave. Ponce de Leon (frente Politecnica)	J12c-S022		1					
J12c	Ave. Ponce de Leon (frente Politecnica)	J12c-S023	1			x			Sucia. Estructura bien pequeña.
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S001		1		x			No tiene tapa
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S001B		1					
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S002		1					
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S003	1						Parcialmente tapada
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S004		1					
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S005		1					

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN

Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Paris	J12d-S006		1					
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Paris	J12d-S007	1						Parcialmente tapada
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Paris	J12d-S008		1					Tiene un peñon de cemento
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Paris	J12d-S008B				1			Parece Sanitario. Coneccion del pluvial o viceversa
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Paris	J12d-S009		1					
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Paris	J12d-S010		1					
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S010B		1		X			
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S010C		1					
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S010D		1		X			
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S010E	1				X		Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S010F		1			X		
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S010G		1			X		
J12d	Calle Llorens Torres	J12d-S010H	1				X		Parcialmente tapada. Tiene tubo en el interior roto, parece sanitario.
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Jose Marti	J12d-S011	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Jose Marti	J12d-S012	1						Parrilla oxidada. Tiene partes a punto de romperse
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Jose Marti	J12d-S012B		1			X		

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPE SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Jose Marti	J12d-S013	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Jose Marti	J12d-S014	1					Int	Tiene mucha agua que no se ve fluyendo. Se recomienda limpieza
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Jose Marti	J12d-S015	1						Tiene mucha agua que no se ve fluyendo. Se recomienda limpieza
J12d	Int. Calle Llorens Torres / Calle Jose Marti	J12d-S016		1					Posibilidad descarga sanitaria. 4 tubos provenientes de residencias.
J12d	Int. Calle America / Calle Paris	J12d-S017		1					Mal olor, posible conección sanitaria
J12d	Int. Calle America / Calle Paris	J12d-S018		1					
J13a	Calle Pablo Duarte	J13a-S001					1		No se encontro en el sitio. Hay una barricada de una construccion que toma parte de la calle por lo que el manhole pudiera estar dentro de la barricada.
J13a	Calle Pablo Duarte	J13a-S002	1						
J13b	Int. Calle Duarte / Francisco Sein	J13b-S001		1					
J13b	Int. Calle Duarte / Francisco Sein	J13b-S002	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Int. Calle Duarte / Francisco Sein	J13b-S002B	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Int. Calle Duarte / Francisco Sein	J13b-S003		1					
J13b	Int. Calle Duarte / Francisco Sein	J13b-S004	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S005		1					
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S005B	1						
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S006	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S007		1					
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S007B	1						
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S008	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S009	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S009B	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S010		1					
J13b	Int. Calle Duarte / Llorens Torres	J13b-S011	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Lorens Torres No. 423	J13b-S013	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Lorens Torres	J13b-S014	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Lorens Torres No. 429	J13b-S015	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Lorens Torres No. 429 / 431	J13b-S016	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Lorens Torres No. 431	J13b-S017	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Lorens Torres No. 431 / Esq. 433	J13b-S018	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Lorens Torres No. 434	J13b-S019	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN

Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J13b	Calle Llorens / Esq. Matienzo Cintron	J13b-S019B	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Llorens / Esq. Matienzo Cintron	J13b-S020						1	
J13b	Int. Calle Llorens Torres / Matienzo Cintron	J13b-S021		1					
J13b	Calle Llorens Torres No. 451	J13b-S022	1						
J13b	Calle Llorens Torres No. 455	J13b-S023		1					
J13b	Calle Llorens Torres No. 455	J13b-S024	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Llorens Torres No. 455	J13b-S025	1						
J13b	Calle Llorens Torres No. 457	J13b-S026		1					
J13b	Calle Llorens Torres	J13b-S027		1					
J13b	Calle Llorens Torres / Ruiz Belvis	J13b-S028	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Int. Calle Llorens Torres / Ruiz Belvis	J13b-S029		1					
J13b	Int. Calle Llorens Torres / Ruiz Belvis	J13b-S030	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Int. Calle Llorens Torres / Ruiz Belvis	J13b-S031	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Ruiz Belvis No. 112	J13b-S032	1						
J13b	Calle Ruiz Belvis No. 119	J13b-S033	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Int. Ruiz Belvis / Pachin Marin	J13b-S034	1						Tapado, parece abandonado
J13b	Int. Ruiz Belvis / Pachin Marin	J13b-S035	1		1				

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J13b	Int. Ruiz Belvis / Pachin Marin	J13b-S036	1						Tapado
J13b	Int. Ruiz Belvis / Pachin Marin	J13b-S037	1						Tapado
J13b	Int. Ruiz Belvis / Pachin Marin	J13b-S038	1						
J13b	Pachin Marin no.469	J13b-S038B		1		X			
J13b	Calle Matienzo Cintron / Francisco Sein	J13b-S039		1					
J13b	Int. Matienzo Cintron / Francisco Sein	J13b-S040		1					
J13b	Calle Matienzo Cintron / Francisco Sein	J13b-S041		1					
J13b	Calle Matienzo Cintron / Francisco Sein	J13b-S042	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Pachin Marin / Calle San Antonio	J13b-S043	1						Parcialmente tapada
J13b	Calle Pachin Marin / Calle San Antonio	J13b-S044	1						Parcialmente tapada
J13b	Calle Pachin Marin / Calle San Antonio	J13b-S045	1						Parrilla en mal estado
J13b	Calle Pachin Marin / Calle San Antonio	J13b-S046	1						Parcialmente tapada
J13b	Calle Pachin Marin / Calle San Antonio	J13b-S047	1						Parcialmente tapada
J13b	Calle Pachin Marin / Calle San Antonio	J13b-S048	1			X			Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle Pachin Marin / Calle San Antonio	J13b-S049	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle San Antonio	J13b-S050	1						Parcialmente tapada
J13b	Calle San Antonio	J13b-S051	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPE SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J13b	Calle San Antonio	J13b-S052	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle San Antonio	J13b-S053	1			X			Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle San Antonio	J13b-S054	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle San Antonio	J13b-S055		1					No se pudo abrir
J13b	Calle San Antonio	J13b-S056			1				No se pudo abrir
J13b	Calle San Antonio	J13b-S057	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J13b	Calle San Antonio	J13b-S058	1						Parrilla sucia
J13b	Calle San Antonio	J13b-S059	1						Parrilla sucia
J13b	Calle San Antonio	J13b-S060	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza

TOTAL TAPADAS Y/O SUCIAS

73

TOTAL LIMPIAS

41

TOTAL SELLADAS

3

TOTAL COMBINADAS

1

% TAPADAS Y/O SUCIAS

62%

% LIMPIAS


36%

% SELLADAS

3%

% COMBINADAS

1%

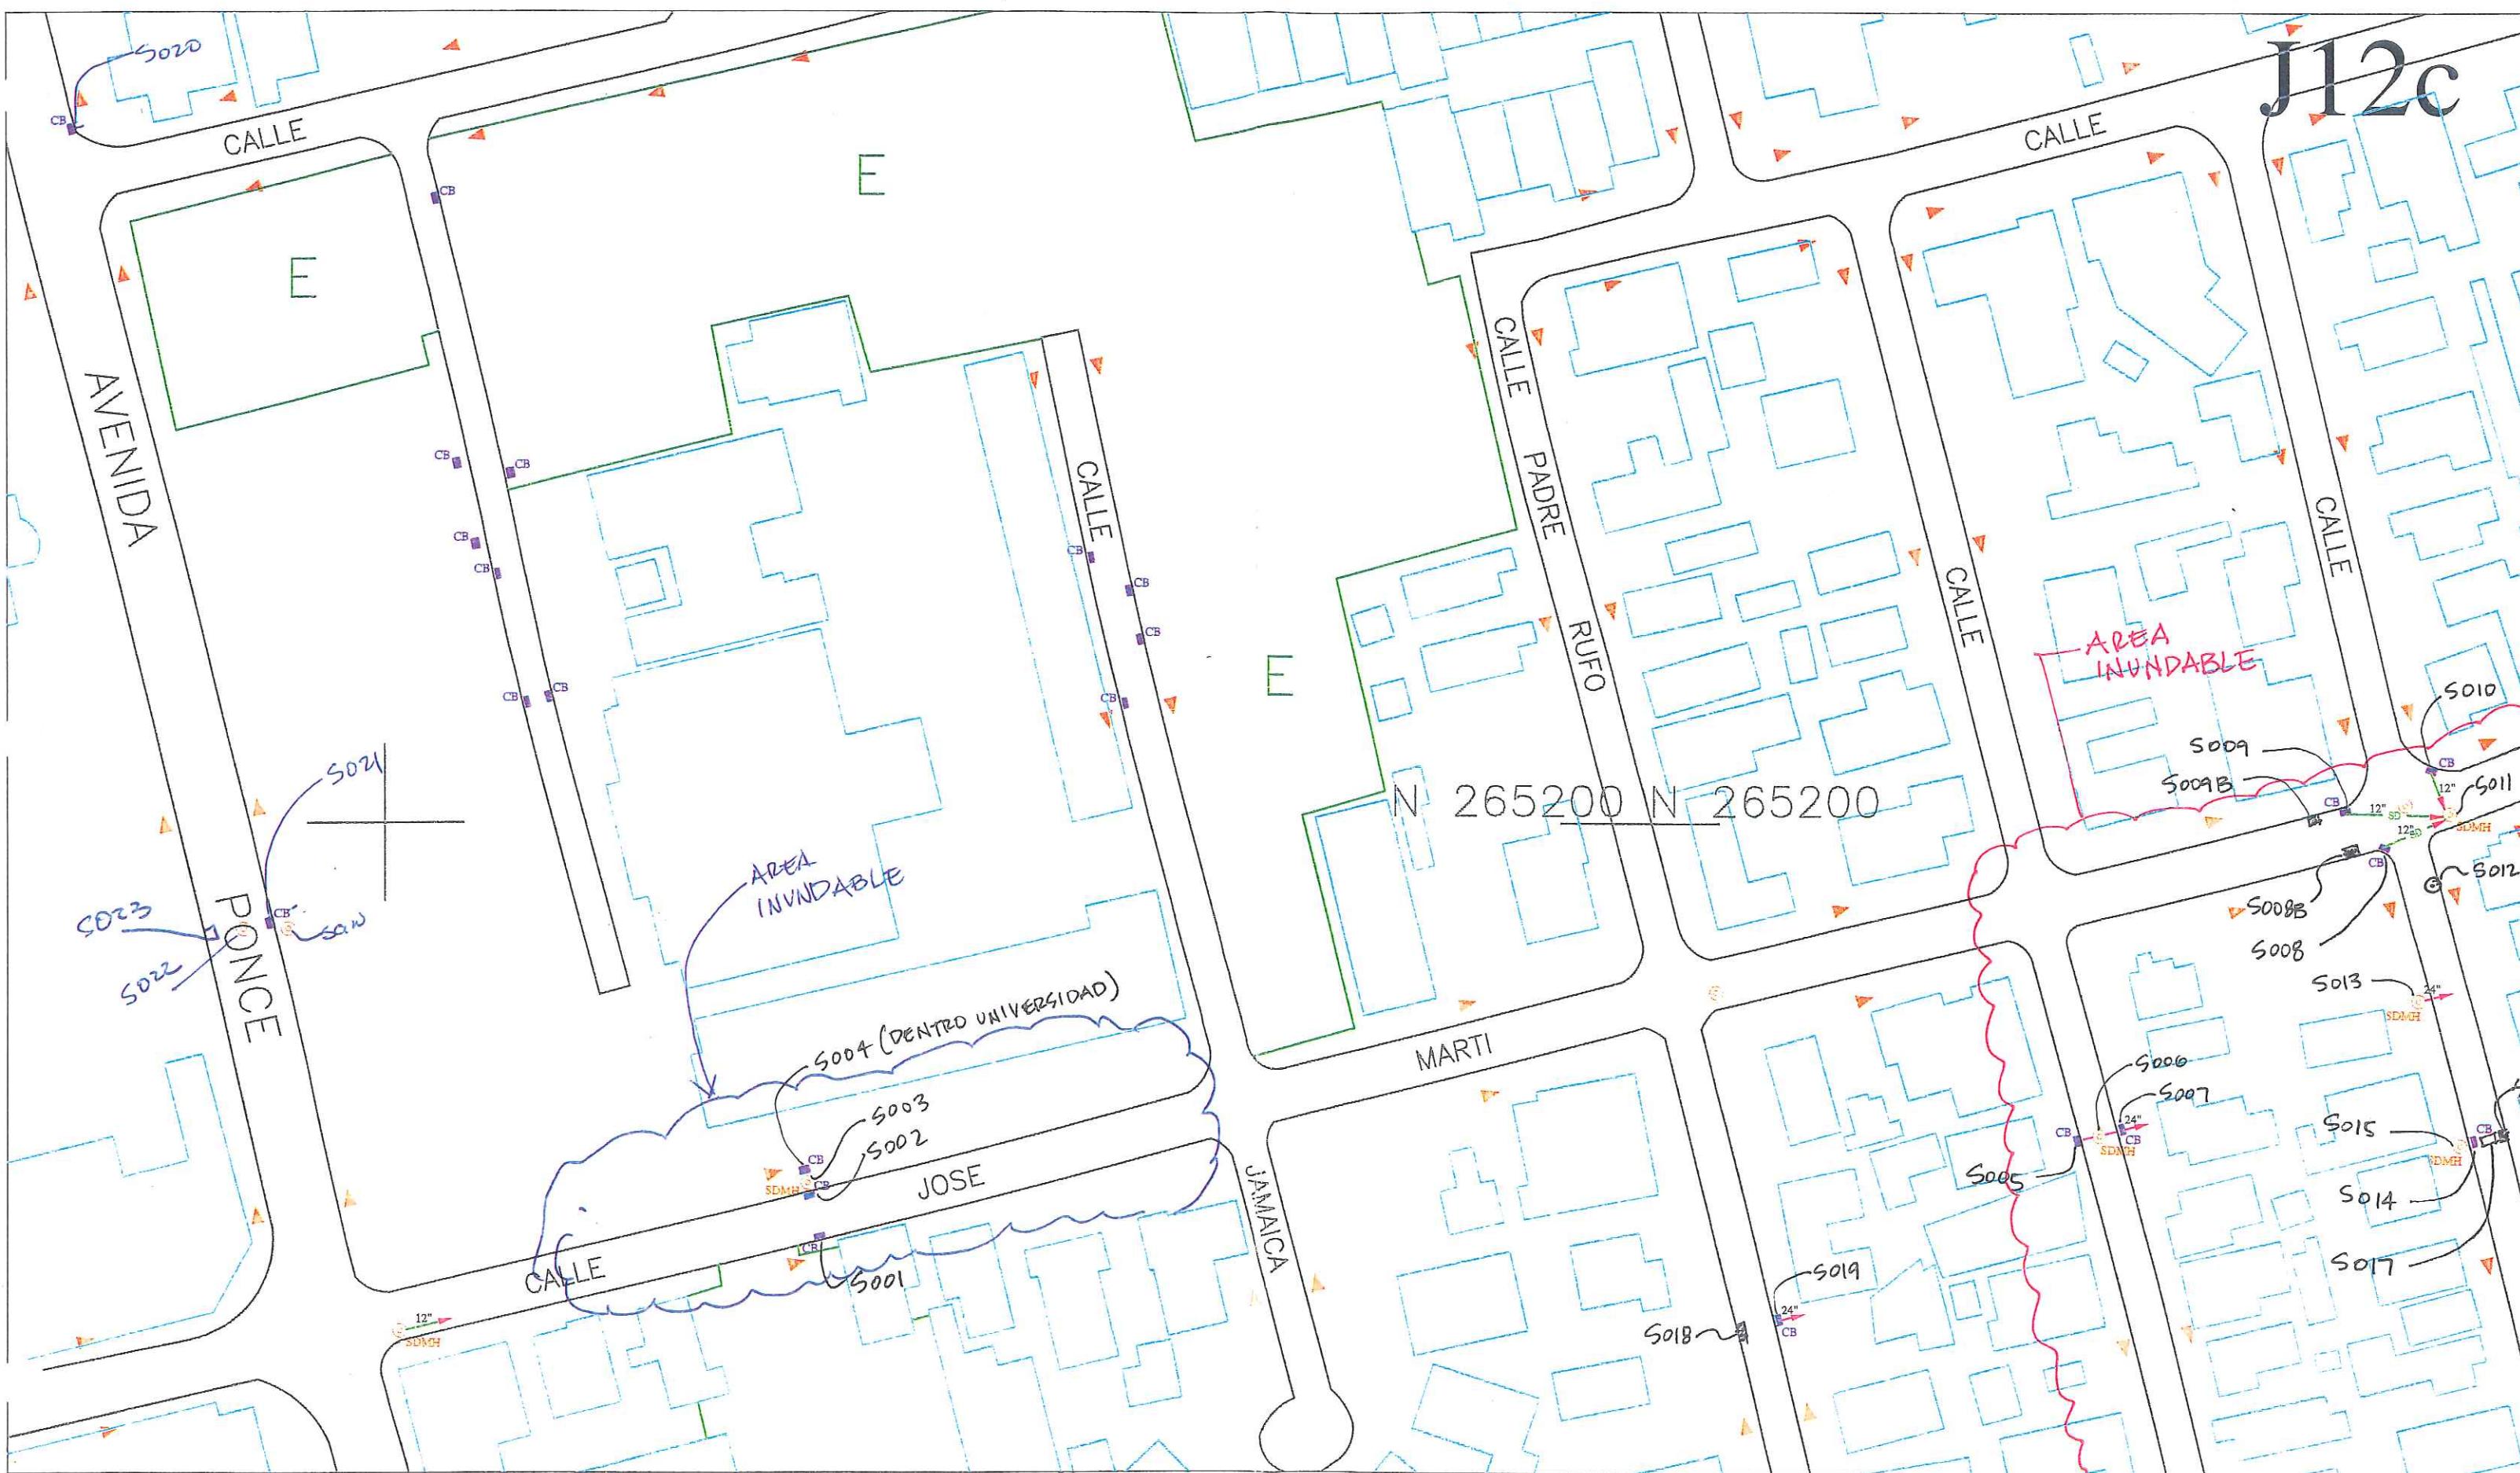

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S- 001	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Jose Marti (Frente UPR.)

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE PUEDE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 6x2-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> preciser | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | | <input checked="" type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | | <input type="checkbox"/> NO | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Taponada

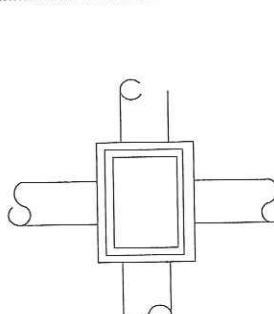

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-5099

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

- IMPIEZA, DESTAPAR
- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

H-A

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12c	S-002	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Jose Marti (Frente Univ. Politecnica)</u>	

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
5'x2'-6"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tapado

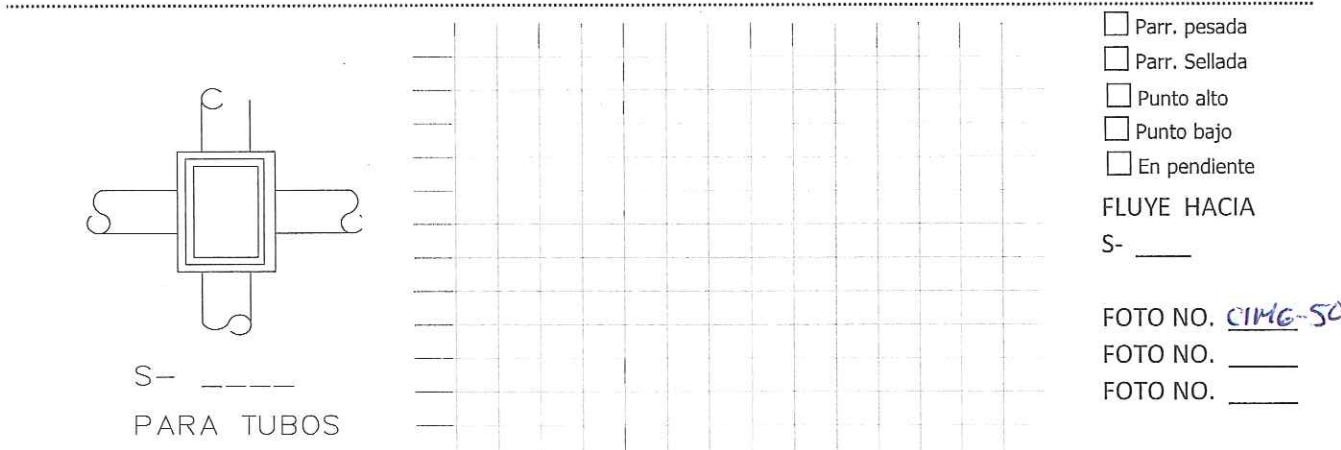

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA IMPIEZA DESTAPAR A-A
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	S12C	S-003	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: Calle José Martí (Frente a Univ. Politécnica)	



OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE PUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET ATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | Llene de Tierra | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tapado Bojo agua.

No se puede precisar salida. Va hacia UPPR.

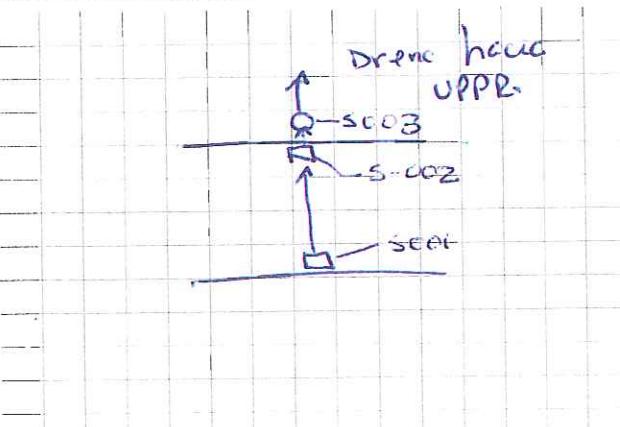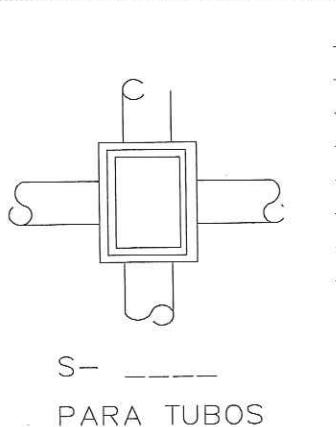

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 003

FOTO NO. CIMG-5096

FOTO NO. CIMG-5097

FOTO NO. CIMG-5098

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR A-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISTA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J1ze	S- 005	Hato Rey

SECTOR	<u>s Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Salvador Brau No. 403</u>


OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presento problemas. Poco profundo la estructura.

Vecino informa que este punto se inunda.

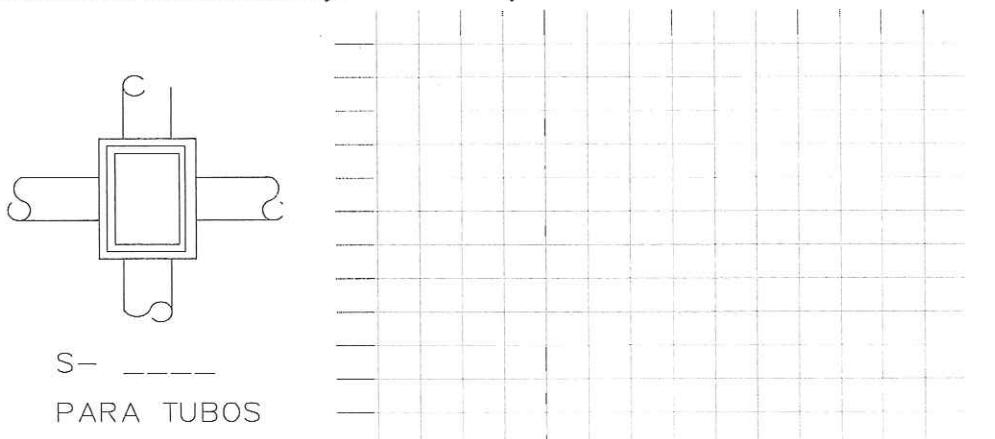

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA
S- 006

FOTO NO. C146-5049

FOTO NO. _____
FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

A-H

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S-006	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Salvador Brau No. 405</u>

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tierra en el fondo y tubos de salida:

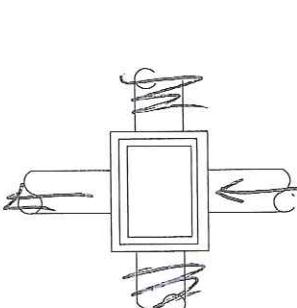

S- 006

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 007

FOTO NO. CIMG-5047

FOTO NO. CIMG-5048

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

FECHA: 18 de Agosto 2009 HOJA 06

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12c	S- 007	Hato Rey

SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Salvador Brav</u>


OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
4'x1'-6"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | llena de gram. | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No Presenta problemas.

Vecino informa que este punto se inunda.

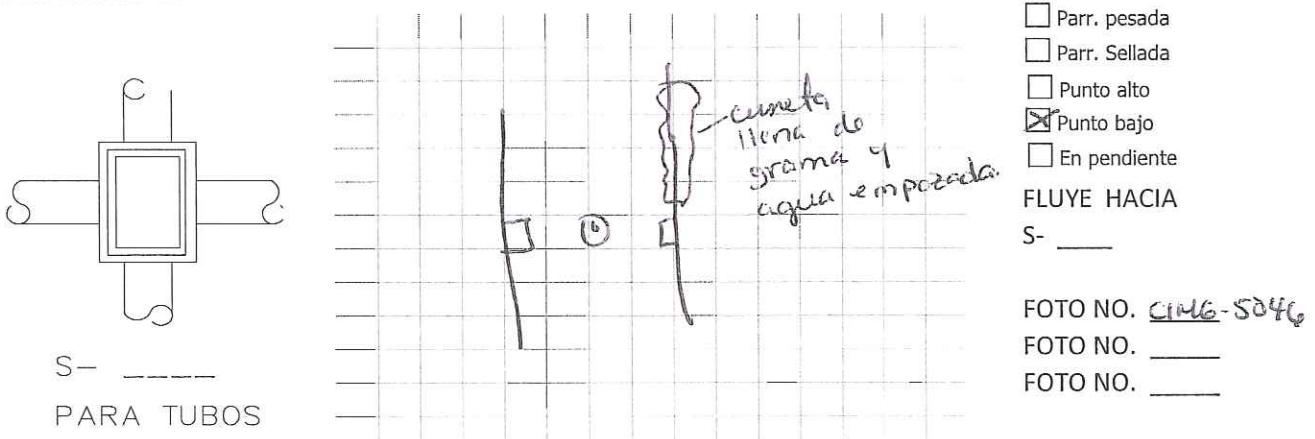

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Reparar cuneta que el agua fluya a los poetas.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
1	J12C	S- 008	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Jose Marti / Francisco Seiw.

OCURRE INUNDACION CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 3' x 3' Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = 12 | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = 12 | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Parilla Rota. Req. reemplazo.
 Estructura pequeña y poco profunda.

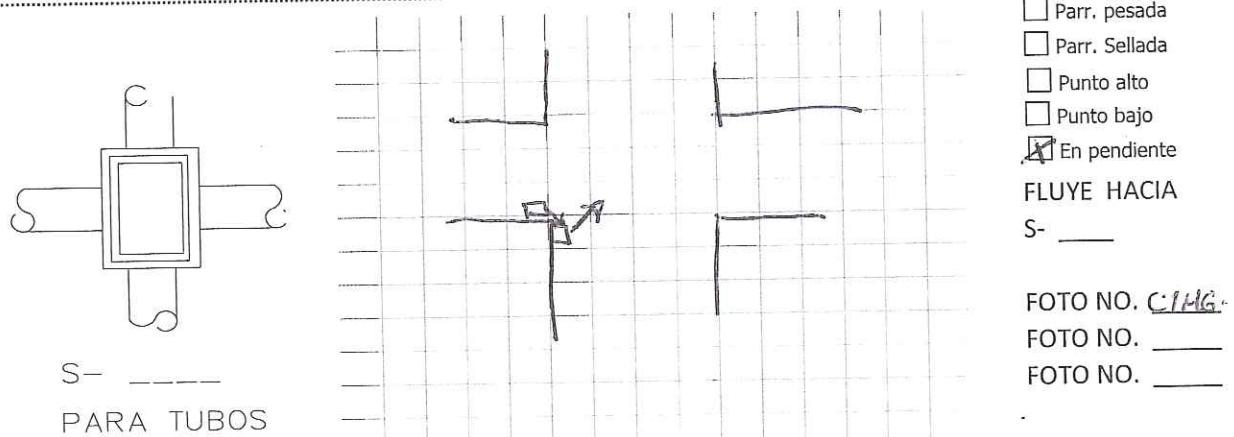

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
 S- _____

FOTO NO. C14G-5029
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
1	J12c	S-008B	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Jose Marti / Francisco Sein.</u>

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>IZ</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de sedimento en el fondo.

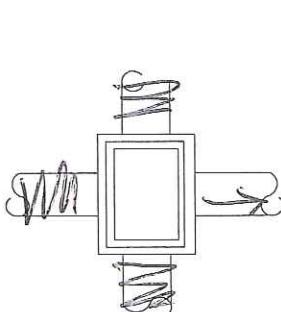

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 008

FOTO NO. CINE-5028

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-A
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
1	J12c	S-009	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Jose Marti / Francisco Sein</u>

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
4'x1'-6"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>12</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un poco de sedimento y hojas en el tablón de salida.

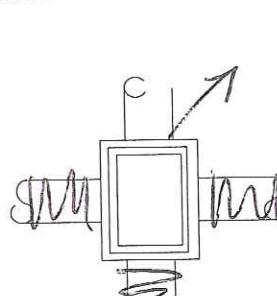

S- 009

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- CII

FOTO NO. CIMG-5631

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
1	J12C	S-009B	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Jose Marti / Francisco Sein

OCURRE INUNDACION CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 3'-6" x 1'-6"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>12"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presenta problemas. Estructura muy pequeña y poco prof.

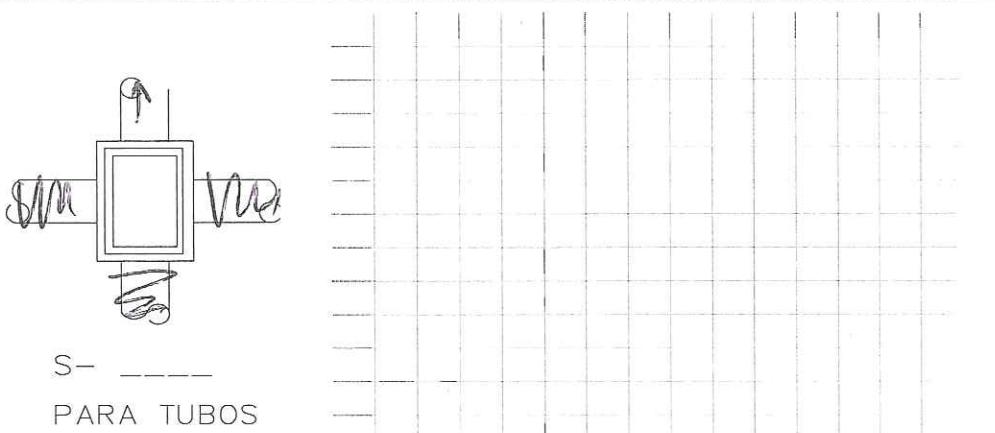

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- 009

FOTO NO. C146-5029
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

HII

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S- 010	Hato Rey

SECTOR	Las Moras <u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Matienzo Centro / Francisco. Sainz</u>

OCURRE INUNDACION CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>12</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presentes problemas. Estructura
Pequeña, poco prof.

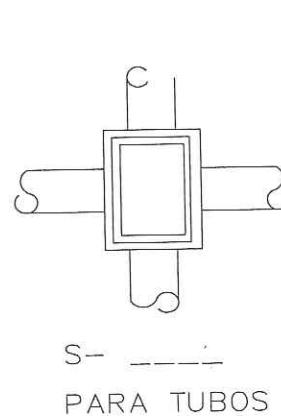

S-

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIVI6-S03

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-II

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12c	S-011	Hato Rey

SECTOR	<u>Las Marías</u>	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Matienzo Centro / Francisco Sainz</u>	

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO | |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO | |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | | |
| 4- TUBO/B.C. = | <u>12</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <u>12</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS | |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presenta problemas.

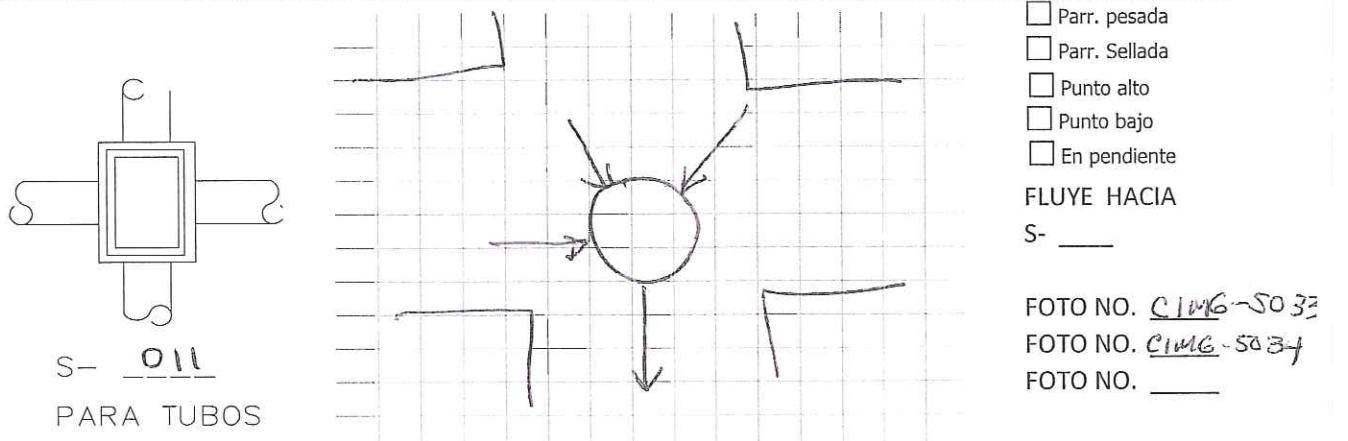

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISTA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S-012	Hato Rey

SECTOR	Las Monjas	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Matienzo	Cinturon / Francisco Seiw.

OCURRE INUNDACION CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO | |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO | |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA | |
| 5- TUBO/B.C. = | <u>2-12</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <u>24</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS | |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | | |


DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un poco de tierra en el fondo. Se ve funcionando bien.

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C146-5035
 FOTO NO. C146-5036
 FOTO NO. C146-5037

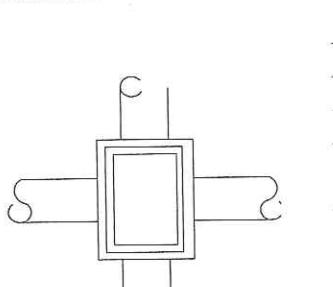

S- _____

PARA TUBOS

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR A-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12e	S-013	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Francisco Sein</u>

OCURRE INUNDACION CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tubo de 18 que viene del S-015 no drena hacia este manzana. Recibe tubo de 24 de la calle Salvador Brau.

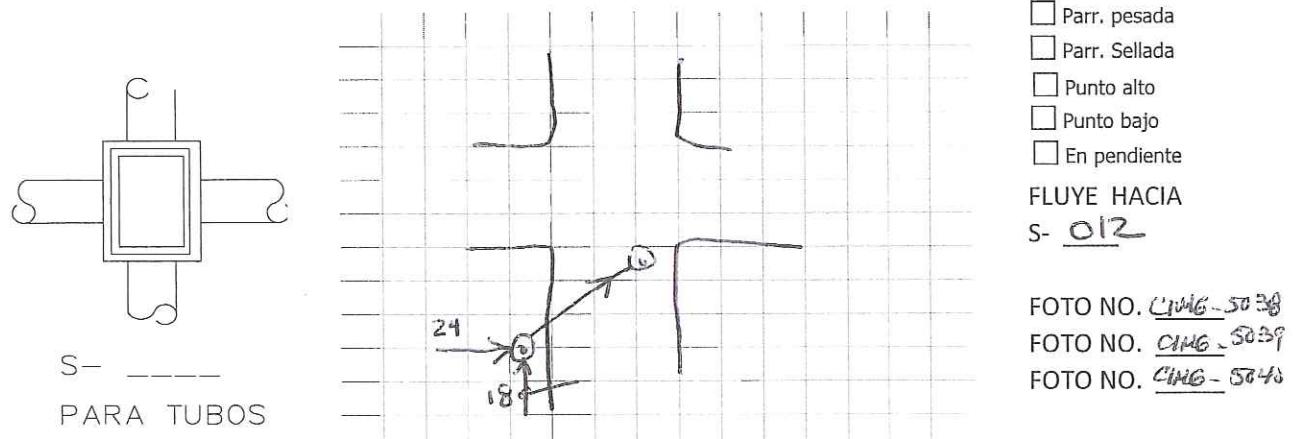

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR A-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Eliminar tubo de 18" dimetro.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICAULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	Jize	S-014	Hato Rey


SECTOR	<u>Las Montas</u>	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle</u>	<u>Francisco Sein No. 403</u>

OCURRE INUNDACION CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE PUEDE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
3'-6" x 3'-6"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>Hueco</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura poco profunda. Llena de agua.
No fluye

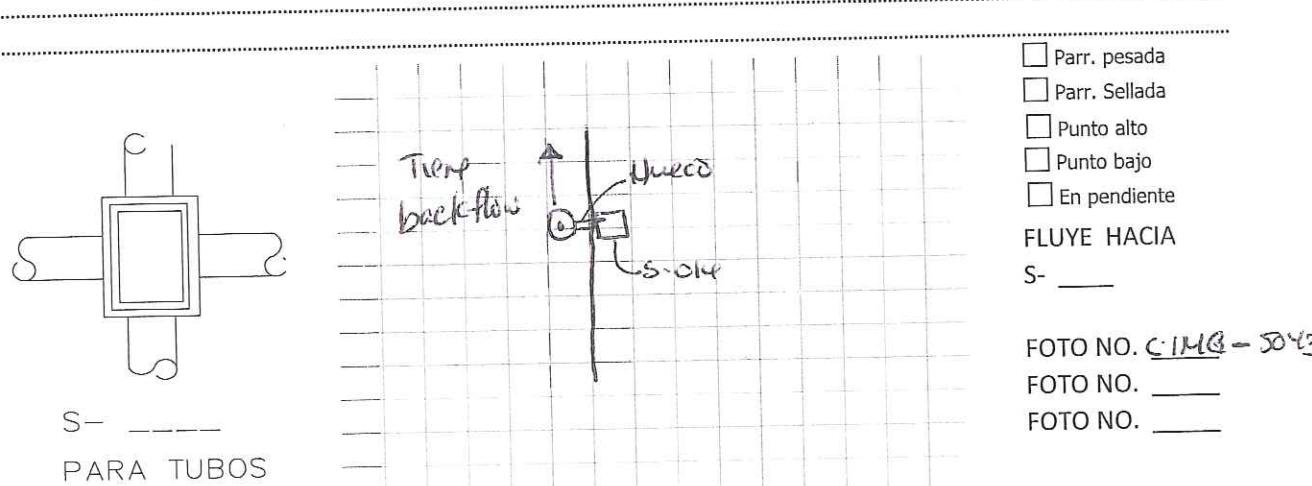

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

A la Estructura no se le encuentra funcion. Se recomienda eliminarla.
 Tiene backflow, proveniente de estructura S-013.

Luz Negra
436-7999
758-3404

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12c	S-015	Hato Rey


SECTOR	Las Monjas	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Francised Señal	No. 403

OCURRE INUNDACION CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18"</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Menos de agua no drena.
Se conecta al S-013, pero el agua no fluye. Tiene backflow.

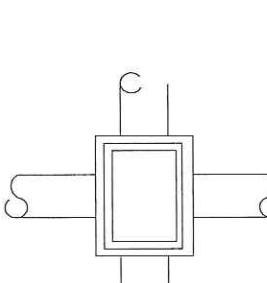

S- _____

PARA TUBOS

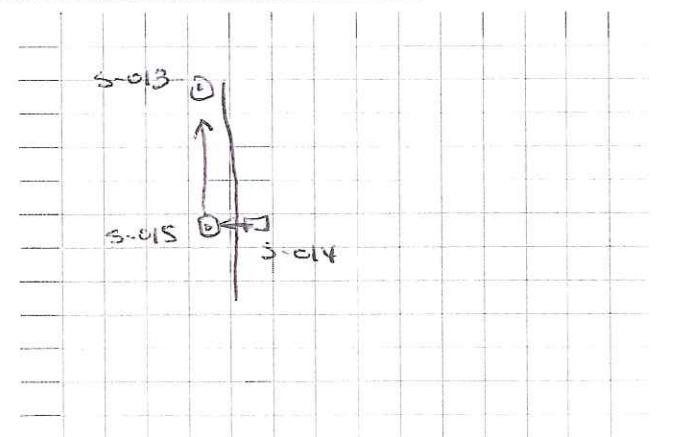

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- 013

FOTO NO. C116-5043

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

Se recomienda eliminar el H-H. No tiene función adecuada.
Tiene backflow. No drena hacia el manhole de descarga.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S-016	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Francisco Sein No. 403</u>

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA <input type="checkbox"/> SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA <input type="checkbox"/> SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>2-12</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA <input type="checkbox"/> SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA <input type="checkbox"/> SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura Nueva. No presenta problemas.

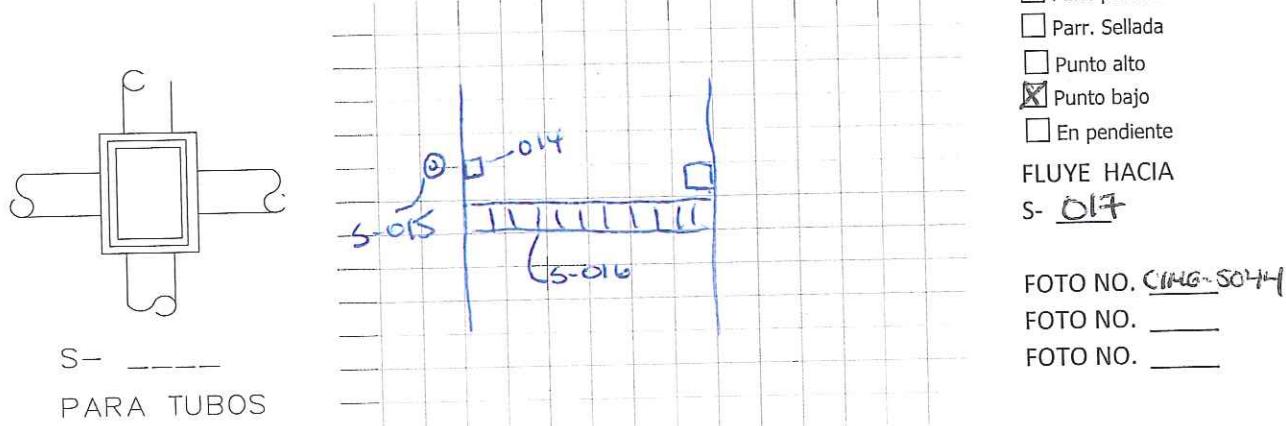

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J1ZC	S-047	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Francisco Seis No. 403</u>

OCURRE INUNDACION CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
3' x 3'
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>2-12</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura nueva. No presenta problemas.

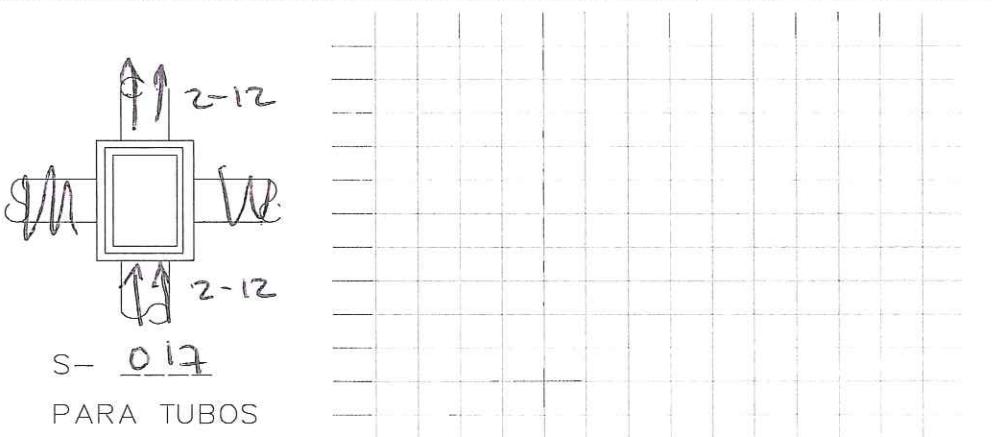

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S-012

FOTO NO. CIMG-5045

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICAULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S-018	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Padre Rufa

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 5" x 1-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Hay mucha sedimento de construccion en la cuneta. Parrilla estaba tapada. Se destapó. No se puede determinar condicion interna de la estructura debido al flujo de agua.

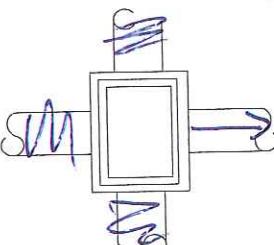

S- 101B

PARA TUBOS

llega mucha basura a este parilla.
Esta estructura no se encuentra mostrado en planes del MSI.

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- 101

FOTO NO. CIMG-5093

FOTO NO. CIMG-5094

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Se destapo la parrilla y el agua comenza a fluir. Tiene mucha agua. Se sospecha que interior debe estar lleno de sedimento.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S-019	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Pedro Russo.


OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <u>No se puebla</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO |
| 7- TUBO/B.C. = | <u>No se puebla,</u>
<u>Prolisto</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Se ve funcionando bien. Tiene mucha
fluido.

Vecinos informe que en lluvias se inunda de agua negra.
Llegan a este alcantarilla y corre hacia la Salvado Brau.

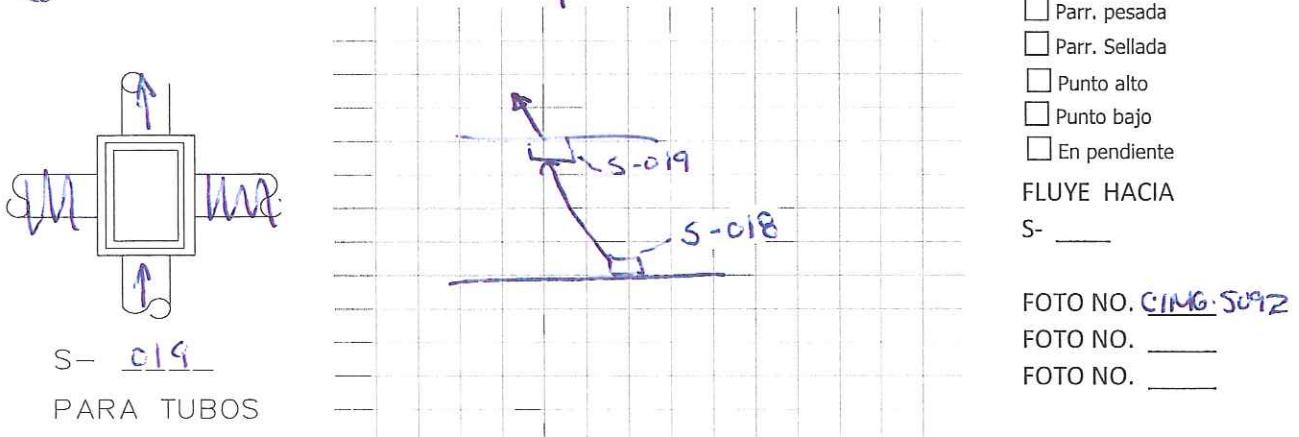

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CING-S012

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

- PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
- SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12c	S-020	HATO REY

SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Jct. Colp Alambra / Ponce de Leon</u>


OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input checked="" type="checkbox"/> OTROS <u>ROTA</u> |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |


DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

.....

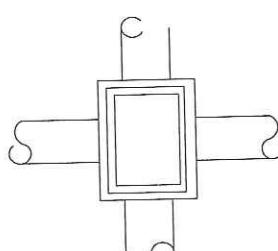

S- _____

PARA TUBOS

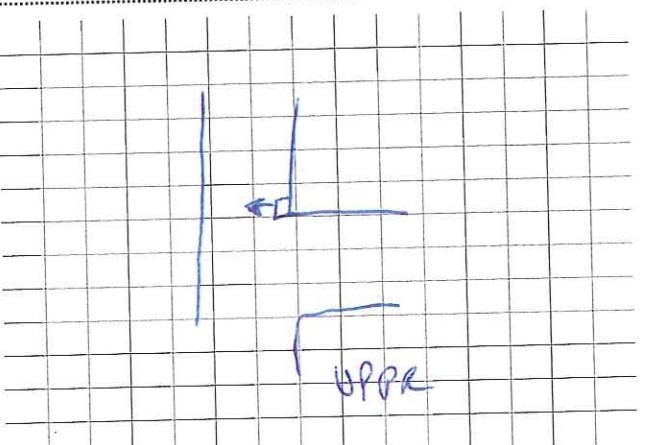

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. IMG-6541

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- SEGUNDA VISITA LIMPIEZA/ DESTAPAR SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ESTUDIO H-H

.....

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S-021	HATO REY

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Ponce de Leon (Frente UPPR)

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Foto*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>18</i> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

.....

.....

.....

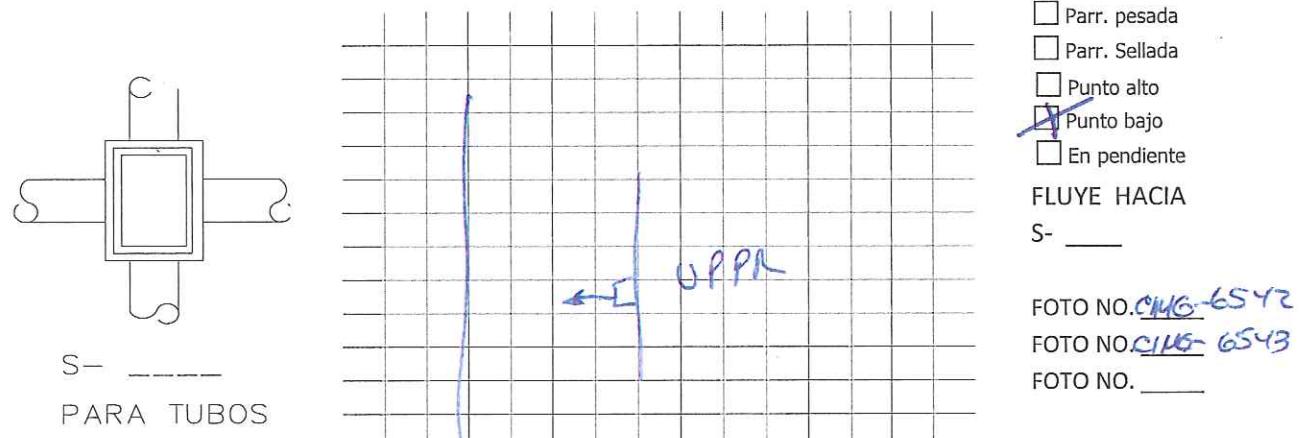

- RECOMENDACION:
- ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR ESTUDIO H-H
- SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
-
-
-

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S - 022	HATO REY


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Ponce de Leon (Frente UPR)

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presento problemas

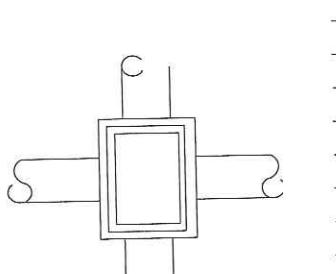

S- _____

PARA TUBOS

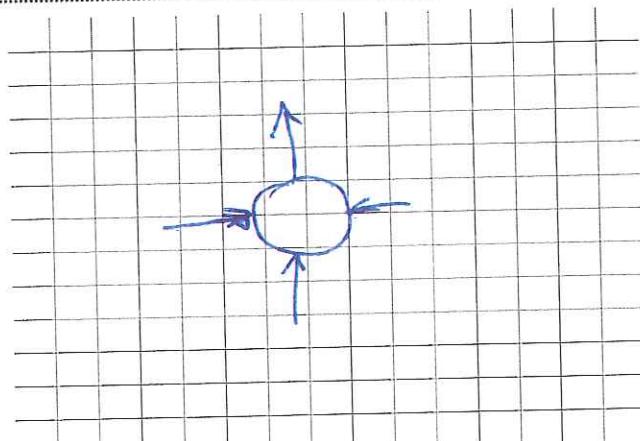

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG-6546
 FOTO NO. CIMG 6547
 FOTO NO. CIMG -6548

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR ESTUDIO H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12C	S-023	HATO REY


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Ponce de Leon (Frente UPR)

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>12</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura bien pequeña. Tiene un poco de
piedras dentro.

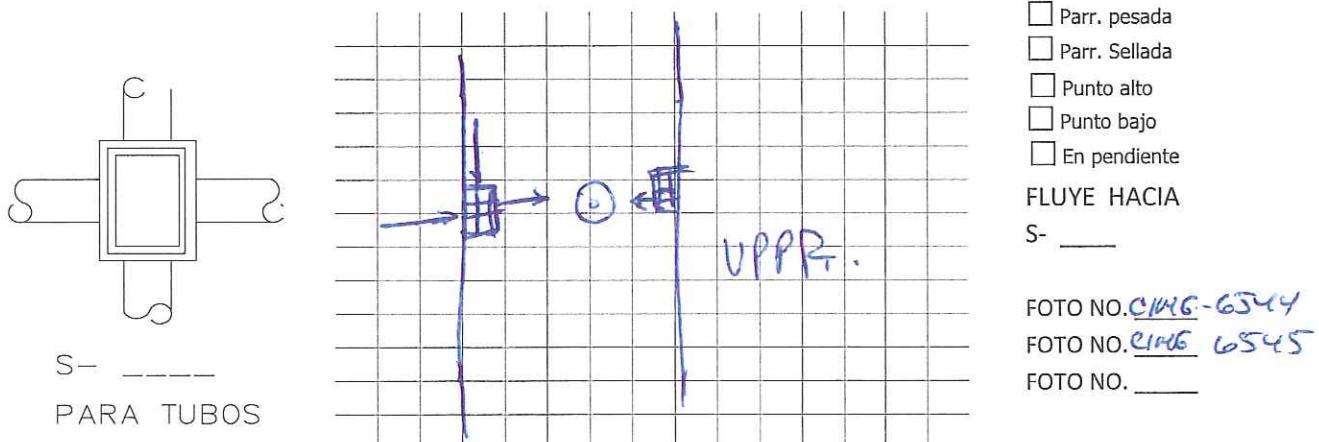

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR ESTUDIO H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



CIMG5094



CIMG5049



CIMG5046



CIMG5095



CIMG5092




CIMG5047



CIMG5096



CIMG5093

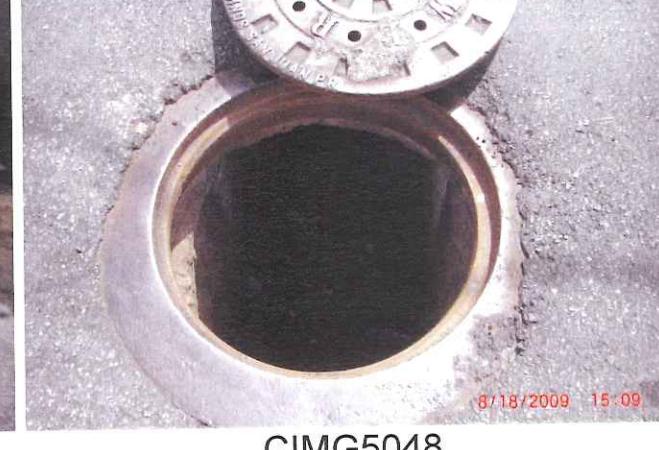

CIMG5048



CIMG5043




CIMG5040



CIMG5037



CIMG5044

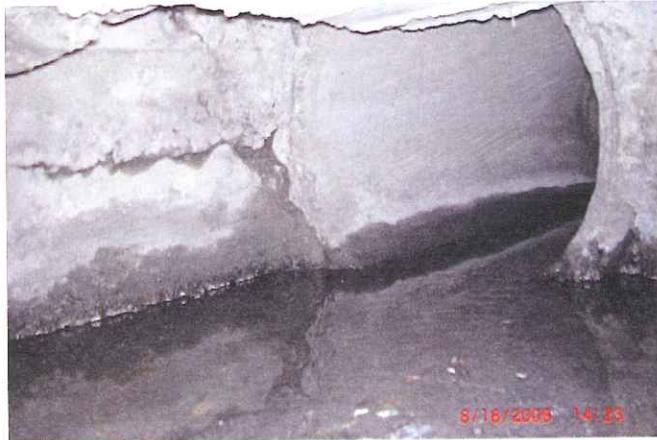

CIMG5041



CIMG5038



CIMG5045



CIMG5042



CIMG5039



8/18/2009 14:06

CIMG5034



8/18/2009 14:00

CIMG5031



8/18/2009 14:48

CIMG5028



8/18/2009 14:13

CIMG5035



8/18/2009 14:03

CIMG5032



8/18/2009 13:48

CIMG5029



8/18/2009 14:14

CIMG5036



8/18/2009 14:05

CIMG5033



8/18/2009 13:51

CIMG5030



CIMG6544



CIMG6541



CIMG5097



CIMG6545



CIMG6542



CIMG5098



CIMG6546




CIMG6543



CIMG5099




CIMG6547

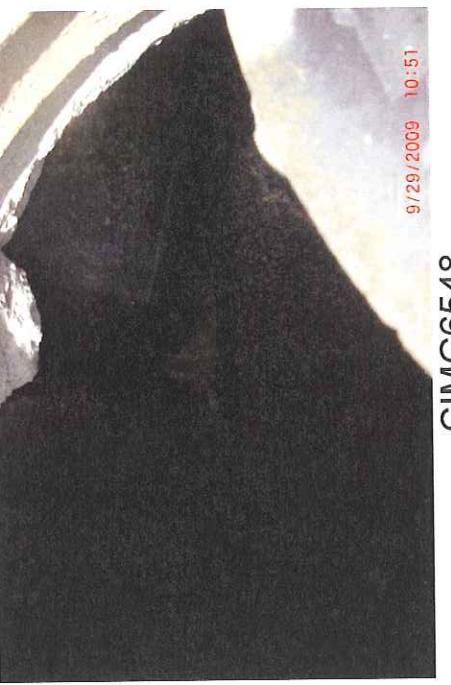

CIMG6548

J12d

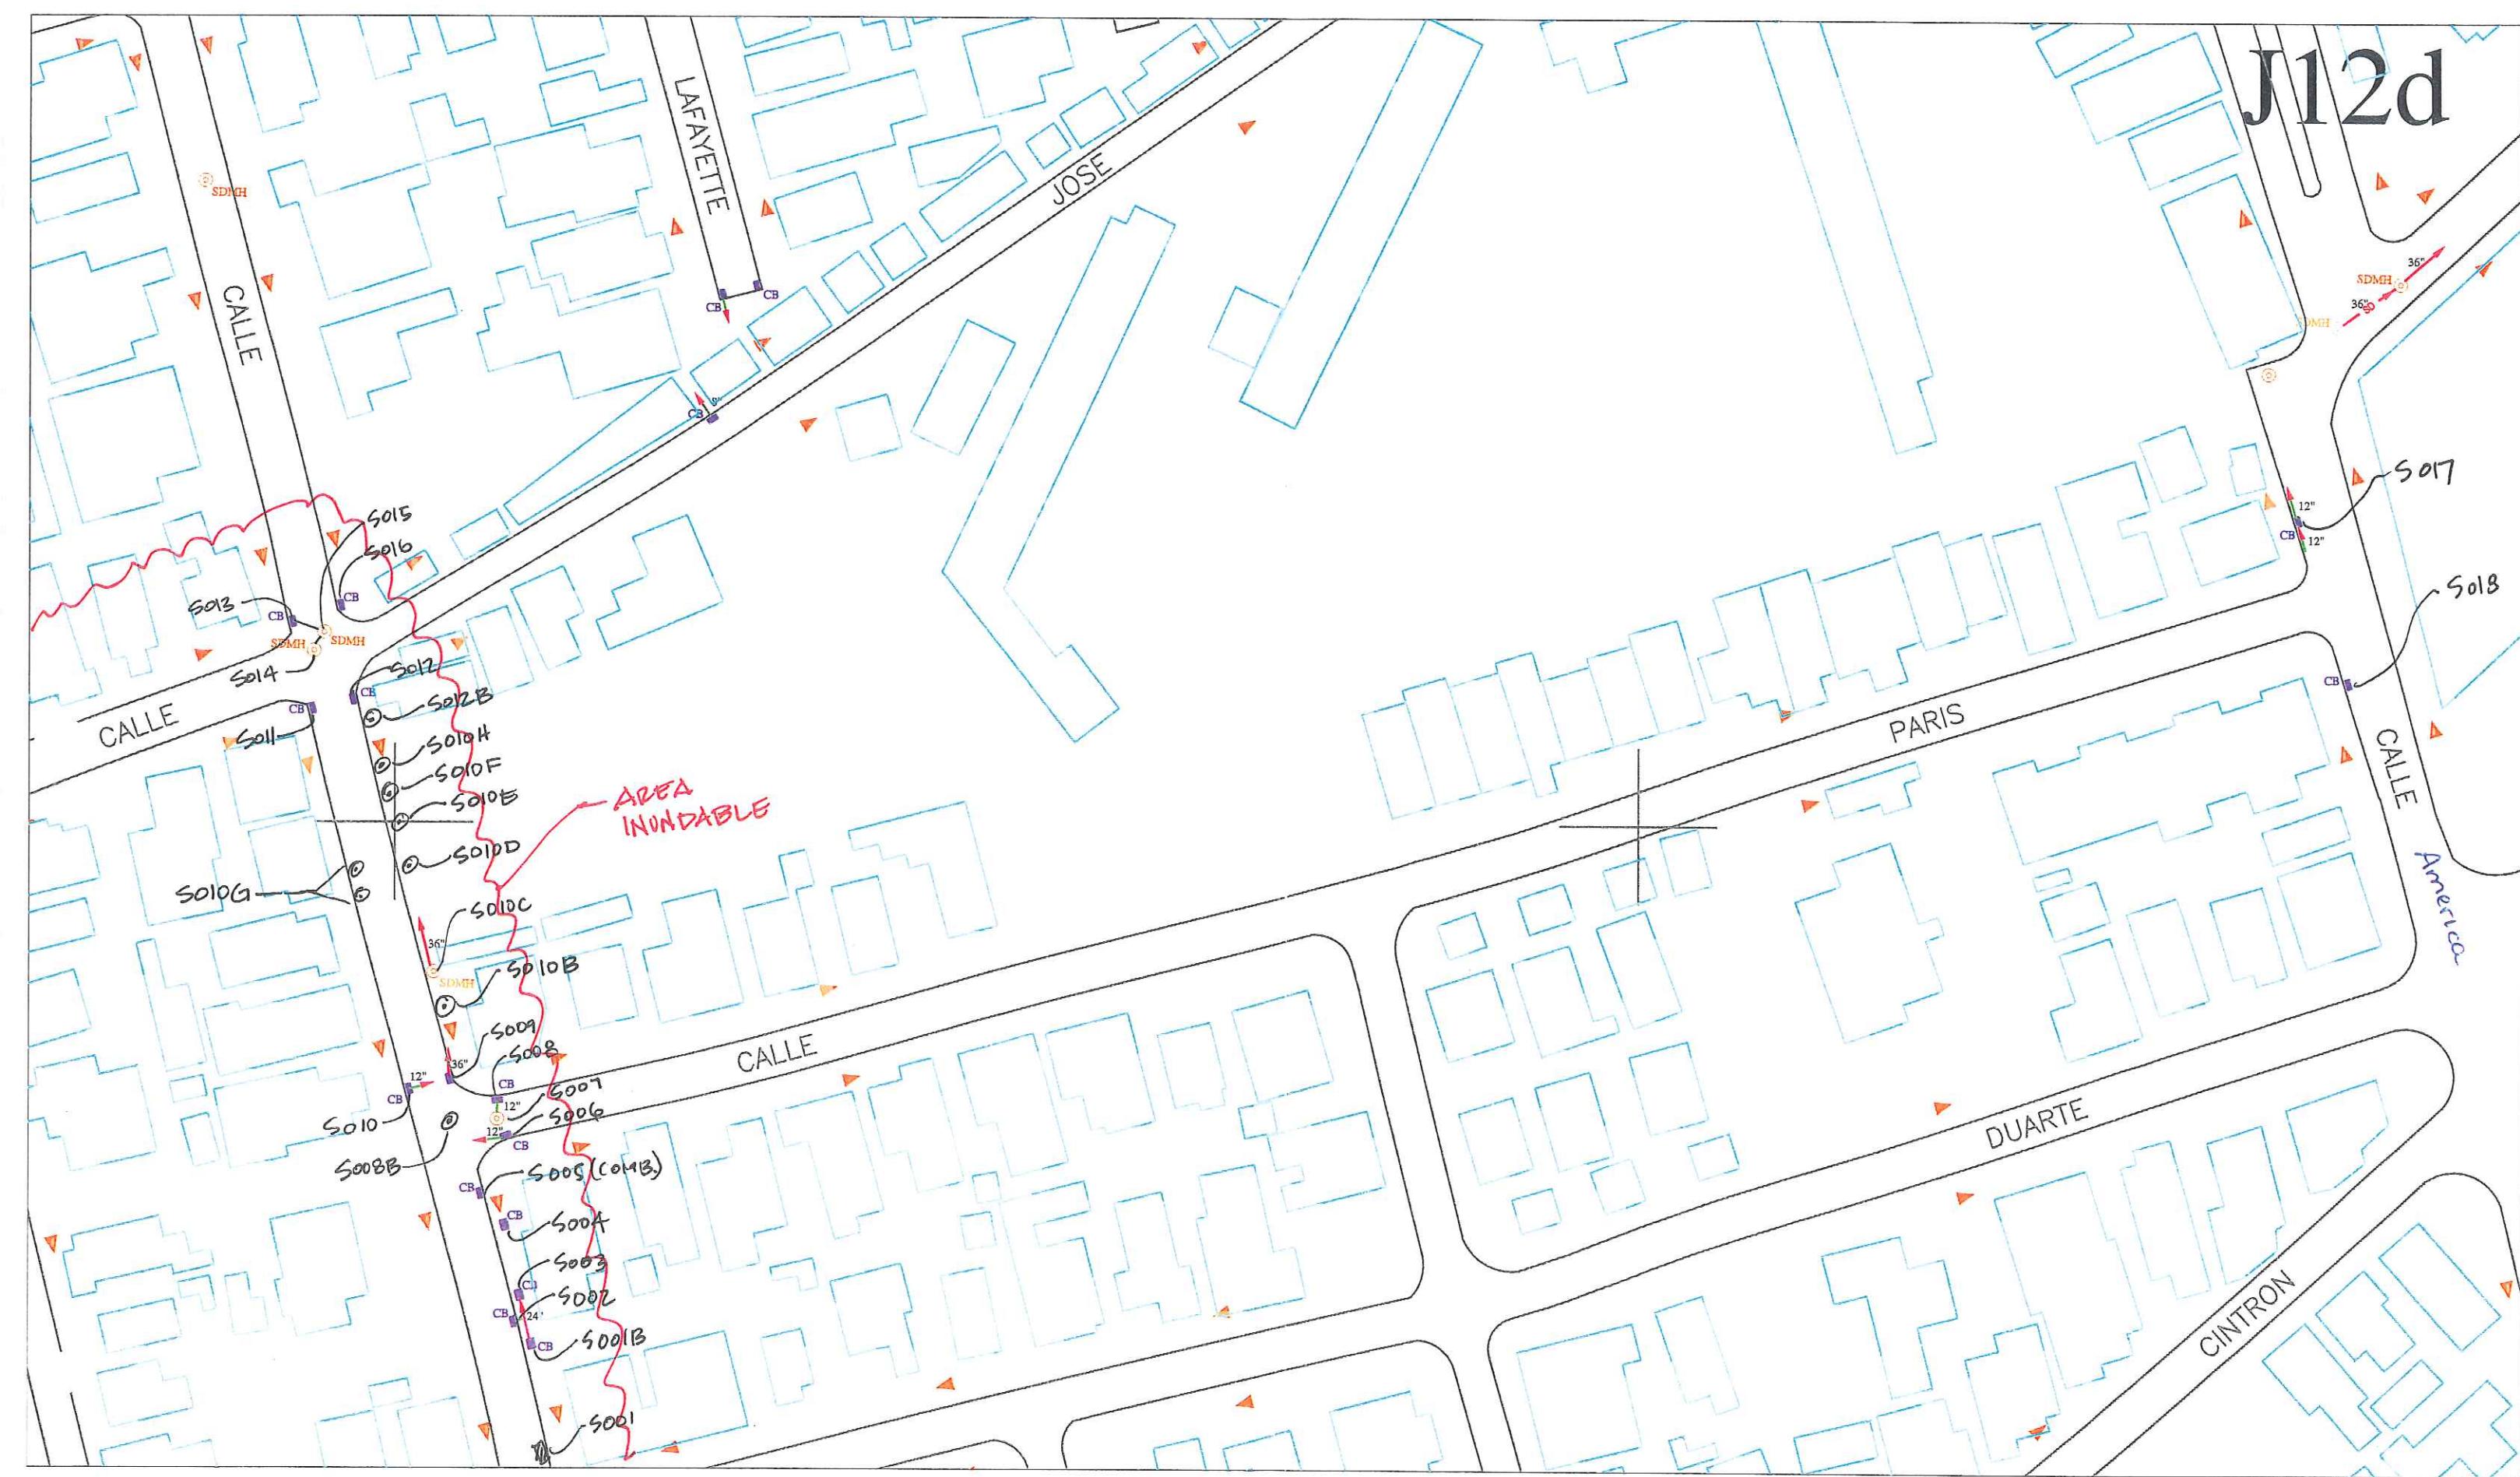

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J 12d	S-001	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres.

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No tiene Tapa. No se pudo ver interior.

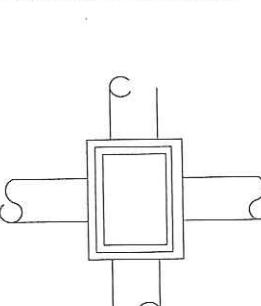

S- _____

PARA TUBOS

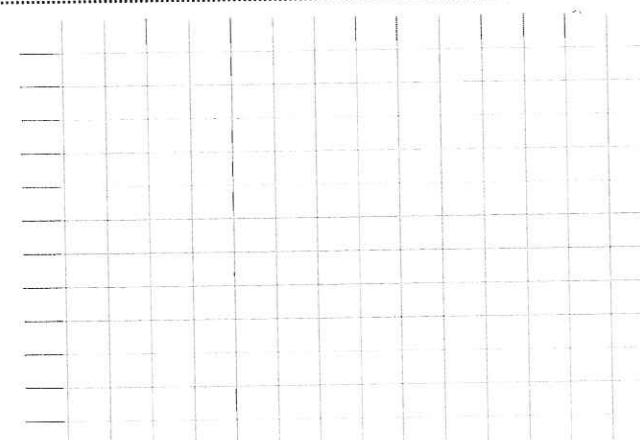

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-5183

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-001B	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

1'-6" x 1'-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = 3'-6" x 2' | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *No present problems.*

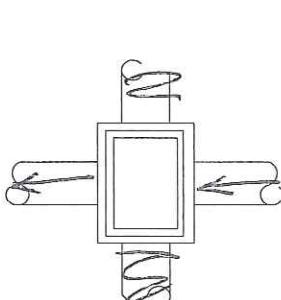

S- _____

PARA TUBOS

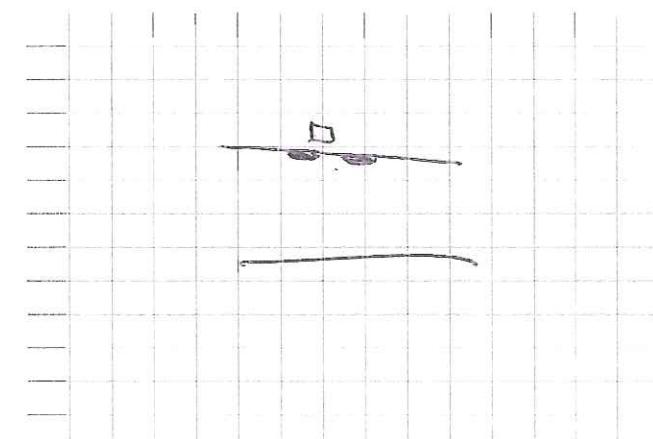

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C146-S18Y

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-002	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle Llorens Torres. (Entre Duarre y Paris)</u>	

OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> IMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> IMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>42 x 24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> IMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>42 x 24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> IMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> IMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presentes problemas

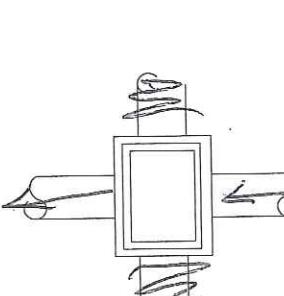

S- 002

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-5185

FOTO NO. CIMG-5186

FOTO NO. CIMG-5187

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-003	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle Morens Torres.</u>	

OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 2' x 1'
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>hueco</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Se conecta a la Troncal. Por el momento Tapada

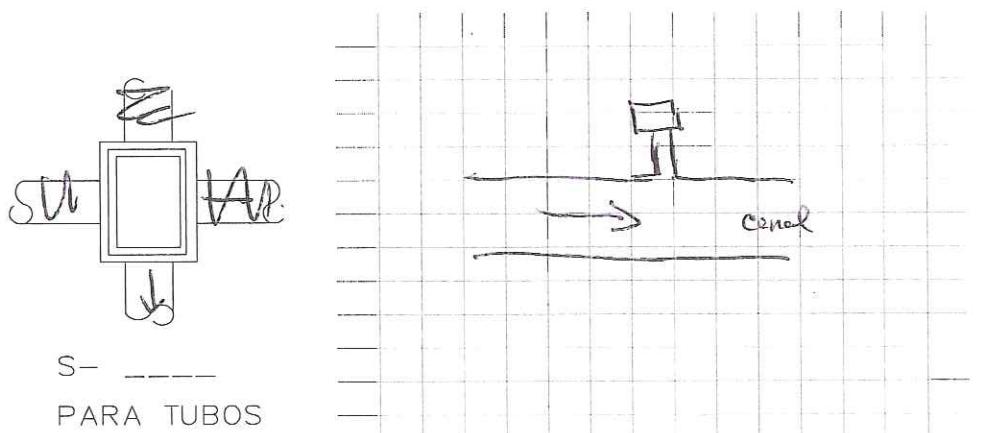

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG-S108
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S- 004	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle Llorente Torres (entre Duarte y Párras)</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>42x24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No Presente problemas

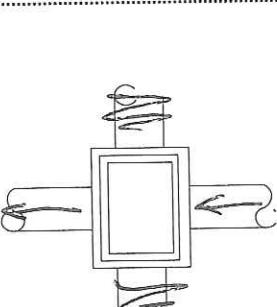

S- 004

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-5189

FOTO NO. CIMG-5190

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

A-H

BRIGADA: _____ No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S- 005	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorenis Torres

OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 2' x 1' - 6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24 x 42</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presenta problemas.

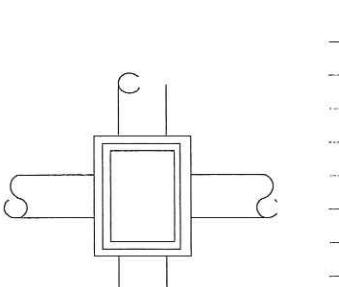

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-S19

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR A-A
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-006	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Calle Llorens Torres / calle Paris</u>	

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 6' x 2' Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>hueco</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presenta problemas

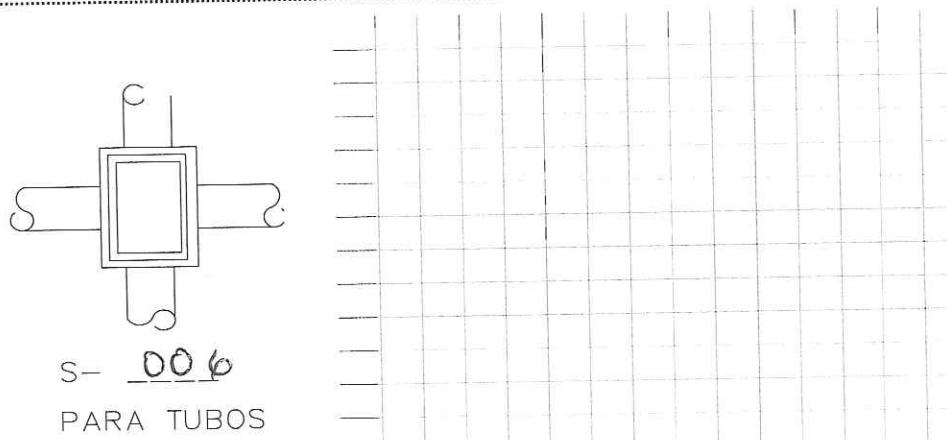

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG-5192

FOTO NO. _____
FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-A

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S- 007	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Calle Llorens Torres / calle Paris</u>	

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **PUEDE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = <u>8"</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>34 x 42</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Está un pozo Tapado. Req. Limpieza

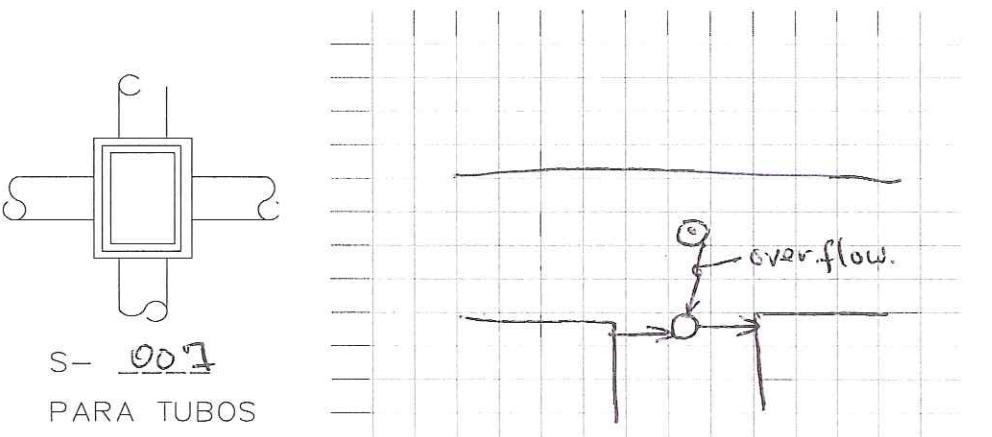

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- 007

FOTO NO. CIMG-5193

FOTO NO. CIMG-5194

FOTO NO. CIMG-5195

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR 4-4
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-008	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Llorens Torres / Calle Paris</u>

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>4x2 x 24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un peron de cemento. El resto no presenta problemas.

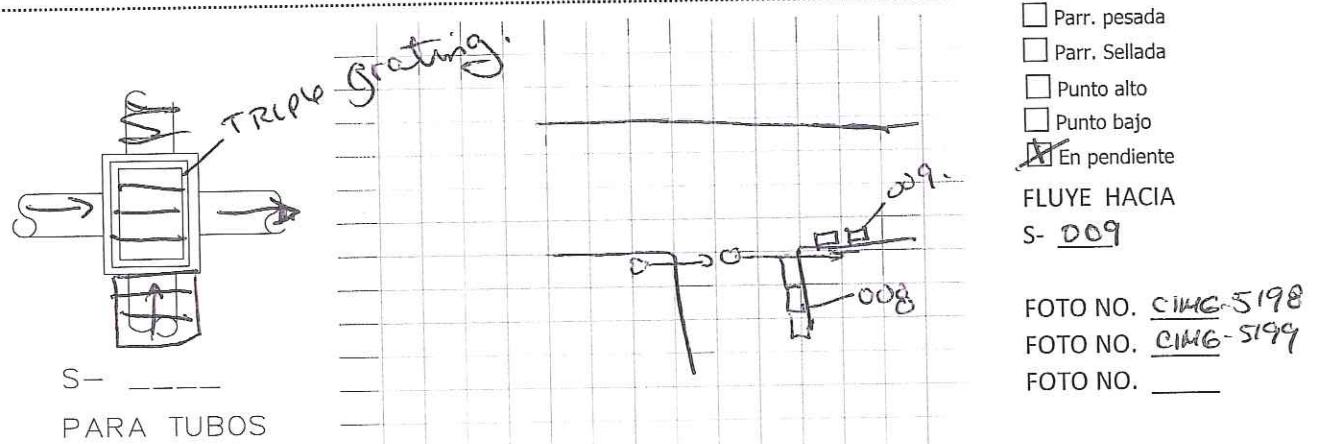

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- 009

FOTO NO. CIMG-5198
 FOTO NO. CIMG-5199
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Remover escombro de cemento.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	T12d	S-0083	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle Llorens Torres / calle Paris</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Parece Sanitario. Tiene conexión del pluvial o viceversa.

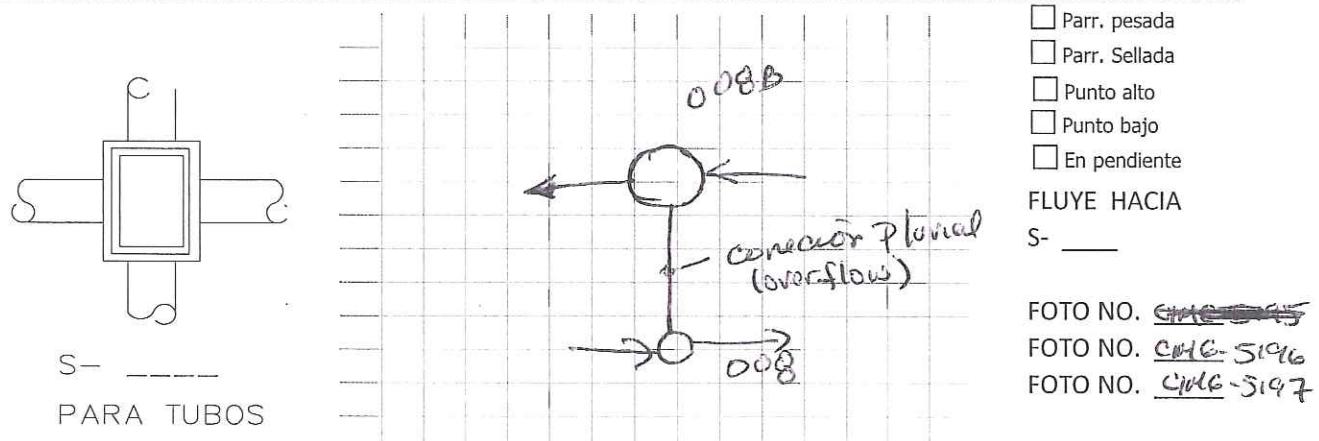

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-A
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S- CO9	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Calle Llorens Torres / Calle Paris</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> IMPÍA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>2 - 12"</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24 x 42</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> IMPÍA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presentan problemas

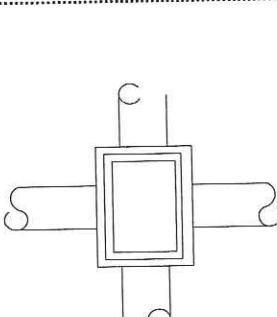

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C146-5203

FOTO NO. C146-5204

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

A-A

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-010	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Calle Llorens Torres / calle Paris</u>	


OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>3- 12' PVC</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |


DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presente problemas.

No se sabe a donde conectan.

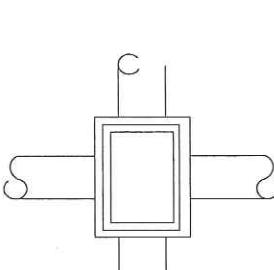

S- _____

PARA TUBOS

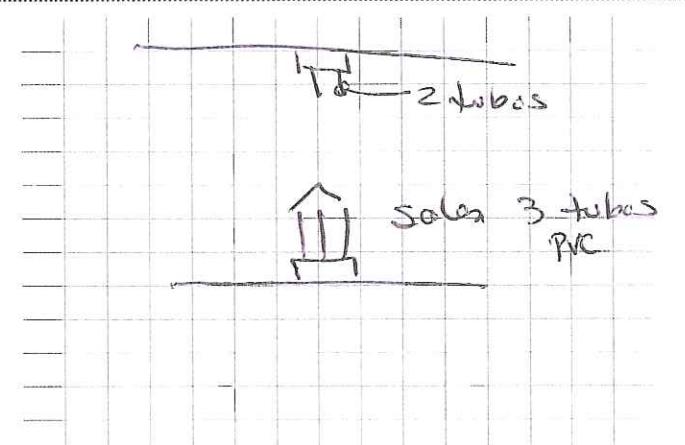

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C1W6-5202

FOTO NO. C1W6-5203

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J 12d	S- 010B	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle Llorens Torres (Entre Jose Marti & Paris)</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24 x 36"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <i>Llave</i> | <input checked="" type="checkbox"/> NO | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <i>apenas</i> | <input type="checkbox"/> NO | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No present problems

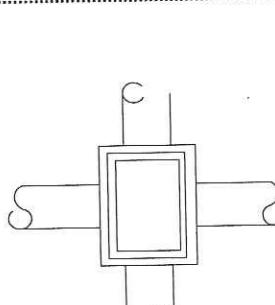

S- _____

PARA TUBOS

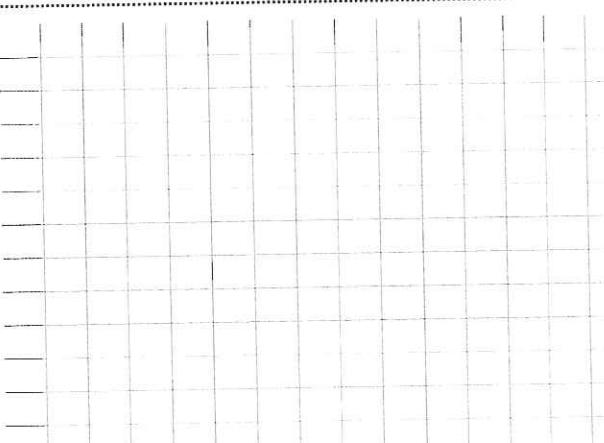

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C146-S204

FOTO NO. C146-S205

FOTO NO. C146-S206

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA
- LIMPIEZA, DESTAPAR
- LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

A-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-010C	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: Calle Llorens Torres (Entre calle Jose Marti / calle Paris)	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE Y ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24 muz</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> grama | <input checked="" type="checkbox"/> NO | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | | <input type="checkbox"/> NO | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No present problems

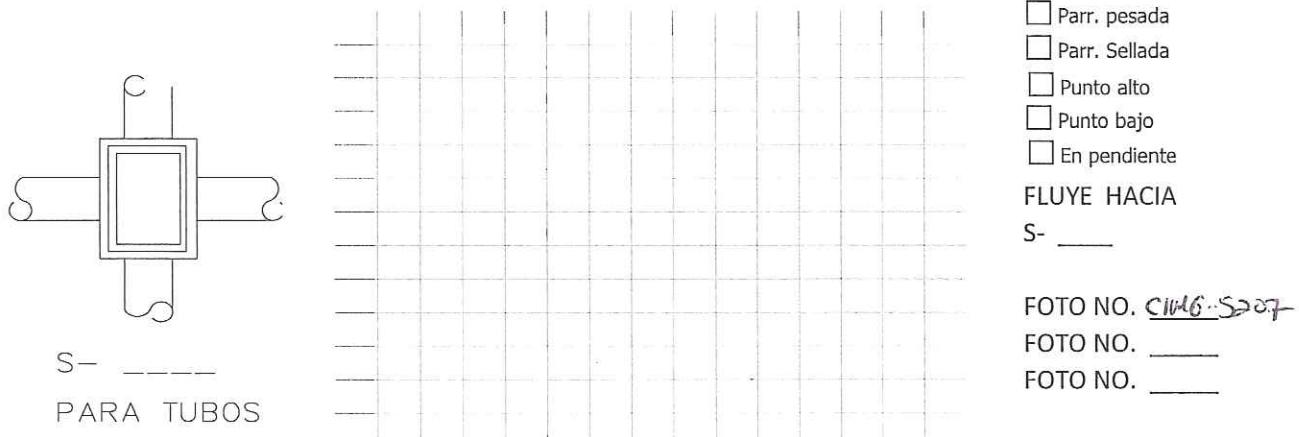

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISTA

H-H

Remover grama de cuneta.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-010D	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres

OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI groma | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
 No presente problemas.
 Recibe conexión de varios pluviales y este tubo es el
 que desagua a la Laguna San José.

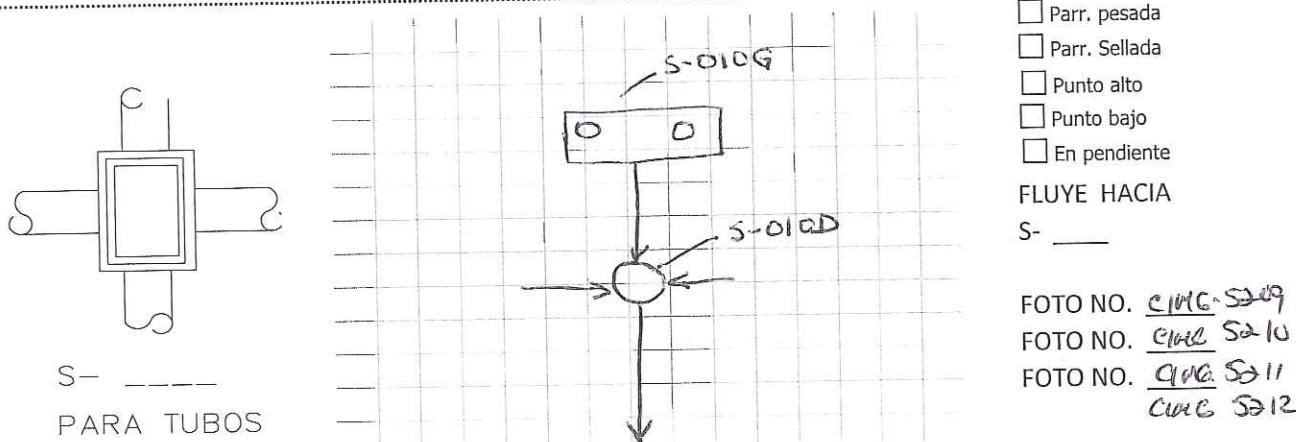

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
 S- _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S- 010e	Hato Rey

SECTOR Floral Park

CALLE / UBICACION: Calle Llorens Torres (Entre calle Jose Marti / calle Paris)

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24 x 42</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI <i>Gramo</i> | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *un poce de tierra en el fondo.*

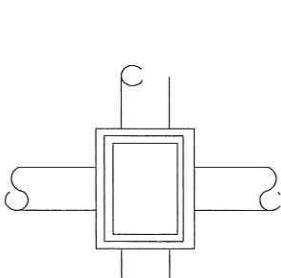

S- -----

PARA TUBOS -----

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- -----

FOTO NO. C146-S16

FOTO NO. -----

FOTO NO. -----

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR A-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Se recomienda Remover el material del fondo

BRIGADA: No. 3.

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S - 0 1 0 F	HATO REY


SECTOR	FLORAL PARK
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres (entre Calle Jose Marti / Calle Paris)

OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>42 x 24"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presento problemas

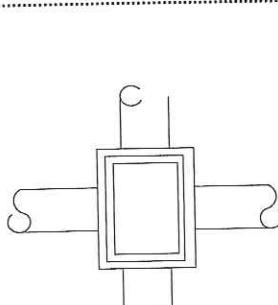

S- _____

PARA TUBOS

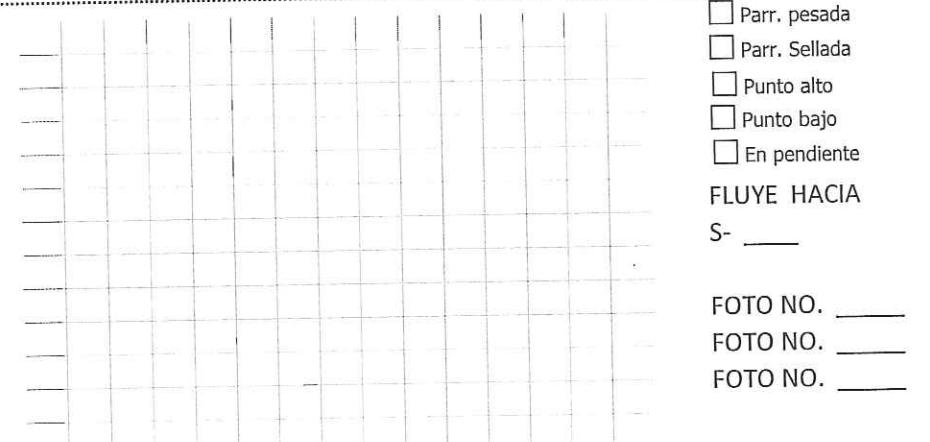

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-0106	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Llorens Tornes</u>

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple Doble 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> Gram. Tierra | <input checked="" type="checkbox"/> NO | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
No presento problemas.

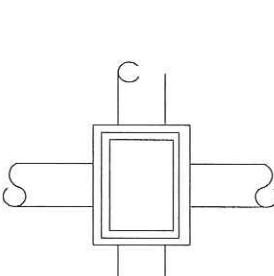

S- _____

PARA TUBOS

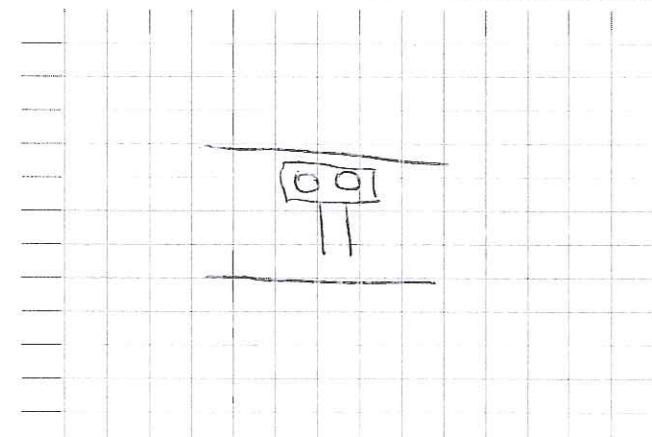

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C146-5213

FOTO NO. C146-5214

FOTO NO. C146-5215

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

FECHA: 20 de agosto 2009 HOJA 18

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S - 0 1 0 H	HATO REY


SECTOR	FLORAL PARK
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres (entre Calle Jose Marti / Calle Paris)

OCURRE INUNDACION S/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE Y ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Esta parcialmente Tapado. Tiene tubo interior roto. Parece el sanitario de una residencia. Tiene cucarachas.

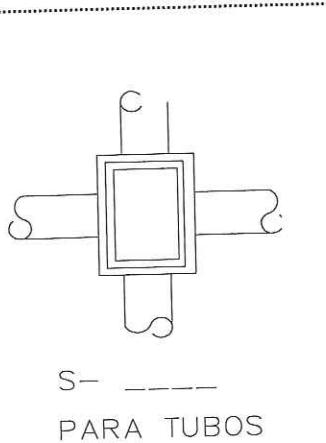

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-S218

FOTO NO. CIMG-S219

FOTO NO. CIMG-S220

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
- SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

Accion Intermedia: Eliminar conexión sanitaria.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-011	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Jose Martí / Llorens Torres

OCURRE INUNDACION S/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
3' - 2'-6"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>12"</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Se ve funcionando bien

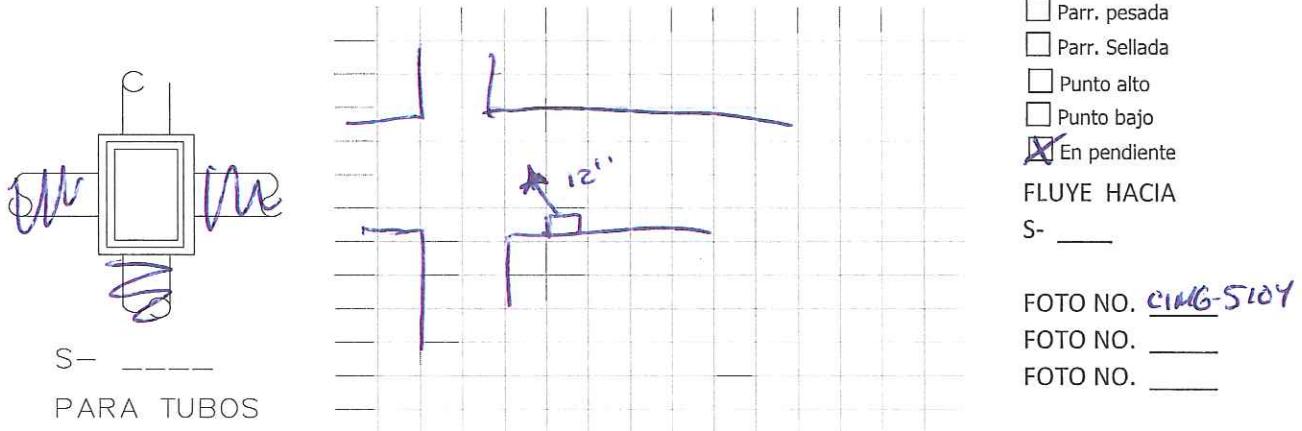

- RECOMENDACION:
- | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <u>H-H</u> |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-C12	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Calle Jose Marti / Llorens Torres.</u>	

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> SI <i>3'-6" x 2'-6"</i>	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input checked="" type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input checked="" type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> HW <input type="checkbox"/> CROSS INLET
		<input type="checkbox"/> COMBINADO	<input type="checkbox"/> OTROS
		<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
		<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
		<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura llena de agua. No se ve flujiendo.

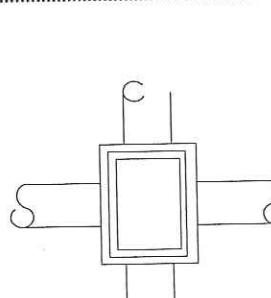

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG5103

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- ACCION INMEDIATA **LIMPIEZA, DESTAPAR**
- ACCION INTERMEDIA
- LARGO PLAZO **H-H**

- SEGUNDA VISITA
- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-012B	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Calle Jose Martí / Llorente Torres.</u>	

OCURRE INUNDACION S/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/ SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: MH sobre Box culvert.
No presente problemas.

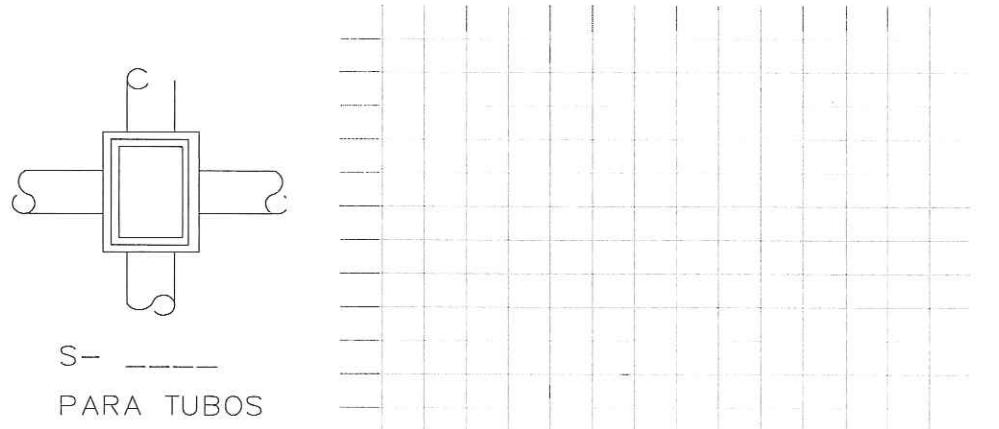

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
 S- _____

FOTO NO. CIMG-S109
 FOTO NO. CIMG-S111
 FOTO NO. CIMG-S112

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR A-A
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-013	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Jose Marti / Llorens Torres.</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
JxI-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene agua fluyendo. No se puede
salir

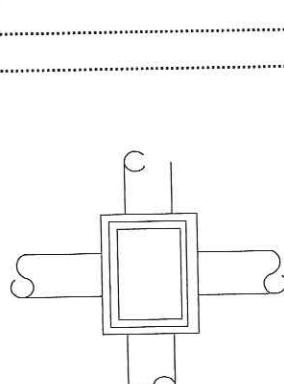

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
 S- _____

FOTO NO. CIMG-5100

FOTO NO. CIMG-5101

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-014	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Calle Jose Martí / Llorens Torres.</u>	

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input checked="" type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE	
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input checked="" type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> HW <input type="checkbox"/> CROSS INLET	
			<input type="checkbox"/> COMBINADO <input type="checkbox"/> OTROS	
		<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
		<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
		<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo	

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE Y ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Llano de agua que no fluye. Se recomienda limpieza

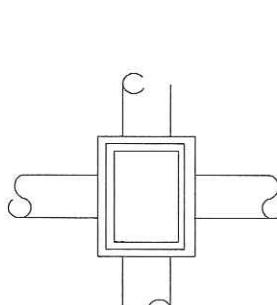

S- _____

PARA TUBOS

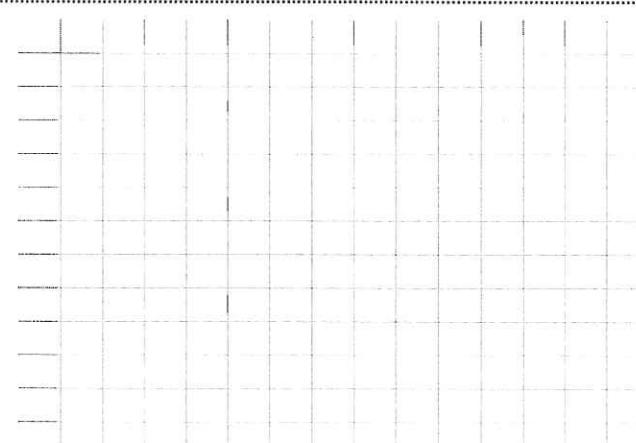

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG - 5107

FOTO NO. CIMG 5108

FOTO NO. _____

- RECOMENDACION:
- | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA/ DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <u>H-H</u> |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-015	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Calle Jose Marti / Llorens Torres.</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene mucha agua que no este fluyendo
Se recomienda limpieza

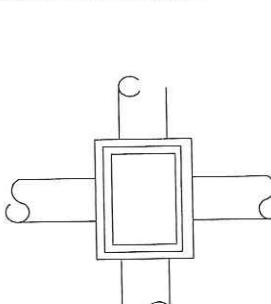

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-5105

FOTO NO. 5106

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S- 016	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Lorenz Torres

OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 4'6" x 2'6"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene 4 tubos por do 4" provenientes de residencias. Posibilidad de alcance sanitaria. Vecino informo este situacion.

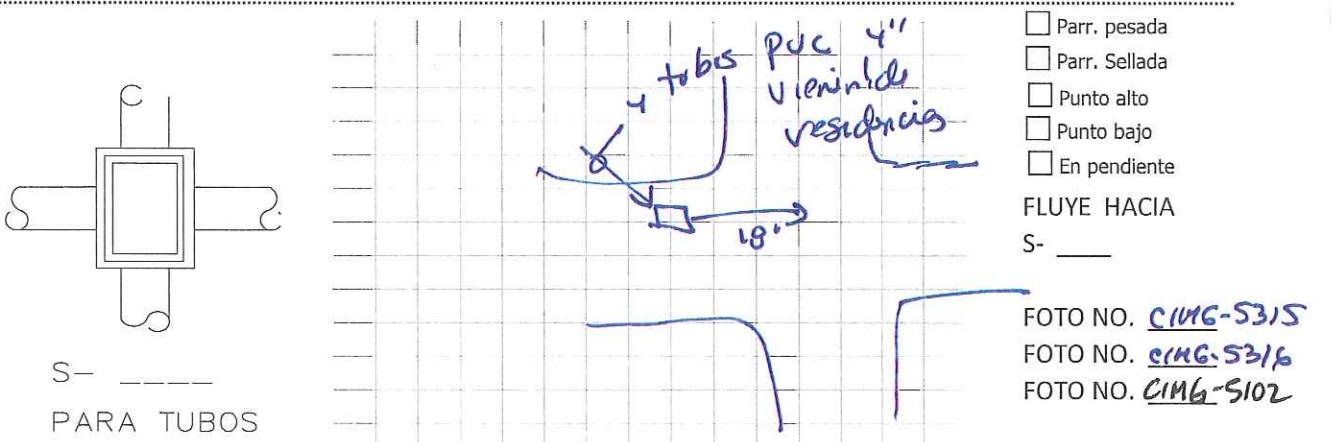

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

A-A

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S-017	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Calle Paris / calle America</u>	

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 XI-6
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo


CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene mal olor. Posibilidad de concrecion

Santeria

Un se puede ver

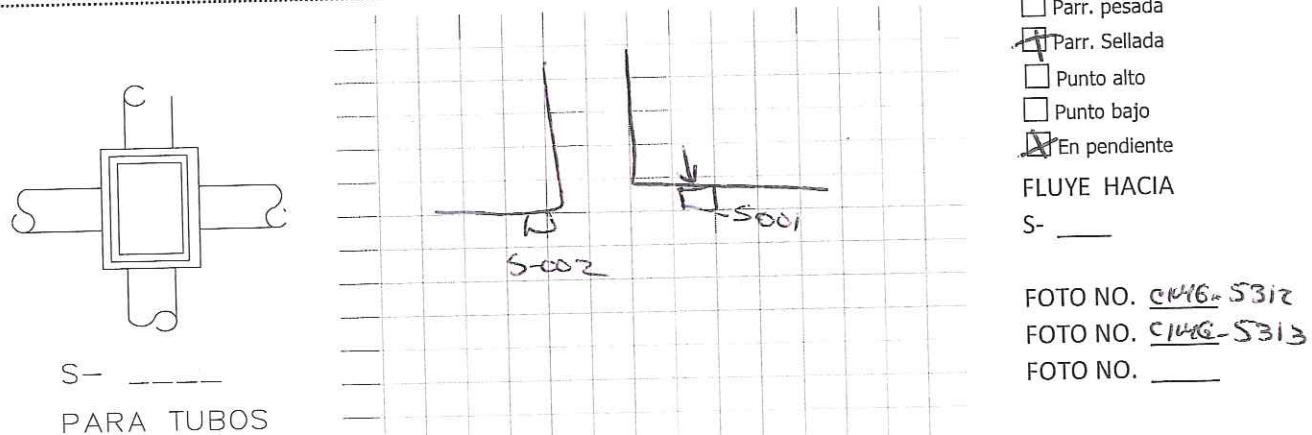

S- _____

PARA TUBOS

- RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J12d	S- 018	Hato Rey



SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Paris / Calle America

OCURRE INUNDACION S/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 2' x 1' - 6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No Presente problemas.
No se detecto concreto sanitario

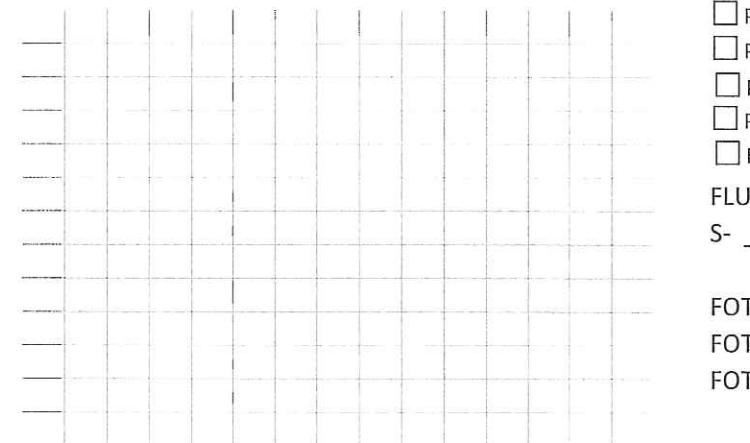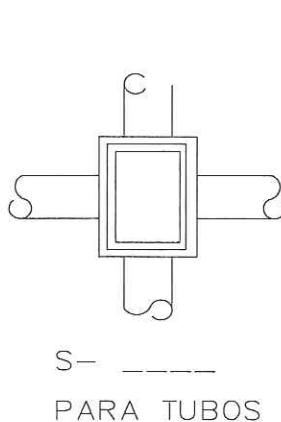

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA


S- _____

FOTO NO. C101-5314

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

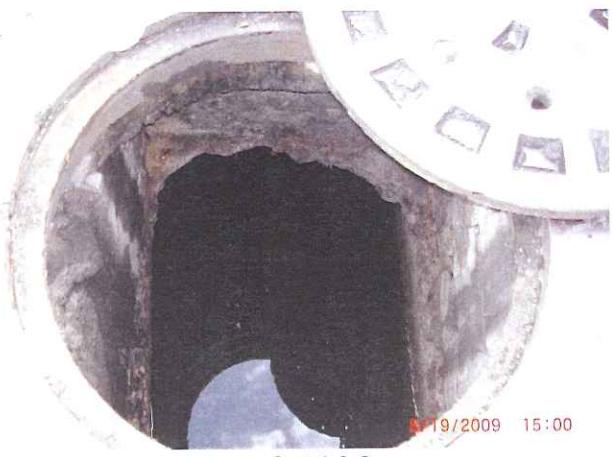

CIMG5106



CIMG5103



CIMG5100




CIMG5107




CIMG5104



CIMG5101

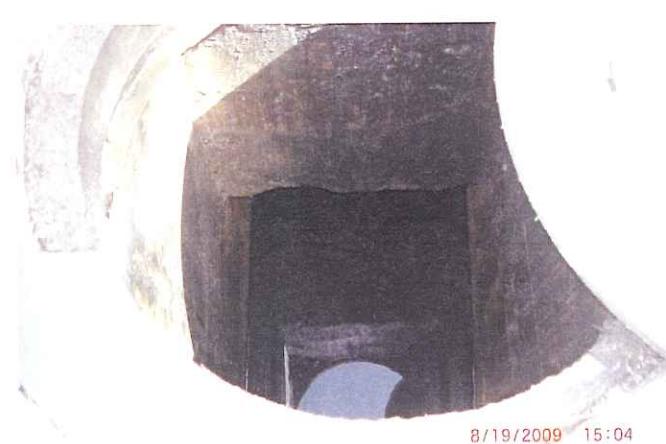

CIMG5108

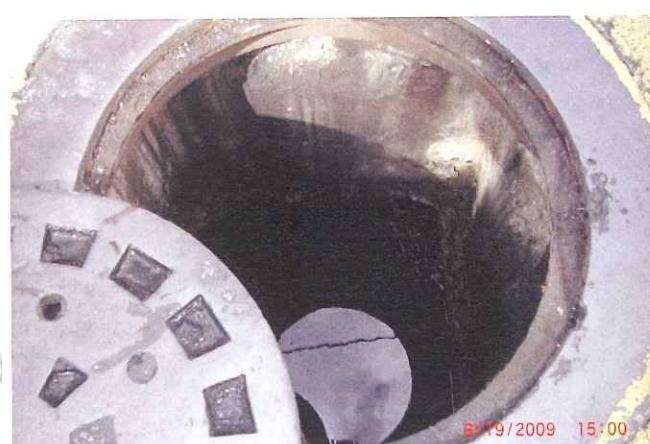

CIMG5105



CIMG5102



CIMG5186



CIMG5183



CIMG5109



CIMG5187



CIMG5184



CIMG5111



CIMG5188



CIMG5185



CIMG5112



CIMG5195



CIMG5192



CIMG5189



CIMG5196



CIMG5193



CIMG5190



CIMG5197



CIMG5194



CIMG5191




CIMG5204



CIMG5201



CIMG5198

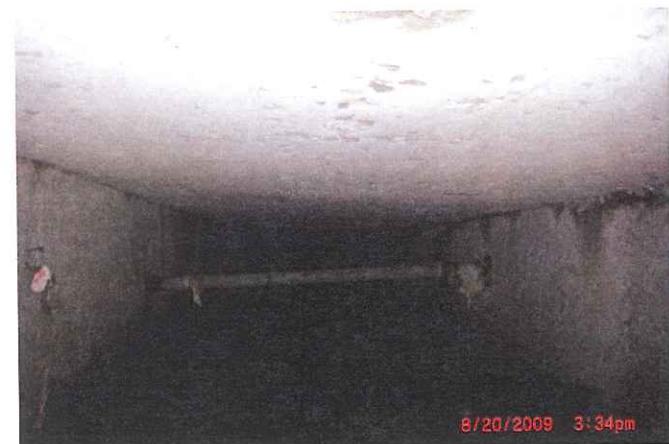

CIMG5205



CIMG5202



CIMG5199



CIMG5206



CIMG5203



CIMG5200



CIMG5213



CIMG5210




CIMG5207



CIMG5214



CIMG5211

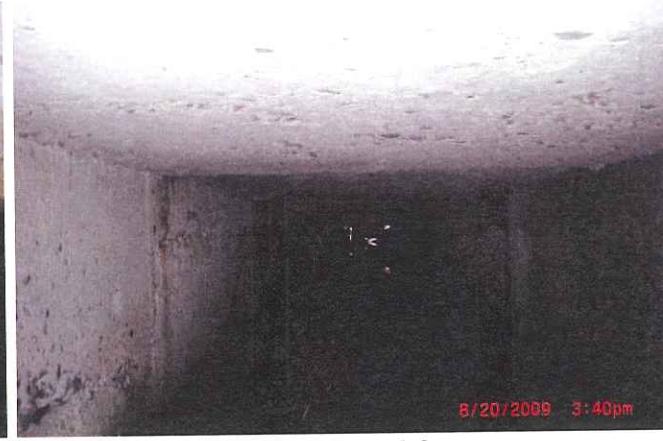

CIMG5208



CIMG5215



CIMG5212



CIMG5209



CIMG5313



CIMG5219



CIMG5216



CIMG5314



CIMG5220



CIMG5217



CIMG5315




CIMG5312



CIMG5218



CIMG5316

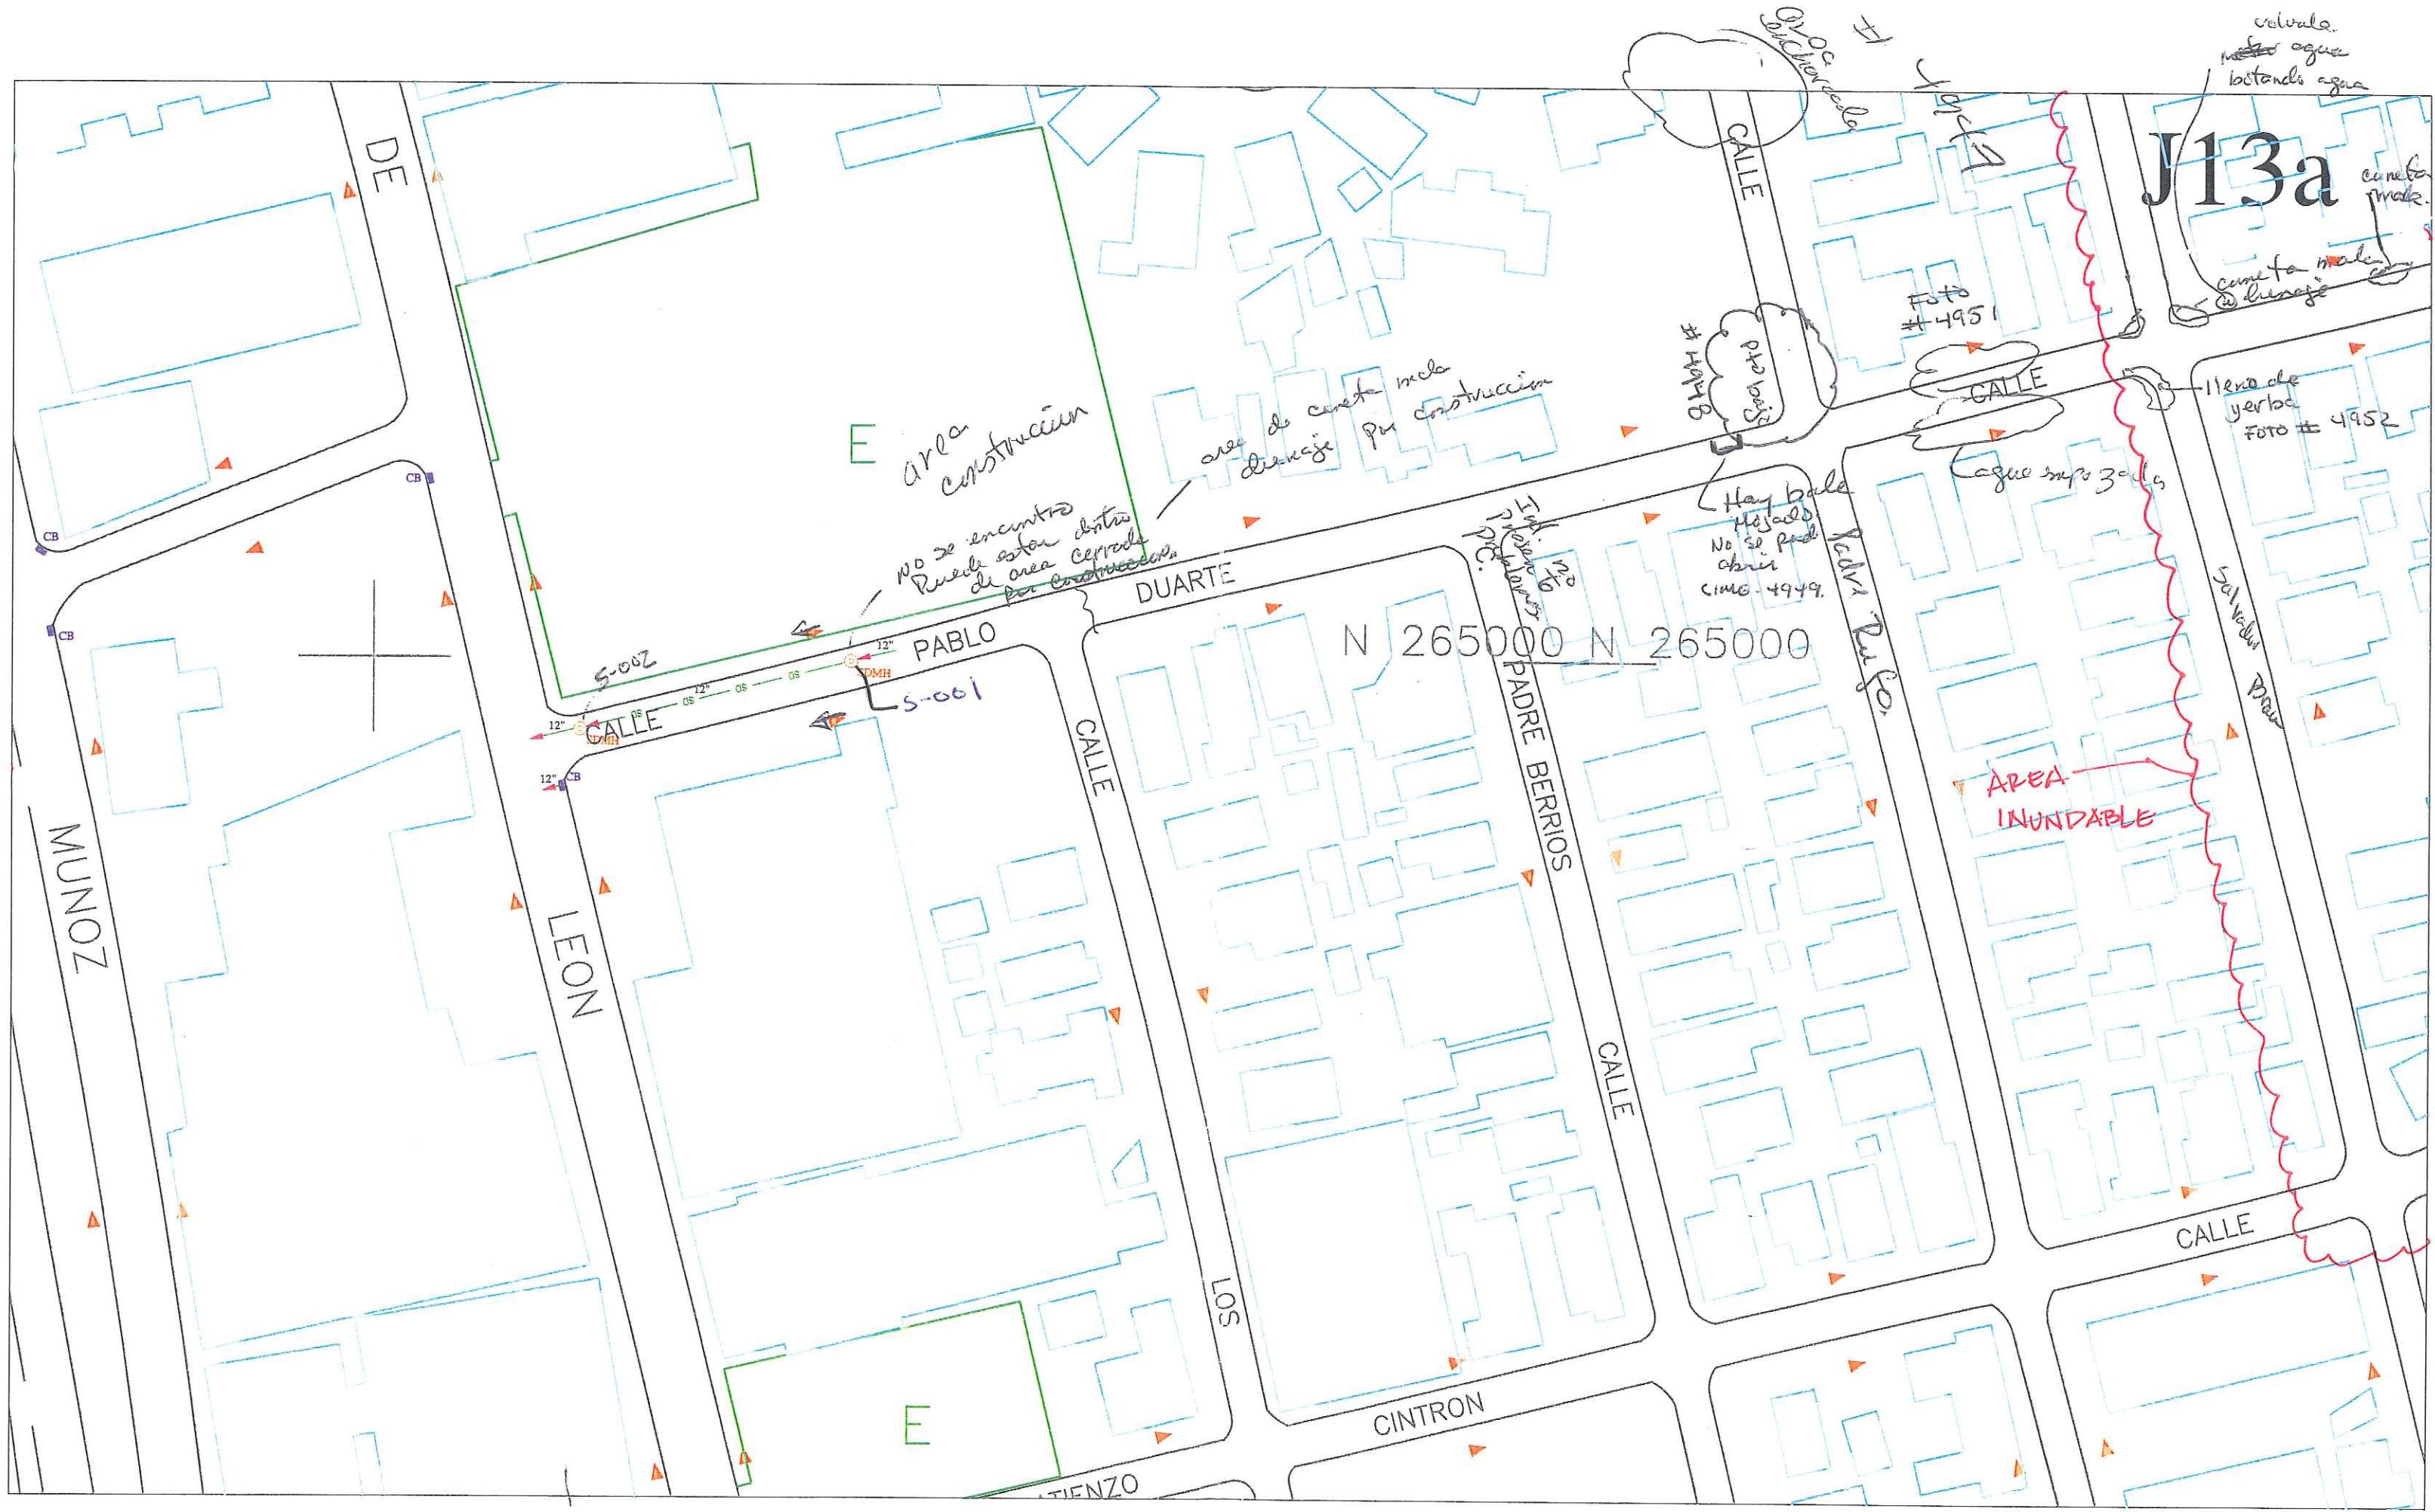

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13a	S- <u>CO 1</u>	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Pablo Duarte

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: NO se encontro.
Los dibujos del MSI muestran el Manhole cerca de un
area en construccion. Puedera estar dentro de la barricada
del area de construccion.

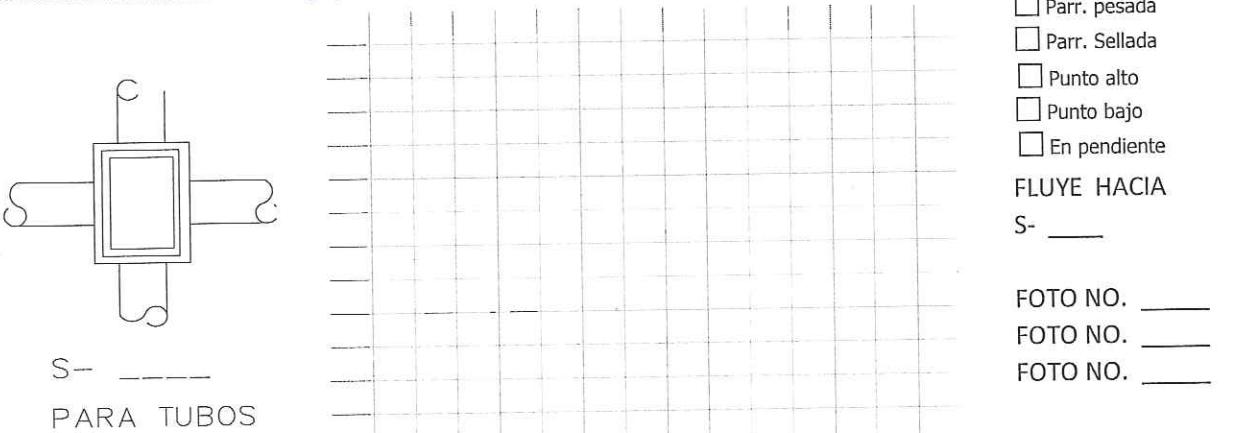

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
1	<u>#13a</u>	S-002	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Duarre</u>

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/ <u>P.TAPADA</u> | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> <u>TAPADA/P.TAPADA</u> | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: El tapc parcialmente tapada por sedimentos de
Construcción. Llena de agua. No se ve fluyendo.
No se pudo ver tubos de salida.

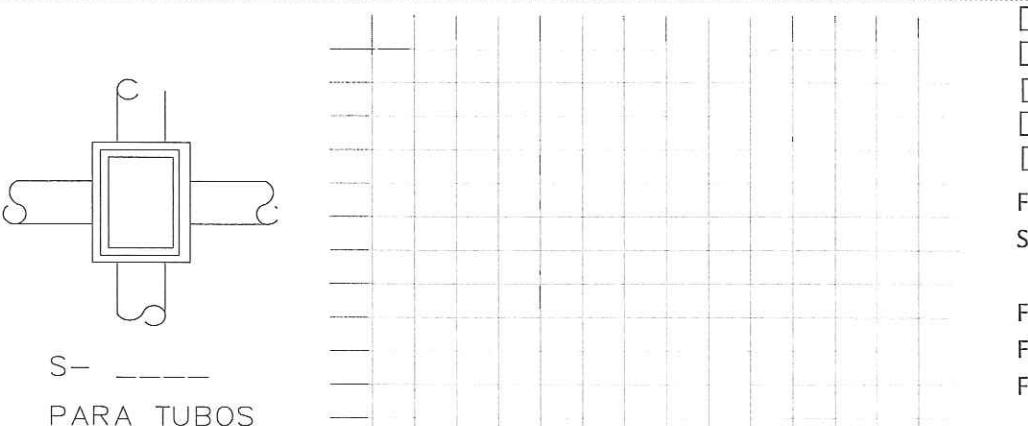

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA


S- _____

FOTO NO. CIVIC-4150

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZAC DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

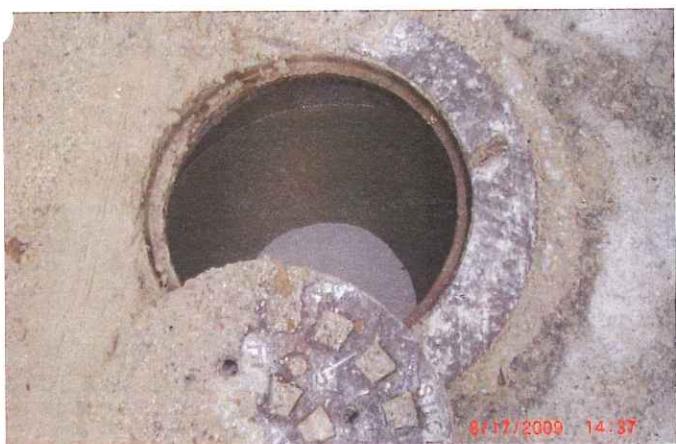

CIMG4950



CIMG4947



CIMG4951



CIMG4948




CIMG4952



CIMG4949

J13b

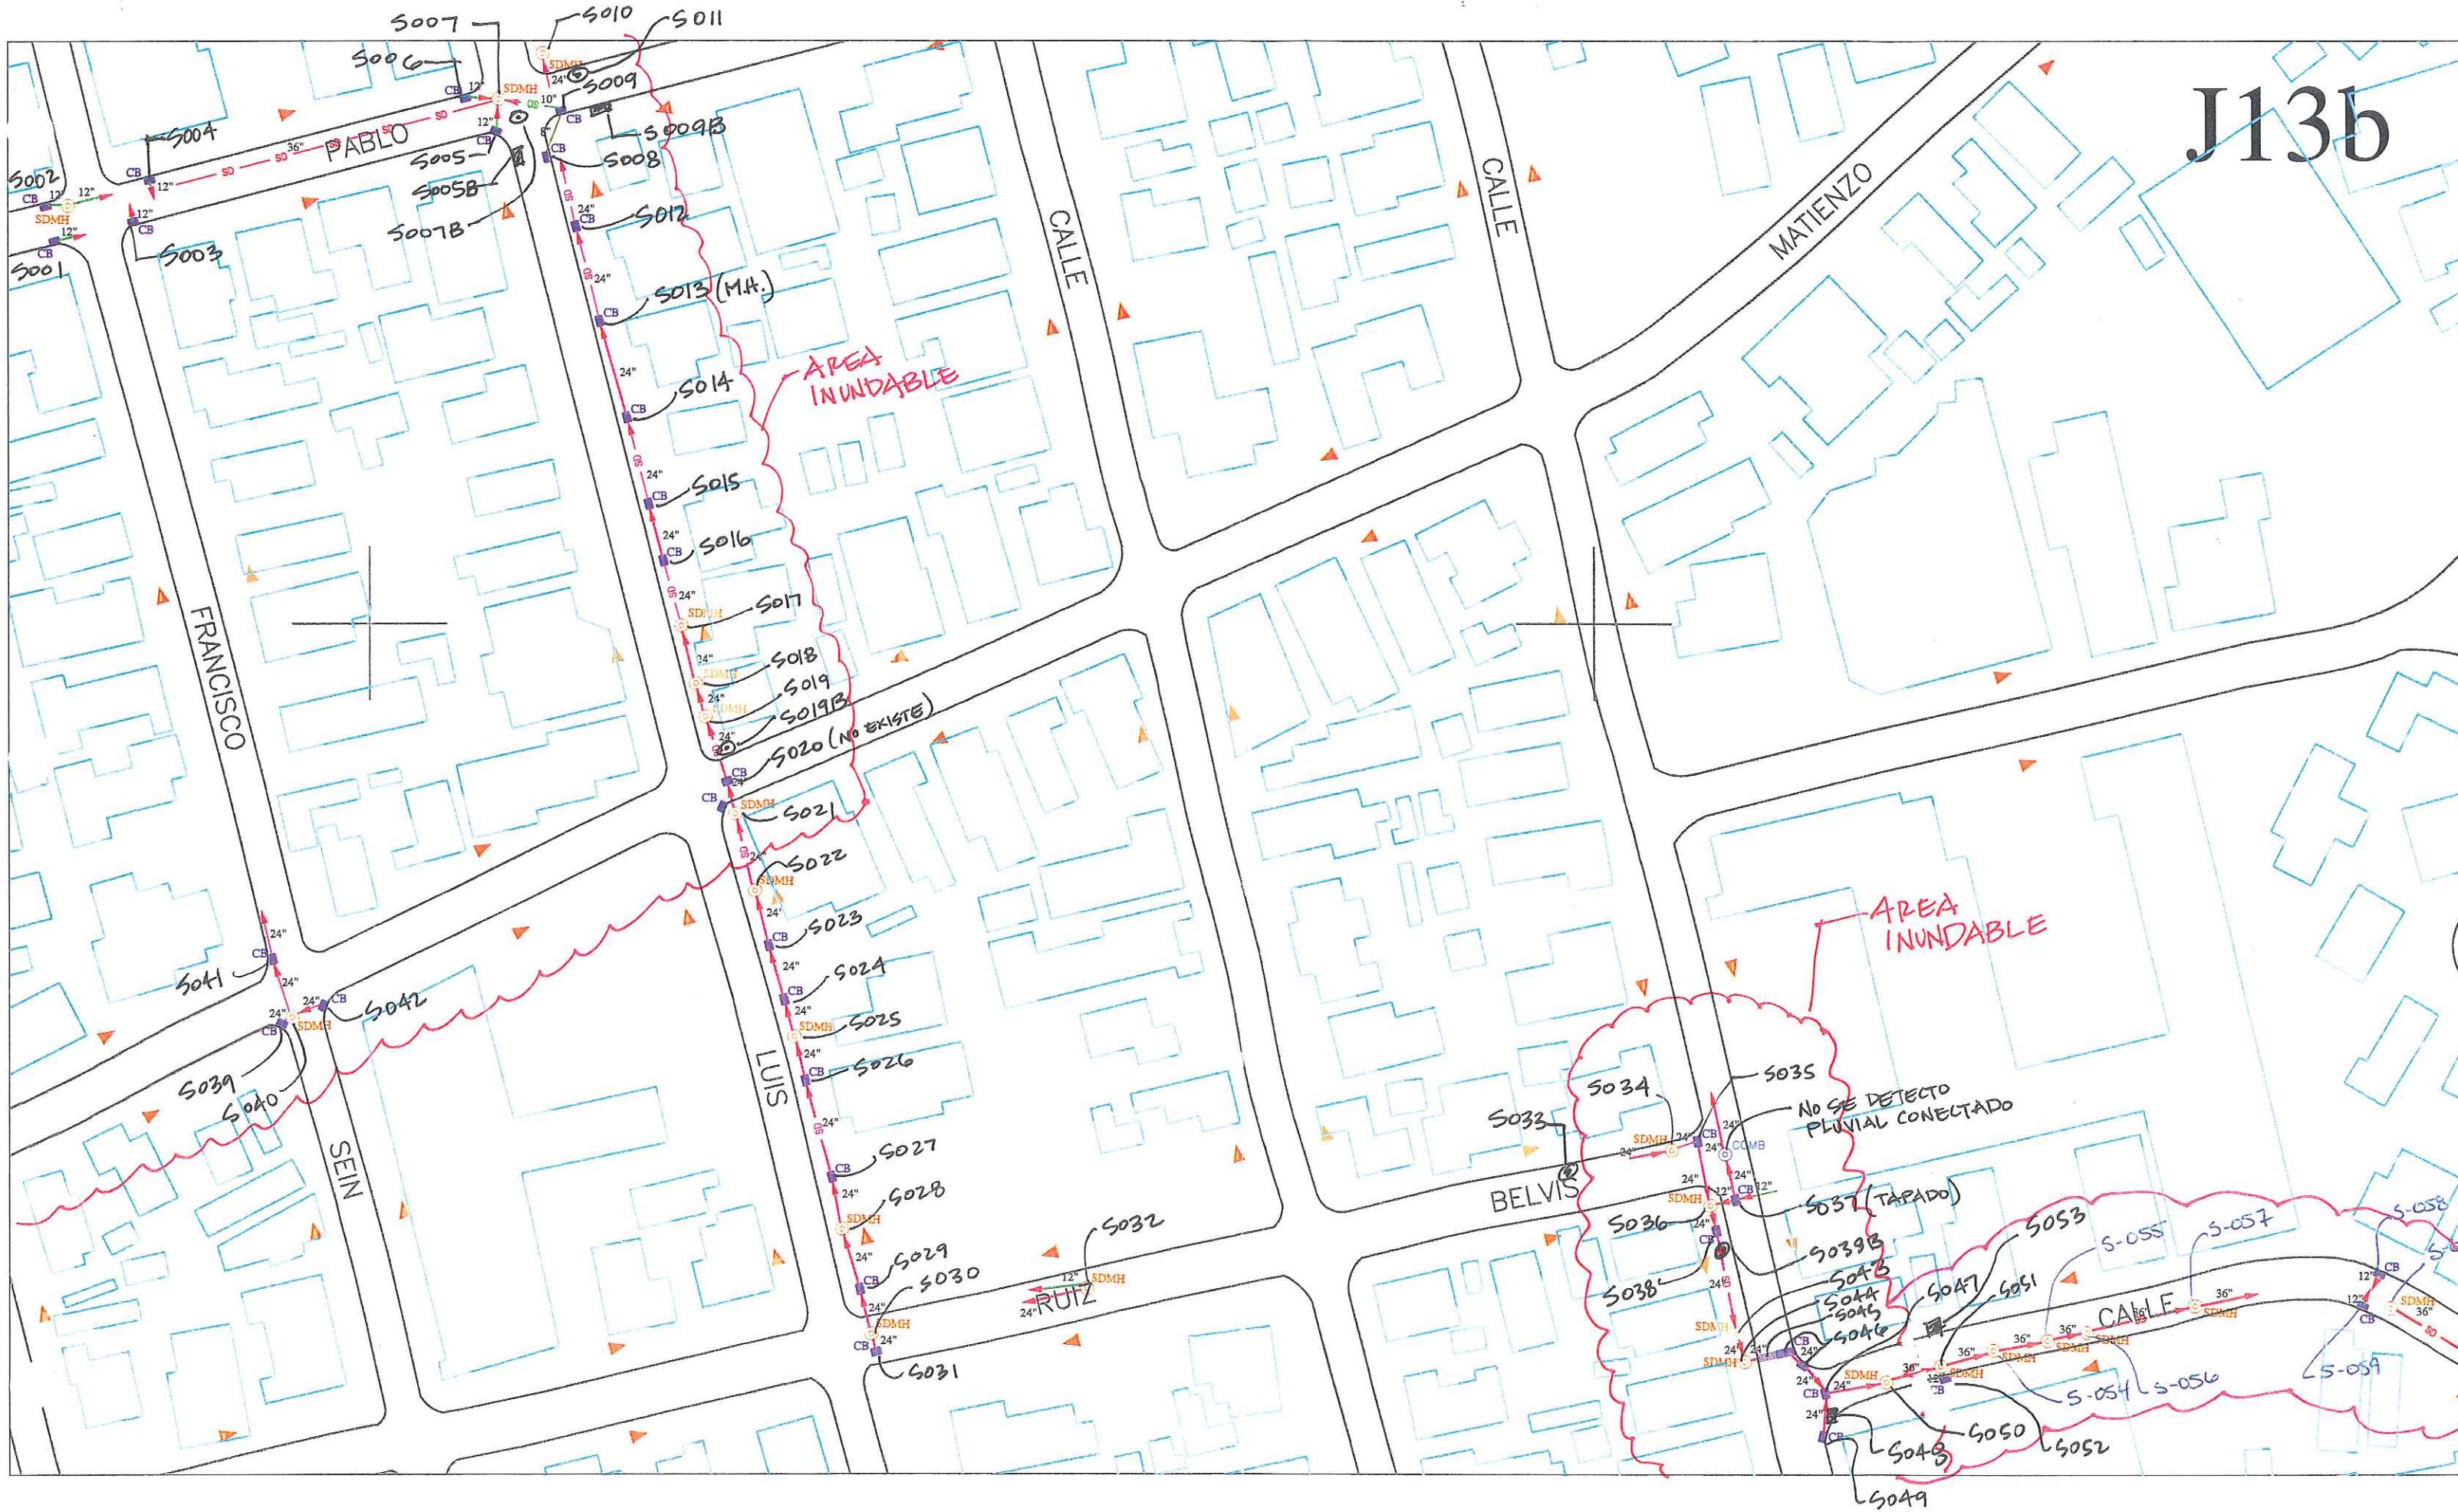

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	<u>513b</u>	<u>S- 001</u>	<u>Hato Rey</u>


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Duarre / Francisco Seow.</u>

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
3'x2'-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18'</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: NO presenta problemas.
NO se pudo detectar a que estructura se conecte

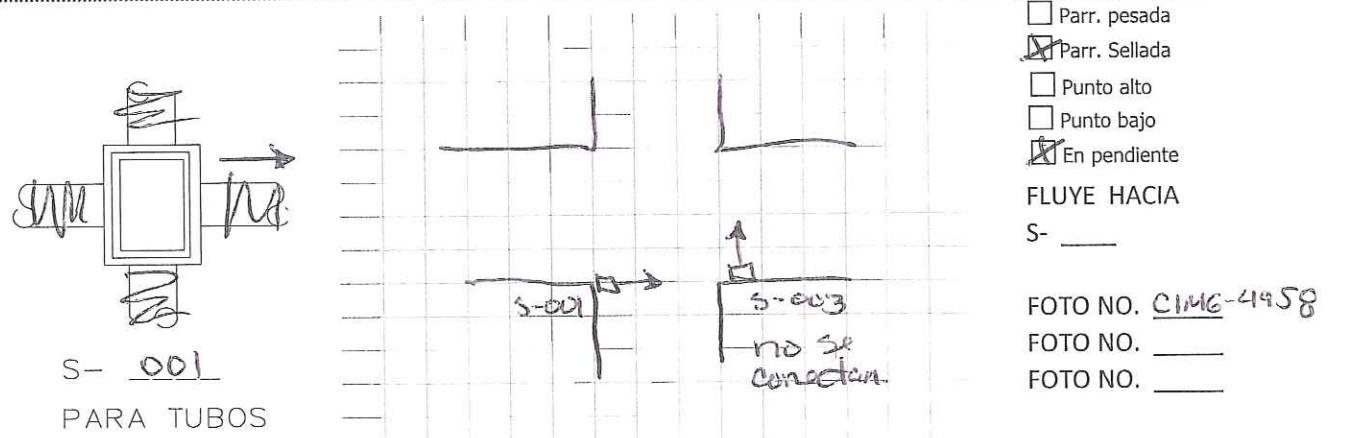

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

A-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	J13b	S-002	Hato Rey


SECTOR	: <u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Duarte / Francisco Sein</u>

OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA <i>resta.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de basura y sedimento en el fondo.

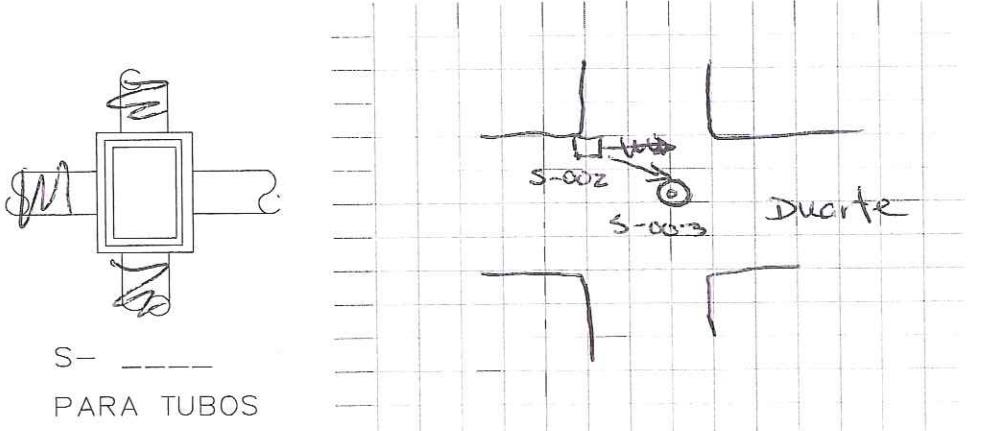

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG-4953

FOTO NO. CIMG-4954

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	<u>J13b</u>	<u>S- 002B</u>	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Duarte / Francisco Sein</u>

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>24</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA <i>no se pudo ver</i> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene sedimento y piedras en el tubo de llegada...

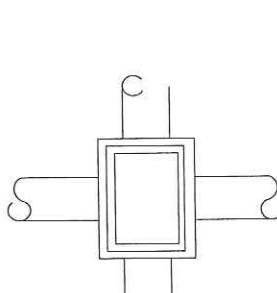

S- _____

PARA TUBOS

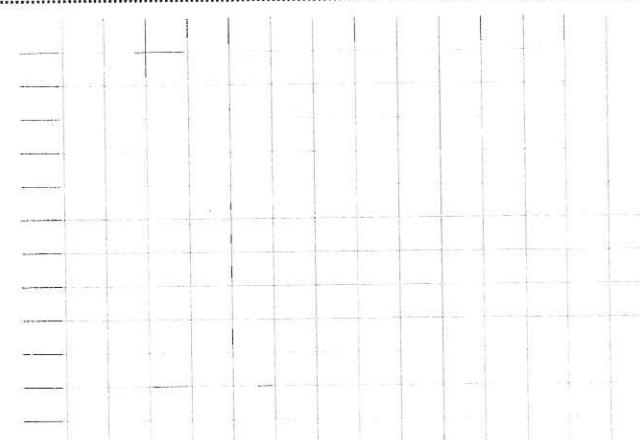

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C146-4955

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

- RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR
- SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	J13b	S- 003	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Duarre / Francisco Sein

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>12</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | curb roto. | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No Presenta problemas. Requiere reparacion del curb.

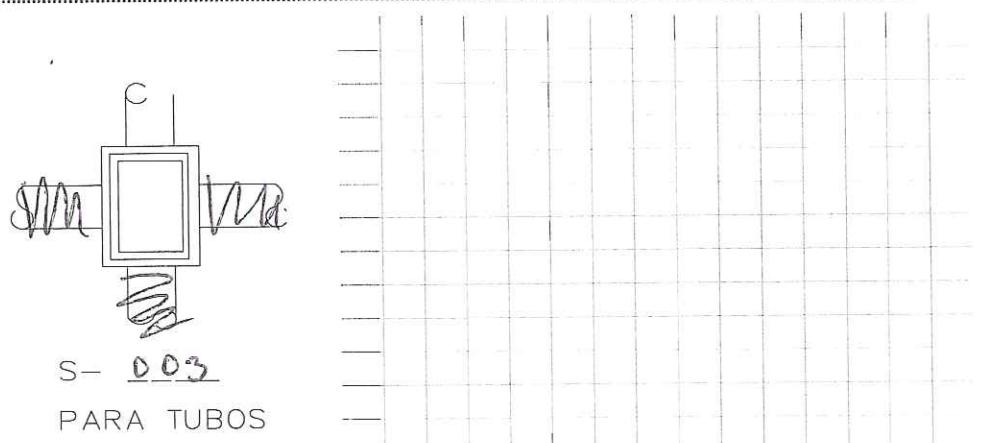

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG-495.

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Acción intermedia: Requiere reparación del curb.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>1</u>	J13b	S-004	Hato Rey



SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Duarre / Francisco Seira

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18"</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene sedimento en el fondo.

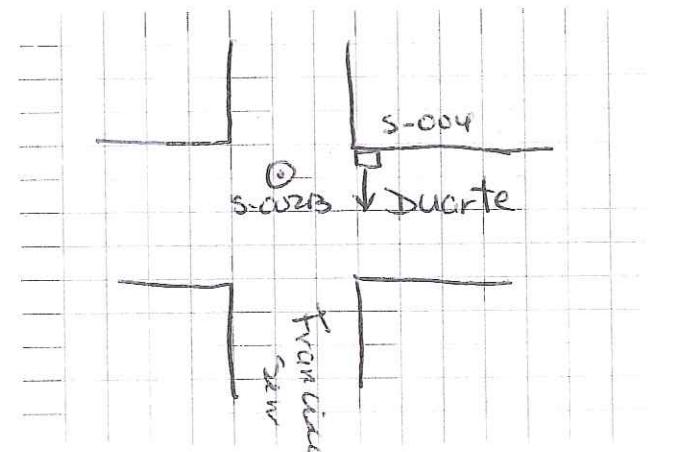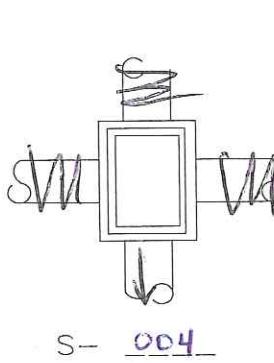

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CINE-4956
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-005	Hato Rey


SECTOR	Floral Park.
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Duarre / Llorens Torres.

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 3' x 3'
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>8</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input checked="" type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>8</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presentes problemas. Tubo de Salida
muy pequeño

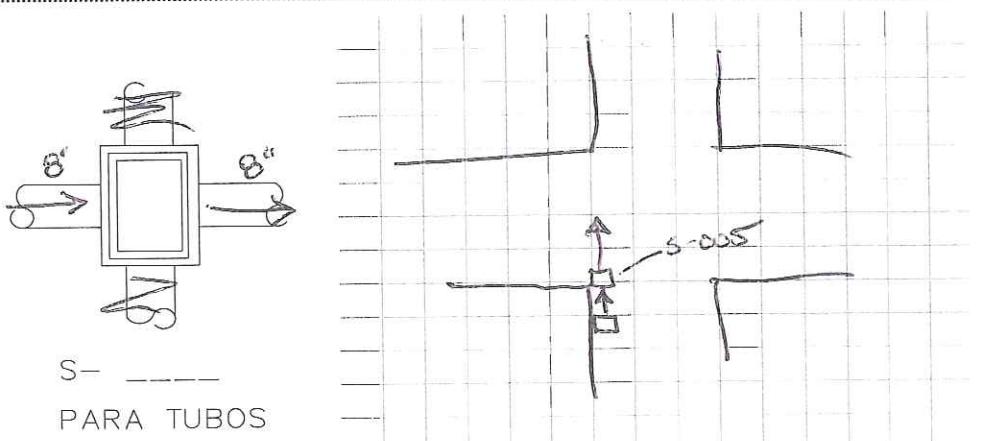

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG-4960
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-C05B	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Duarle / Llorens Torres.

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 2'x1'-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = 12" | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura parcialmente Tapada.
 Vecino informa que intersección se inunda ± 2 pisos. Llega hasta
 Matienzo Cintron.

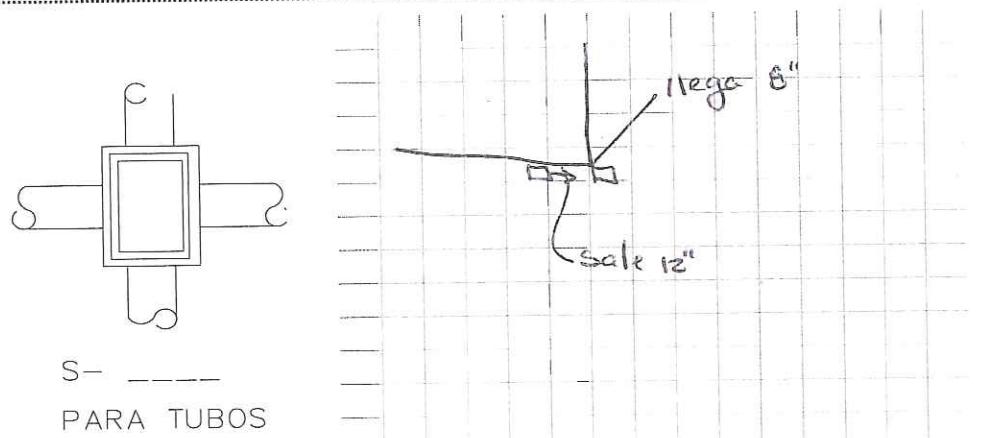

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA S- _____

FOTO NO. 0146-4959
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICAULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>1</u>	<u>J13b</u>	<u>S-006</u>	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Duarte / Calle Flores Torres.</u>

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
3' x 3'
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un poco de tierra en el tubo de Salida.
No presentes mayores problemas.

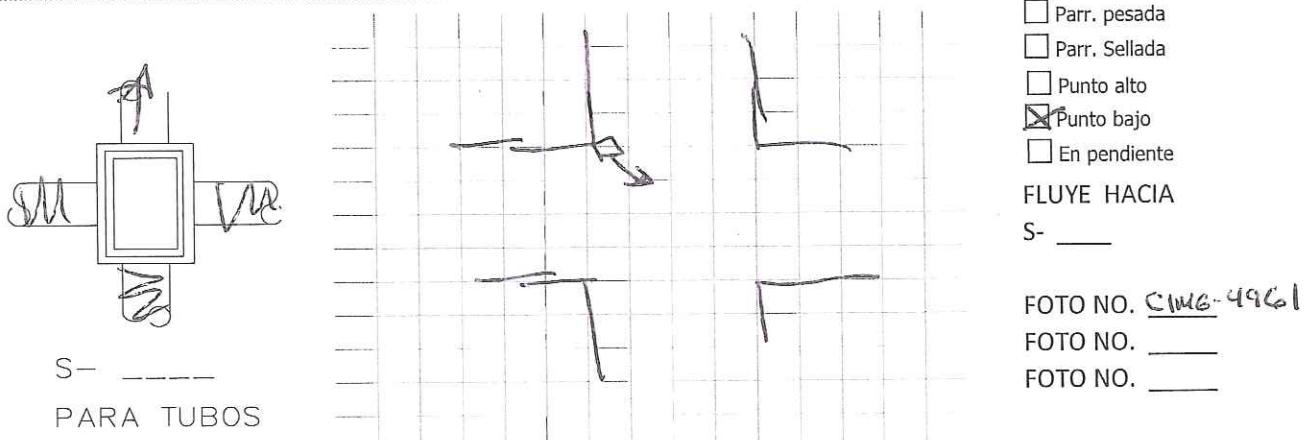

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	<u>J13b</u>	<u>S-007</u>	Hato Rey

SECTOR	<u>Las Moras</u>	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Duante / Llorens Torres.</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>8"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>8"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presento problemas... No se pudo ver...
tubo de salidas

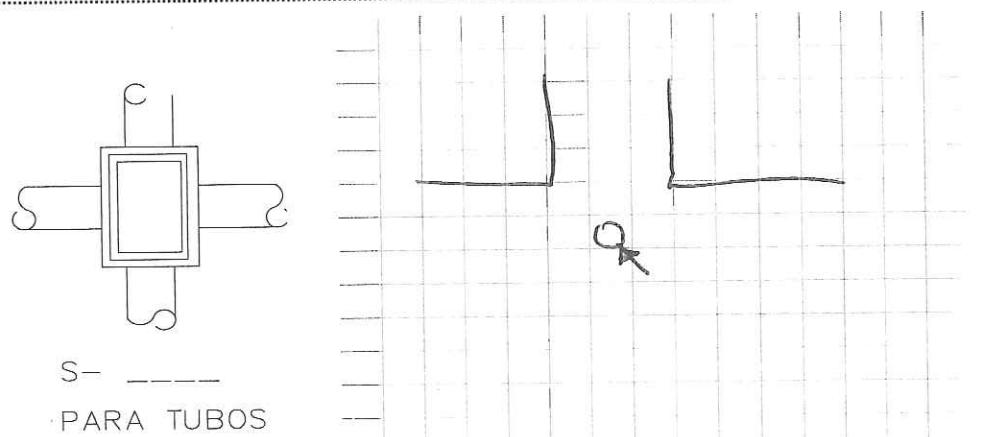

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG-4963
FOTO NO. _____
FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	<u>I 13 b</u>	<u>S-007B</u>	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Duorle / Calle Llorens.</u>

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Esta lleno de agua. Esta fluyendo.
Tubo se conecto al 007. Es posible que tubo que se conecta al
s-007 sea de overflow. Sanitario corre paralelo central de calle.
Possibilidad de que recibe flujo sanitario.

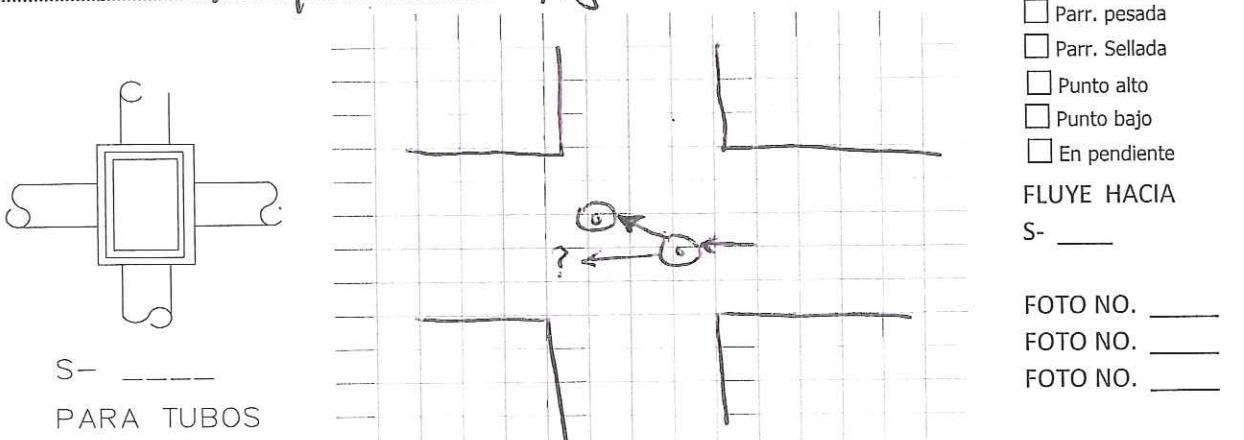

RECOMENDACION:

ACCION INMEDIATA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>1</u>	J 13b	S-008	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Duarre / Llorens Torres

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de hojas en el fondo.

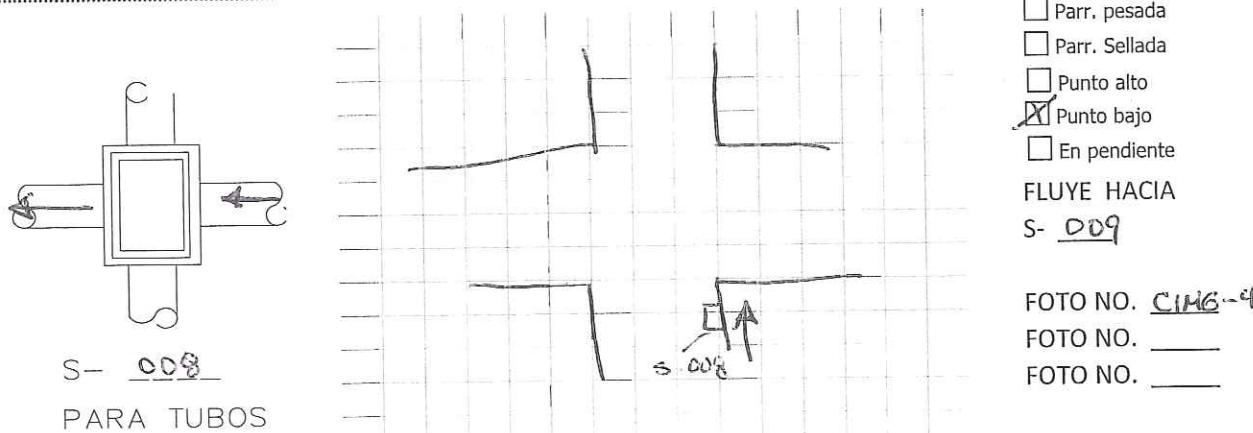

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>1</u>	<u>J13b</u>	<u>S-009</u>	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Duarate / Llorens Torres.</u>

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
2'x1'-0"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = <u>Hueco</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No Tiene tubo dentro estructura.
Parilla sellada. No se pudo ver tubos de salida.

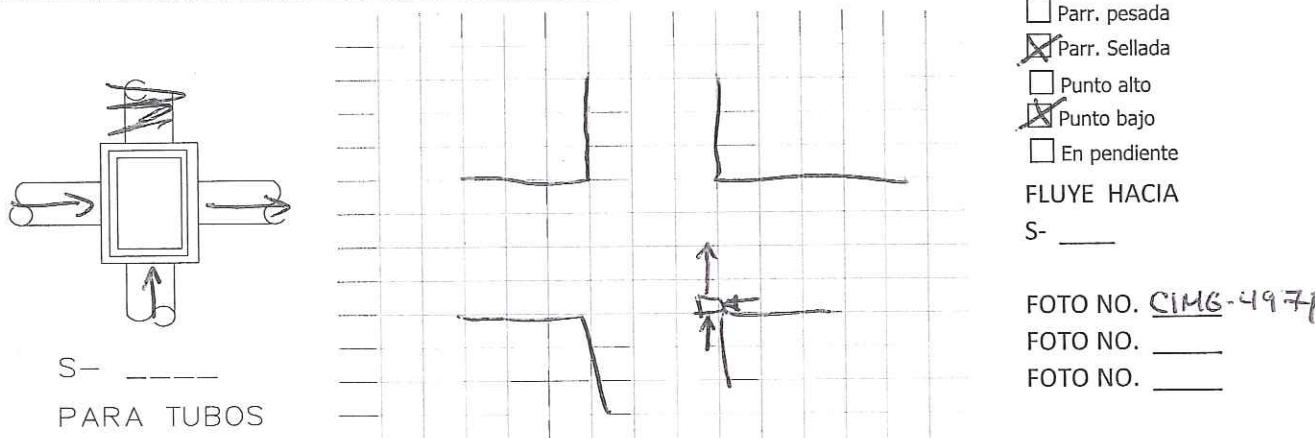

- RECOMENDACION:
- | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR <u>Parilla</u> | <u>Parrilla</u> | <u>H-H</u> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | | |

Requiere ver tubos de salida para poder brindar recomendacion.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	<u>J 13b</u>	<u>S-009B</u>	Hato Rey


SECTOR	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Duarre / Llorens Torres.</u>

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/ <u>SUCIA</u> | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE <u>ROTA</u> | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/ <u>P.TAPADA</u> | <input checked="" type="checkbox"/> <u>ROTA</u> | <input checked="" type="checkbox"/> <u>NO NIVELADO</u> |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE <u>ROTA</u> | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>Hueco</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/ <u>SUCIO</u> | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estructura en malas condiciones. Hay 4 parillas que no estan bien niveladas. Interior de estructura rota.

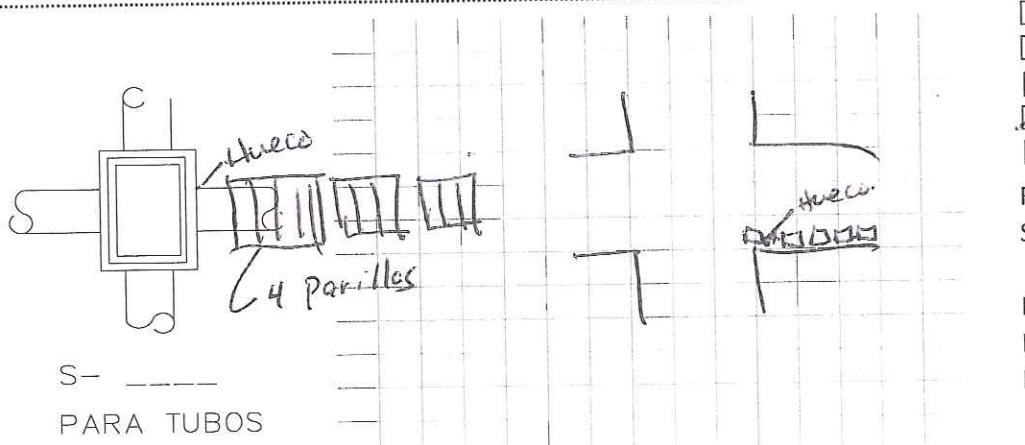

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA S- _____

FOTO NO. CIMG-4868
 FOTO NO. CIMG-4869
 FOTO NO. CIMG-4870

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Estructura requiere reemplazo. Requiere diseño ya que hay desnivel en la intersección.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	<u>J13b</u>	<u>S-010</u>	Hato Rey

SECTOR :	<u>Floral Park</u>
CALLE / UBICACION:	<u>Int. Calle Duarfe / Llorens Torres.</u>

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo


CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = <u>6"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| (n-2*) 7- TUBO/B.C. = <u>No se pudo precisar.</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presenta problemas. No se pudo determinar.

tamaño

tubo de salida.

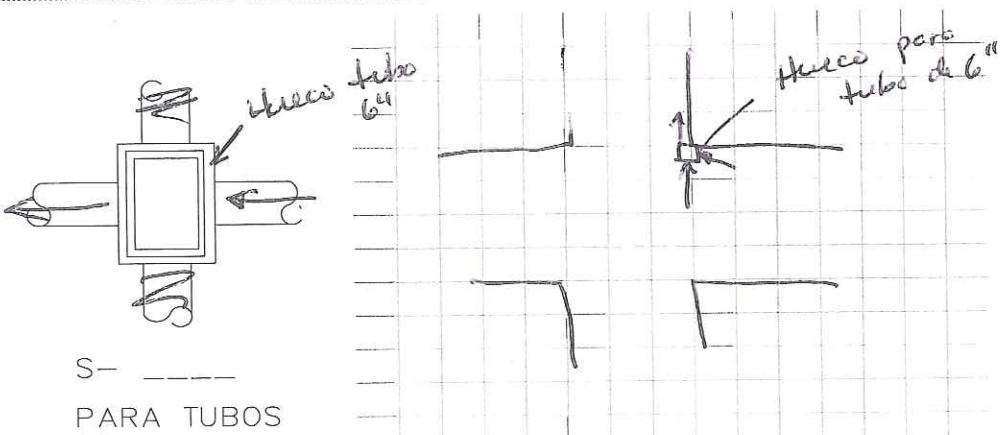

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA S- _____

FOTO NO. C1416-4964
 FOTO NO. C1416-4965
 FOTO NO. C1416-4966

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	J13 b	S-011	Hato Rey


SECTOR	<u>Florin Park</u>
CALLE / UBICACION:	Int Calle Duarre / Llorens Torres.

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>6"</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presenta problemas.

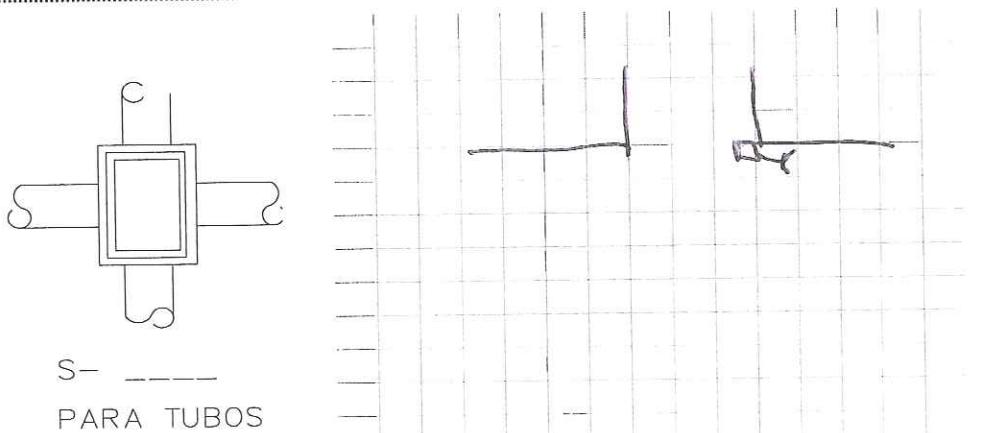

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA S-010

FOTO NO. CINE-4967
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-013	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres No. 423

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Con intensidad*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo


CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24" x 48"</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Tiene sedimentos.*

Vecino informa que se inunda la calle cuando llueve fuerte. ($\pm 2^{\circ}$ altura agua)

Parece ser un Box Culvert corriendo por debajo de la acera. Tiene tapas de manholes cada cierta trama.

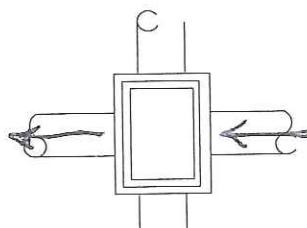

S- 013

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-4973

FOTO NO. CIMG-4974

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-A

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRÍCULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 014	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres.

OCURRE INUNDACION S/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE INTENSO
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> IMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24 x 48</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de sedimento en fondo. Se ve funcionando bien. Se recomienda limpieza.

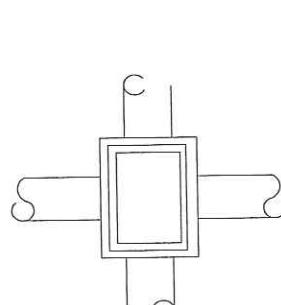

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C146-4977

FOTO NO. C146-4978

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISTA

Se recomienda limpiar el fondo

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J15b	S- 015	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres No. 429

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 1'-6" x 1'-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24 x 48</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presento problemas

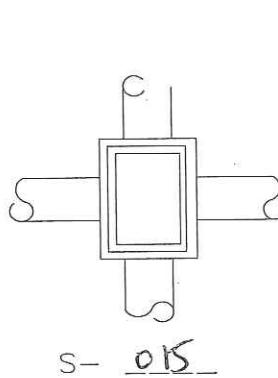

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 014

FOTO NO. CIMG-4979

FOTO NO. CIMG-4980

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-016	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: Calle Hiorens Torres No. 429 / 431	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *fuerte*


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo	

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>24 x 48"</i> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *No presenta problemas. Un poco de tierra en el fondo pero se ve funcionando bien.*

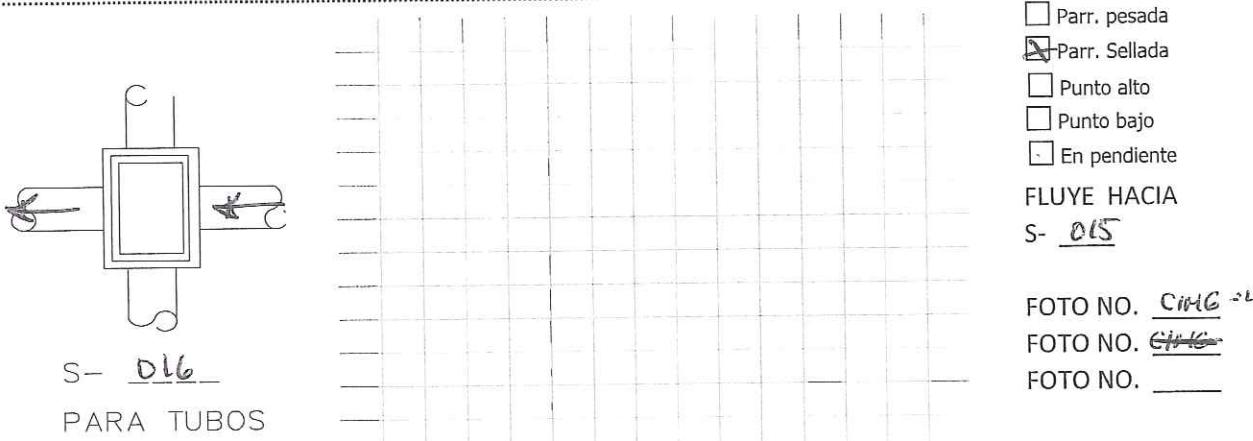

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 015

FOTO NO. *CIMG-4981*
 FOTO NO. *CIMG-4982*
 FOTO NO. *CIMG-4983*

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

Se recomienda limpiar el fondo.

BRIGADA: No

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	Jb 13	S- 017	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres No. 431


OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> S/NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input checked="" type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE <i>fuerte</i>	
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input checked="" type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> HW <input type="checkbox"/> CROSS INLET <input type="checkbox"/> COMBINADO <input type="checkbox"/> OTROS	
		<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
		<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
		<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo	

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>54 x 48</i> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Tiene un poco de sedimento en el fondo.*

Es un Box Culvert que va por debajo de acera.

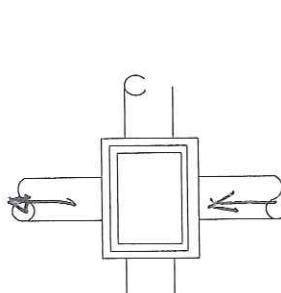

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 016

FOTO NO. CIMG-4982

FOTO NO. CIMG-4983

FOTO NO. _____

- RECOMENDACION:
- | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <i>H-H</i> |

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-018	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Flores Torres No. 431 / Esq. 433

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE fuerte


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24x48"</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene sedimento en el fondo.

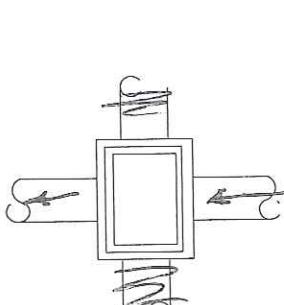

S- 018

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 017

FOTO NO. C146-4984

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR H-H

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISTA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-019	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Morenus Torres NO. 434

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *fuerte.*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo	

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = 24x48" | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |


DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de sedimento en el fondo.
 Se ve funcionando bien.
 Alguno informo que si inunda + 1' de altura, pero el agua baja
 rapido.

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S-

FOTO NO. CIMG-4985
 FOTO NO. CIMG-4986
 FOTO NO. _____

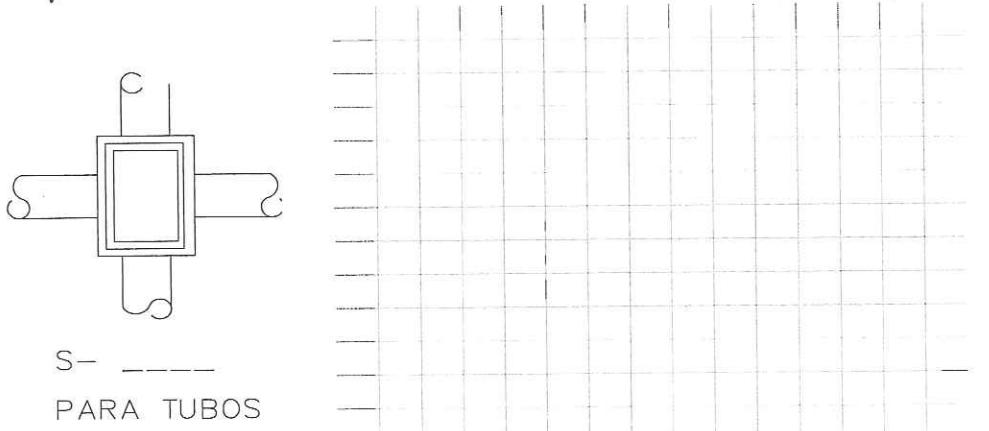

S-

PARA TUBOS

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-019B	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens / Esq. Matienzo Cintrow.

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *fuerte.*


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>54x48</i> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Tiene un poco de sedimento acumulado.*

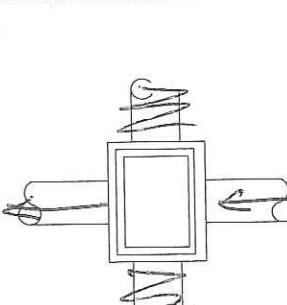

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 019

FOTO NO. C14G-4987

FOTO NO. C14G-4988

FOTO NO. C14G-4989

C14G - 4940

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR A-A
- SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-020	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Llorens Torres / Matienzo Cintros</u>	

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No existe.

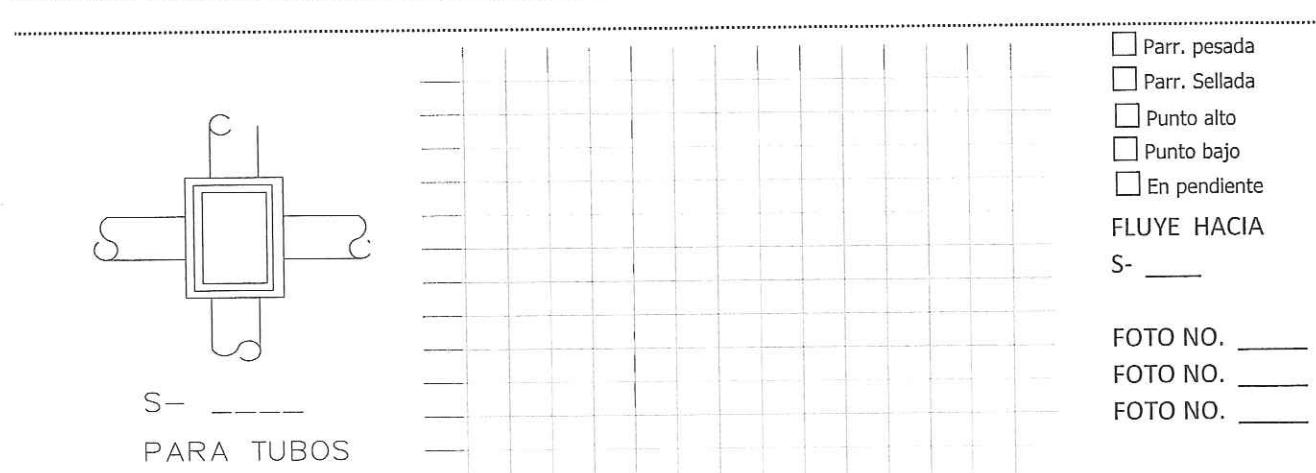

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 021	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Llorens Torres / Hacienda Cintros.

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24 x 48</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Solo tiene un poco de agua acumulada.
 Estructura se ve limpia. Agua no se ve fluyendo. Sedimentos en estructura S-019B puede ser que impide el flujo del S-021.
 Moldes de madera en el interior de estructura se este cayendo.

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- 019B

FOTO NO. CIMG-4994
 FOTO NO. CIMG-4992
 FOTO NO. CIMG-4993
 CIMG-4994
 CIMG-4995.

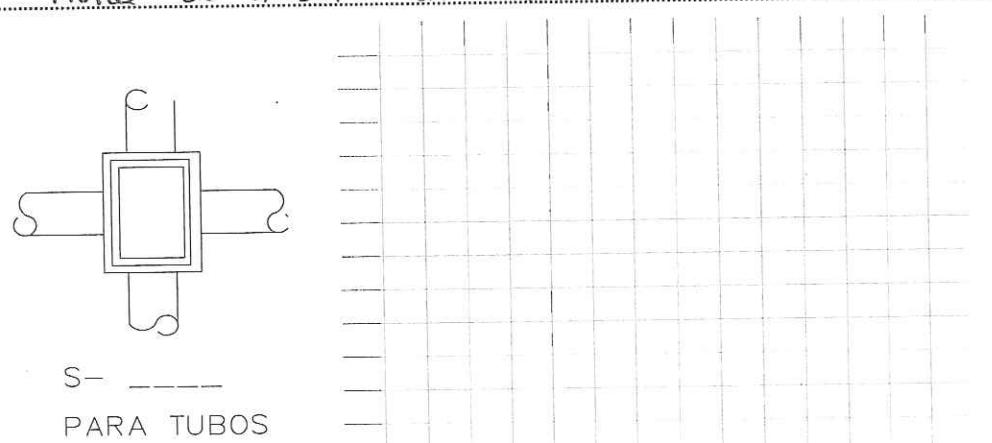

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

Acción intermedia - Remover moldes de madera del interior de estructura que se estan cayendo.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2		S- 022	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Morenitas Torres. No. 451

OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE fue-te.

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS


Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/ P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>24 x 98</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Vecino informa que intersección se inunda (+ 1' de altura).

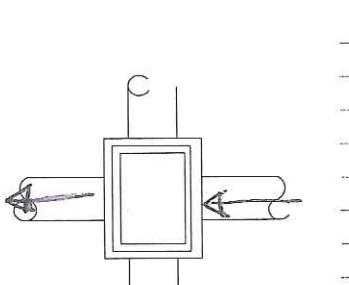

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 021

FOTO NO. Calle-4996.

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR H-11

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-023	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres No. 455


OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 1'-6" x 1'-6"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>2' x 2'</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Vecino informo que el agua sube ($\pm 1'$ pies).
 Agua levanta la parrilla.

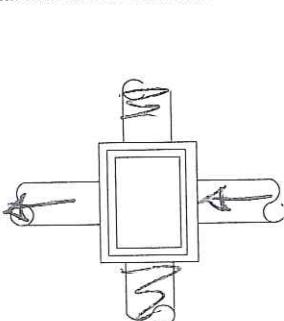

S- 023

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 022

FOTO NO. C1416-4997

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Hay que quitar la parrilla (abrazaderas) para evitar que el mucha agua de agua la levante.

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-024	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorens Torres. No. 455

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 1'-6" x 1'-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>2' x 2'</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene sedimento. Se recomienda limpieza.
 Vecino informa que el agua levanta la parilla.
 Se inunde ± 1'-6"

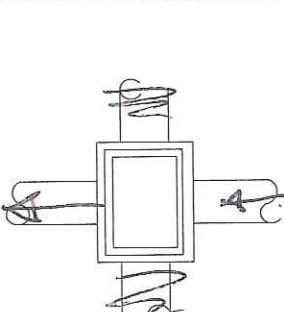

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 023

FOTO NO. CIMG-4998

FOTO NO. CIMG-4999

FOTO NO. CIMG-5000

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Acción intermedia - Requiere que se fije la parilla para que el agua no la levante. (Usar abrazadera o producto similar).

BRIGADA: _____

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 025	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Llorente Torres No. 455

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE -
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>2'x2'</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene sedimentos en fondo

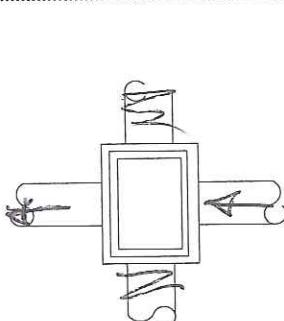

S- 025

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- 024

FOTO NO. CIVIG-5001

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-026	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	calle Llorens Torres No. 457

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 1-6 x 1-6
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>2' x 2'</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presentes problemas

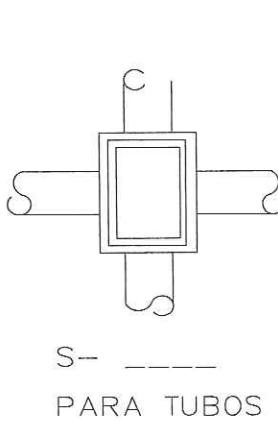

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S-025

FOTO NO. CIMG-5002
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 027	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle Llorens Torres (Frente Estacionamiento</u>	

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
1'6 x 1'6
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>2' x 2'</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presentes problemas

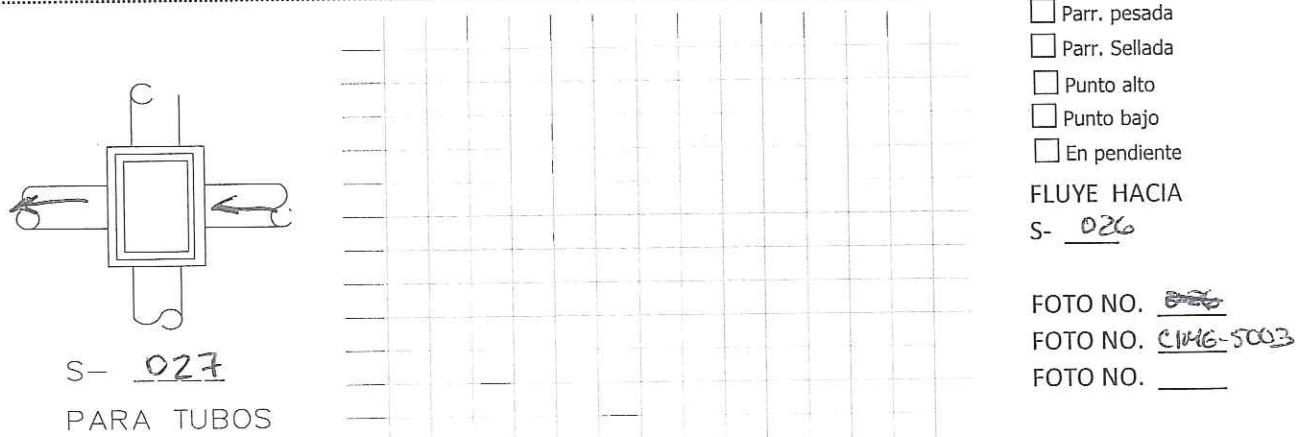

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 028	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle Llorens Torres / Ruiz Belvis.</u>	

OCURRE INUNDACION S/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>2'x2'</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de tierra en el fondo. Pero se ve funcionando bien.

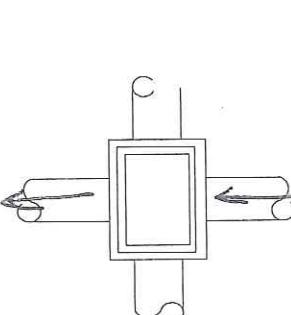

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 027

FOTO NO. IMG-5004

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: _____

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-029	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Morens Torres / Calle Ruiz Belvis.	

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 1-6 x 1-6
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No Presente problemas.

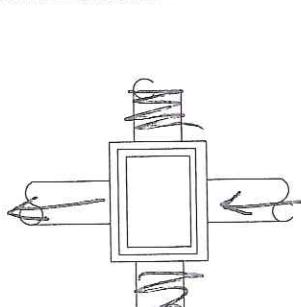

S- 029

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 028

FOTO NO. CIMG-5005

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 030	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Llorens Torres / Ruiz Belvis

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <u>12</u> | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO |
| 7- TUBO/B.C. = | <u>2'-2'</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | <input type="checkbox"/> OTROS |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tubo de 12 que llega al MH parcialmente
Tapado

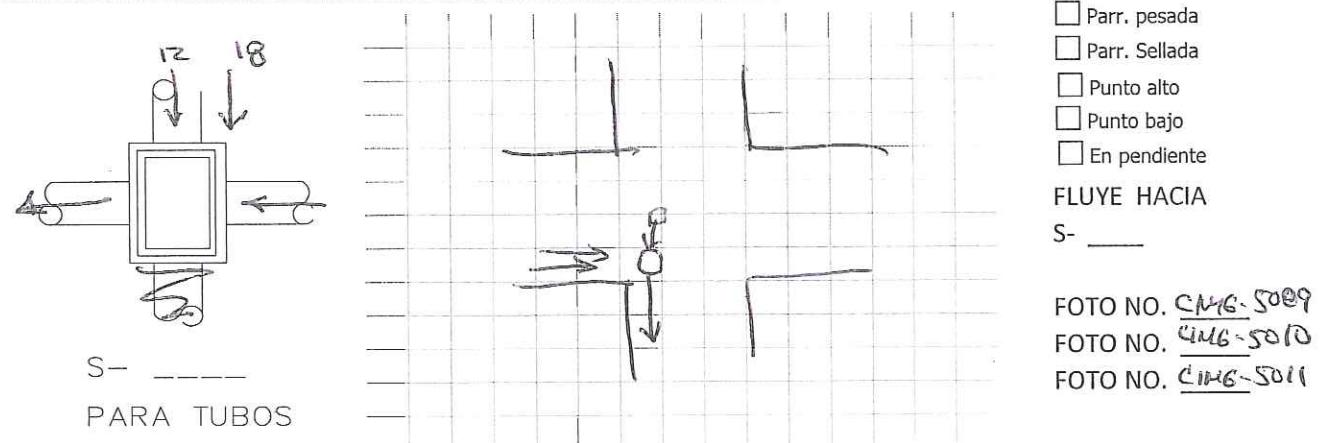

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-031	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Llorens Torres / Ruiz Belvis	

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 2' x 1'-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un poco de sedimento en fondo.

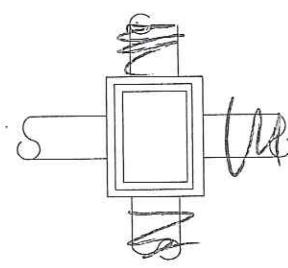

Culvert Comenzó aqui.

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S-

FOTO NO. C1046-S012

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 032	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	<u>Calle Ruis Velvis No. 112</u>

OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO |
| 5- TUBO/B.C. = | <u>12</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO |
| 6- TUBO/B.C. = | | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO |
| 7- TUBO/B.C. = | <u>12 18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO |
| 8- CUNETA | | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | | <input checked="" type="checkbox"/> NO | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | | <input type="checkbox"/> NO | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene basura dentro.

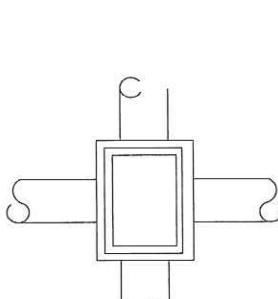

S- _____

PARA TUBOS

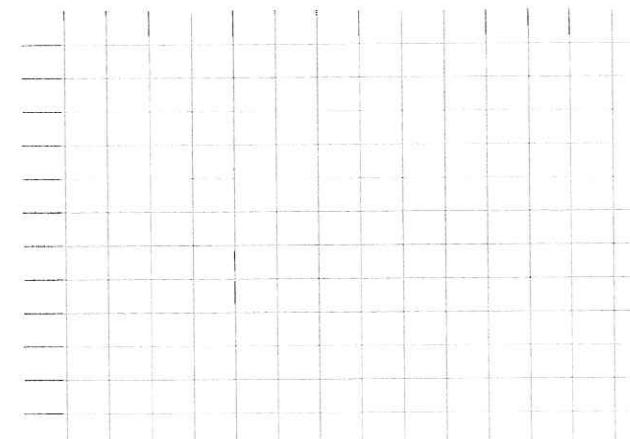

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-5013

FOTO NO. CIMG-5014

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S - 033	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Ruiz Velvis No. 119

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18"</u> <u>12"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Requiere una poca de limpieza

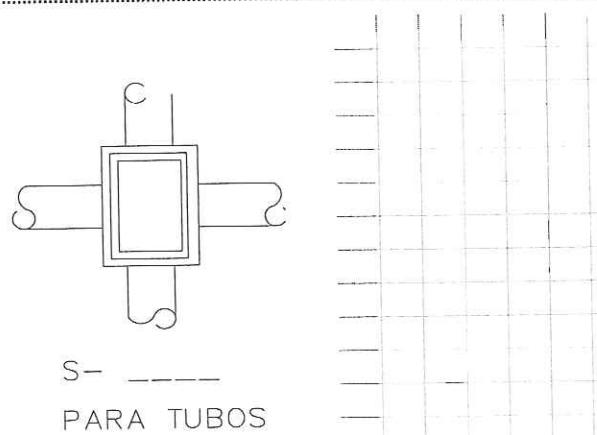

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CINE-528

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA:

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13B	S-034	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	

OCURRE INUNDACION SI CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tapado, Parece abandonado.

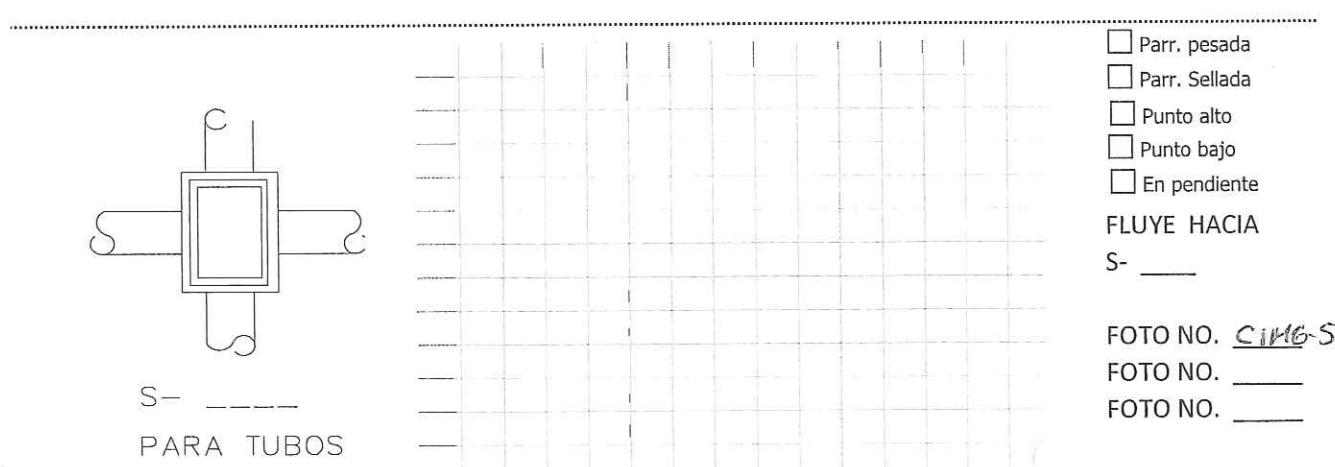

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CINE-5020

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: _____

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-035	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Ruiz Velus / Pachin Marin


OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

<input checked="" type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo	

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

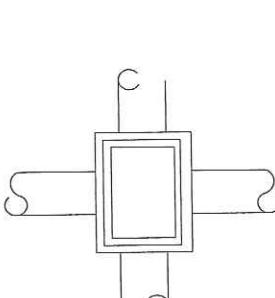 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de sedimento. tapa sellada.


S- _____

PARA TUBOS _____

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

 FOTO NO. CINE-5019

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

- RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-H
- SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	113b	S- 036	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS


Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |


DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Structura tiene combinacion de drenaje
abancanta agua en la tapa de la estructura.
TS-036 up to S-028B.

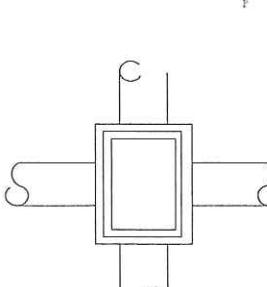

S- _____

PARA TUBOS

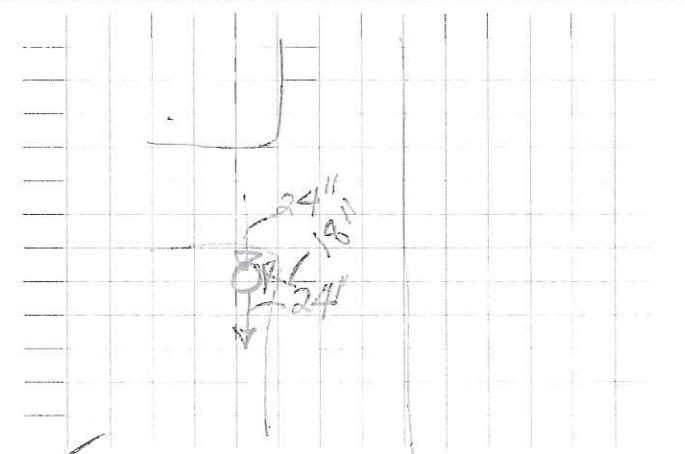

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 028

FOTO NO. S146-501

FOTO NO. S146-529

FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | H-H |

BRIGADA: _____

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2		S- 037	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: Int. Bvds Belvis / Pachón Marín	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = <u>18' Salida</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tapado
Cross gutter esta roto, hay agua滞留.

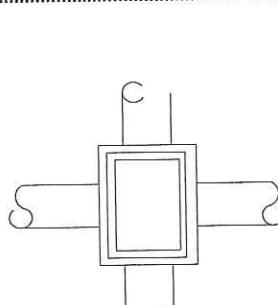

S- _____
 PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- 036

FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-A

BRIGADA: _____

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 038	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int. Pachin Marin / Ruiz Velvis

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tapado

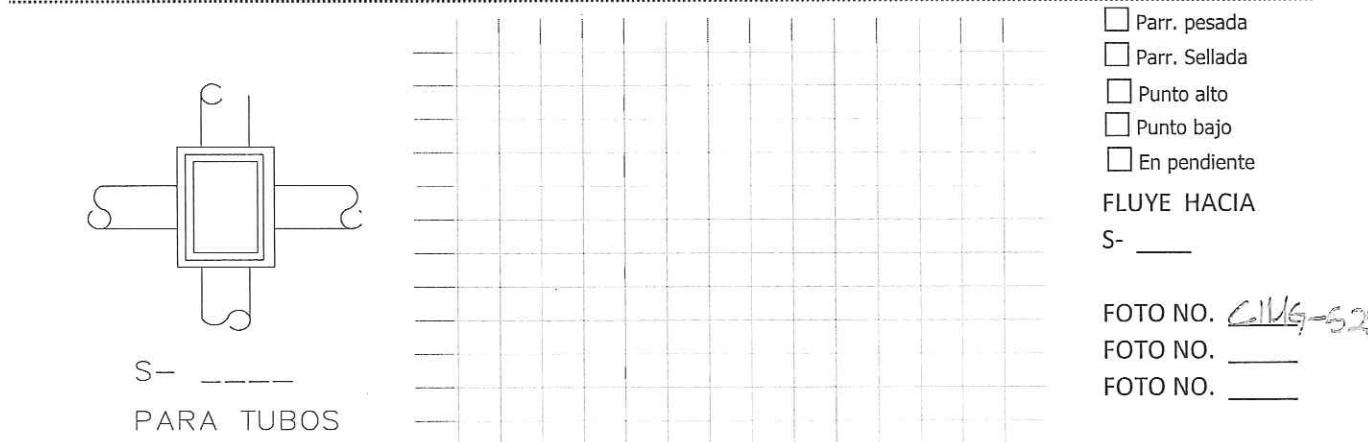

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZAS/DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-0296B	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Pachin Manin # 469

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

*Baja culvert con tapa de H.H.
Tubo pluvial up area lateralizada.*

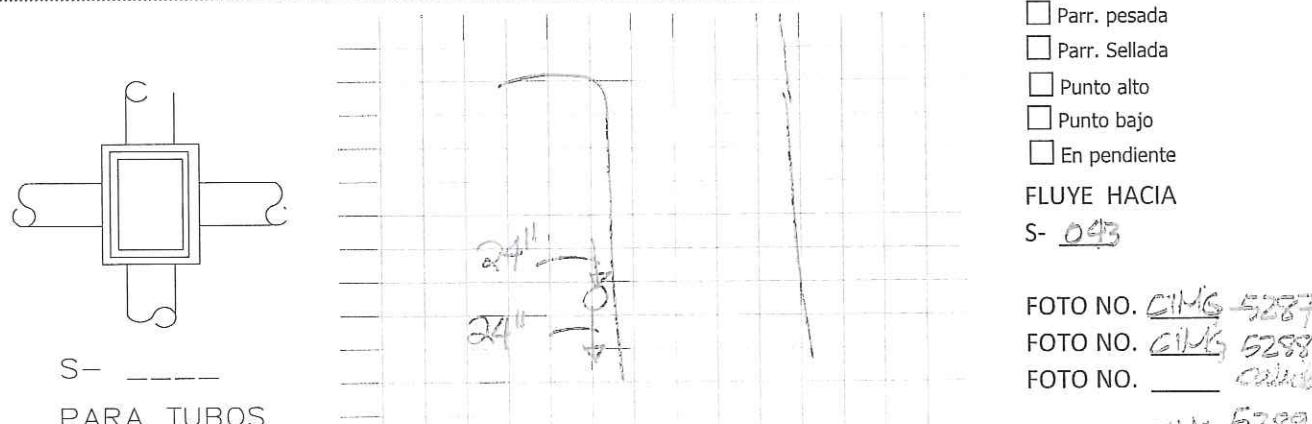


FOTO NO. CIMG-5287
 FOTO NO. CIMG-5288
 FOTO NO. CIMG-5289

CIMG-5289
24

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/ DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 039	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle Matienzo Cintron / Francisco Seiw.</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
6' x 3'-6"
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presenta problemas

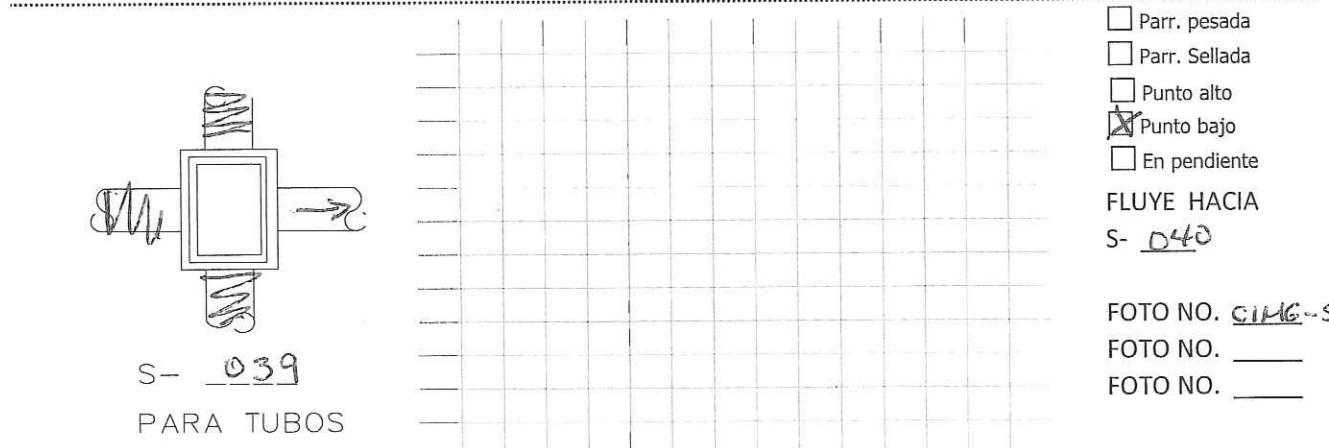

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 040

FOTO NO. CIMG-5022

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-040	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Int. Matienzo Centro / Francisco Serr</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No presento problemas

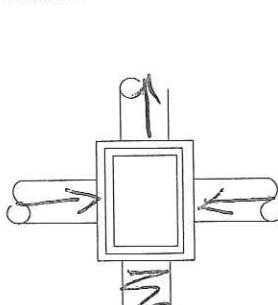

S- 040

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 041

FOTO NO. S146-5021

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J 13b	S- 041	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle Matienzo Cintrow / Francisco Sein.</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
4 x 3'
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>36" width</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

.....

.....

.....

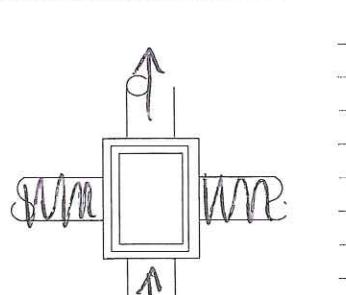

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG-5025
 FOTO NO. CIMG-5026
 FOTO NO. CIMG-5027

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

.....

.....

.....

.....

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	S-513b.	S- 042	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Calle Matienzo Centro / Francisco Sein.

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 6' x 3'-6" Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input checked="" type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de hojas en el fondo. Pero se ve funcionando bien.

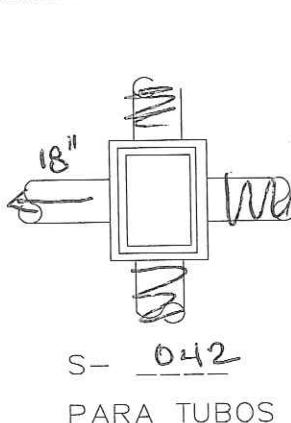

S- 042

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- 040

FOTO NO. CIA06-5024

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR A-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S-043	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>PACHIN MARIN / SAN ANTONIO</u>	


OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = <u>24, salida</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = <u>24, salida</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Boca obstruida

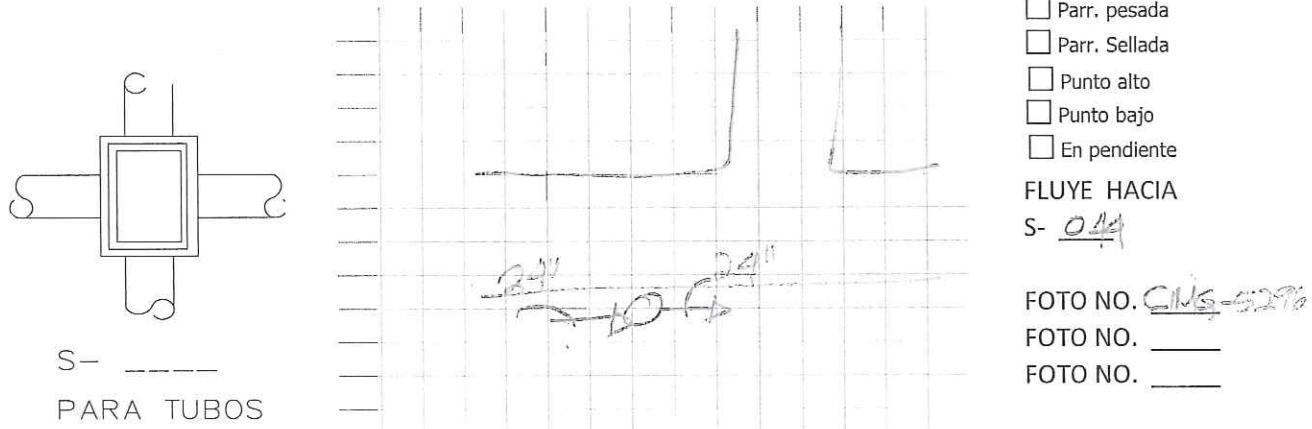

- Parr, pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- 044

FOTO NO. CIVG-5276

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA/ DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <u>H-H</u> |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13B	S- 046	Hato Rey


SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: PACHIN MARIN / SAN ANTONIO	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
Desagua en el canalizado

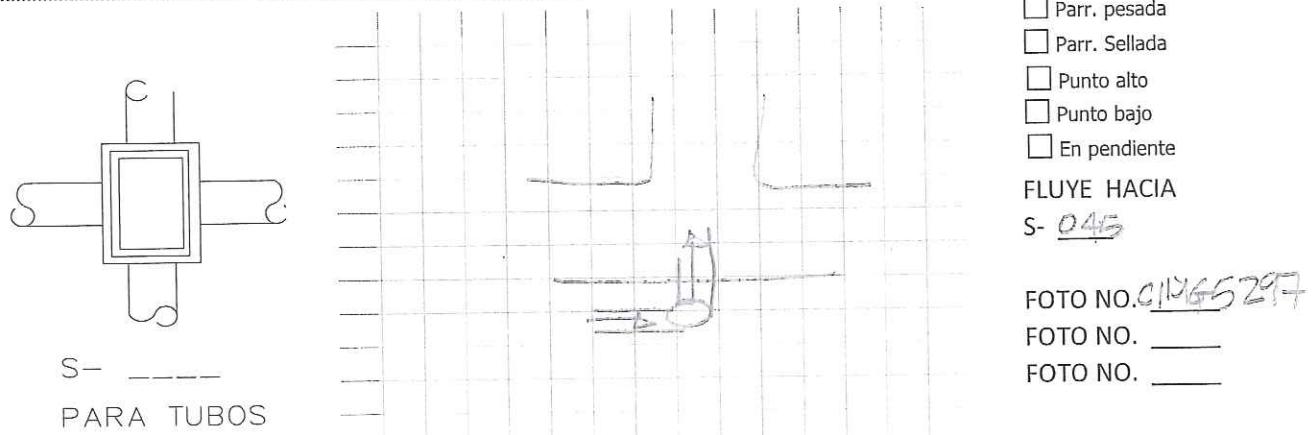

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-11
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISTYA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	T13b	S- 045	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>PACHIN MARIN / SAN ANTONIO</u>	


OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo doble

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Parrillas libres con lluvia se pegan en la tapa.
No encuentro gotero. Distancia de Ollana.
Alumina pasa.

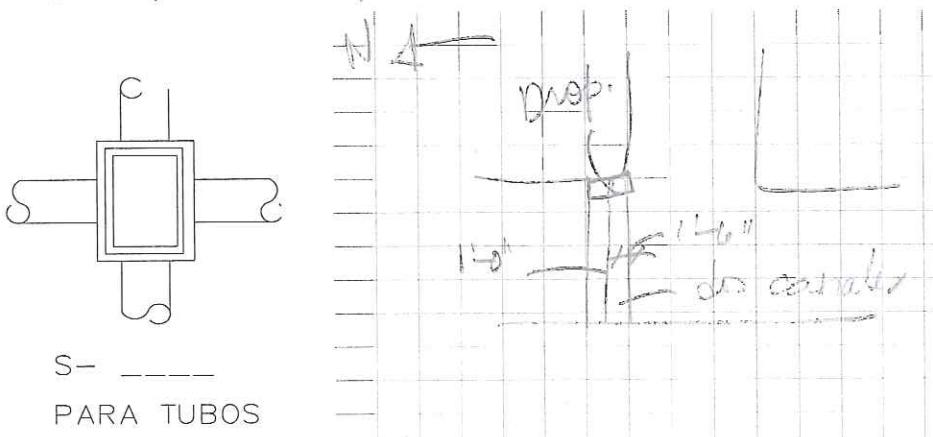

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C110-5298
 FOTO NO. C110-5299
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: PRIMERA VISITA ACCION INMEDIATA LIMPIEZA, DESTAPAR ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 046	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>PACHIN MARIN / SAN ANTONIO</u>	


OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple peq. 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

lluvia pendiente

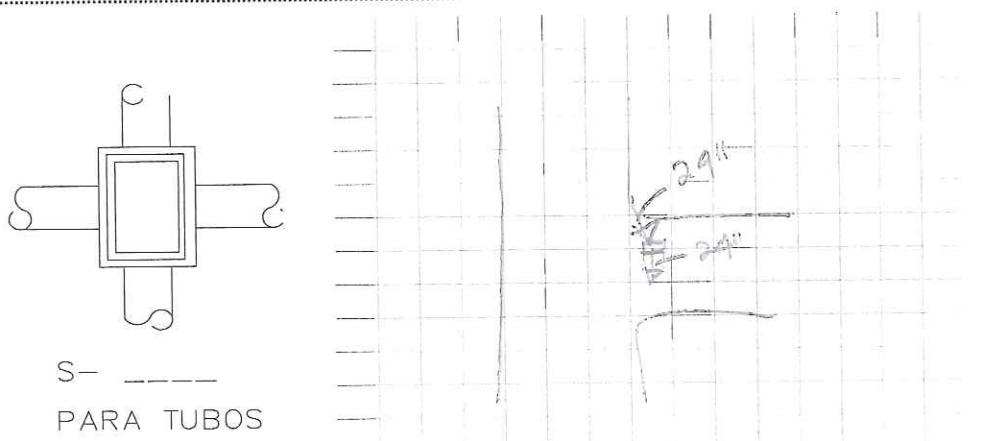

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CN6-5300
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	S- 047		Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>PACHIN MARIN / SAN ANTONIO</u>	


OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = <u>24 mts</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = <u>29 mts</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input checked="" type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Formento, colapso en la salida del curvo en la

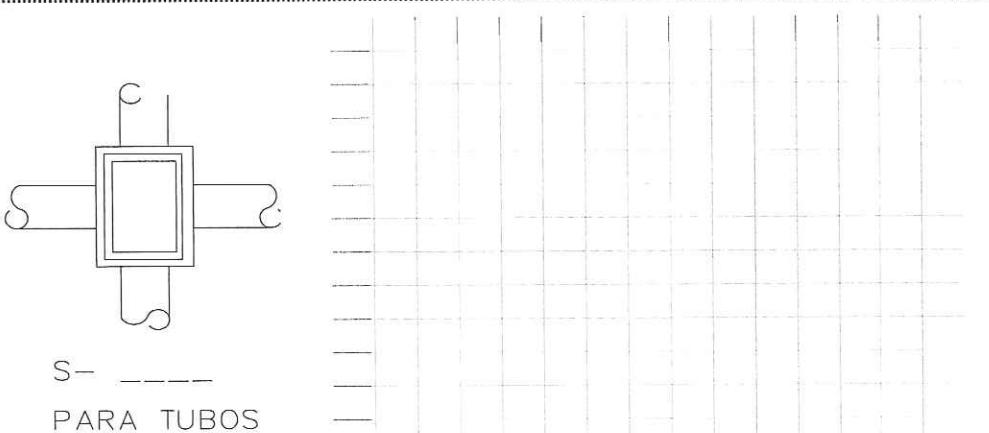

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. 0145-5301

FOTO NO. 0145-5302

FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

- LIMPIEZA/DESTAPAR SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

*Retirar arena
oficina
B.C.*

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J 13 b	S- 048	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	PACHIN MARIN / SAN ANTONIO

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = <u>24" Entro</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = <u>24" Salida</u> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

.....

.....

.....

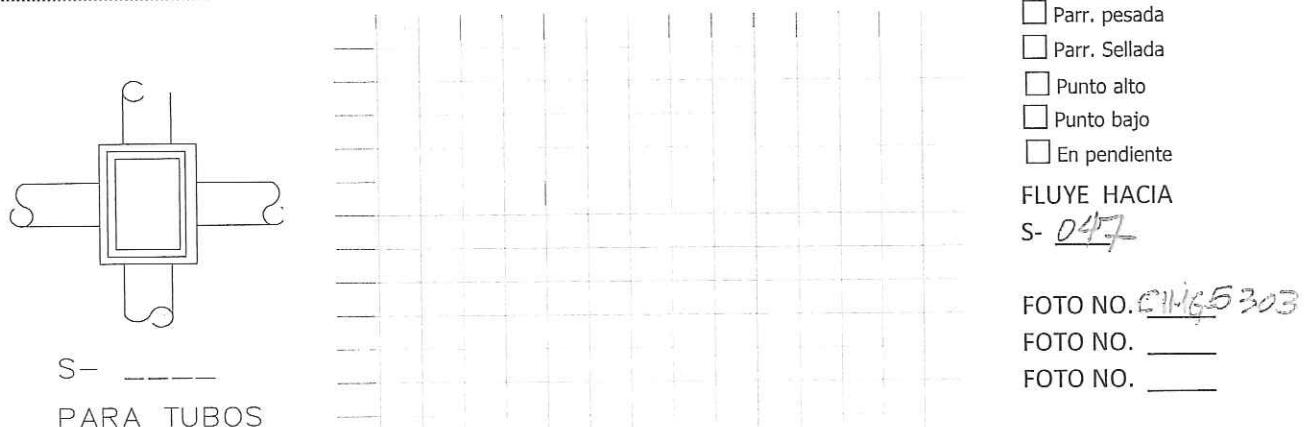

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

.....

.....

.....

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 049	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>PACHIN MARIN / SAN ANTONIO</u>	


OCURRE INUNDACION SINO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = <u>24"</u> malida | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = _____ | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Estrechez por la alta llana

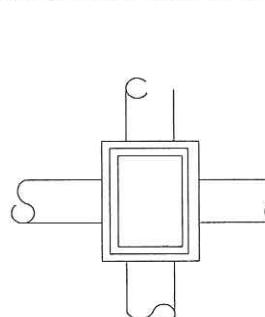

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CJIS-5304

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	S12b	S- 050	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	<u>CALLE SAN ANTONIO</u>

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS


Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Inundacion

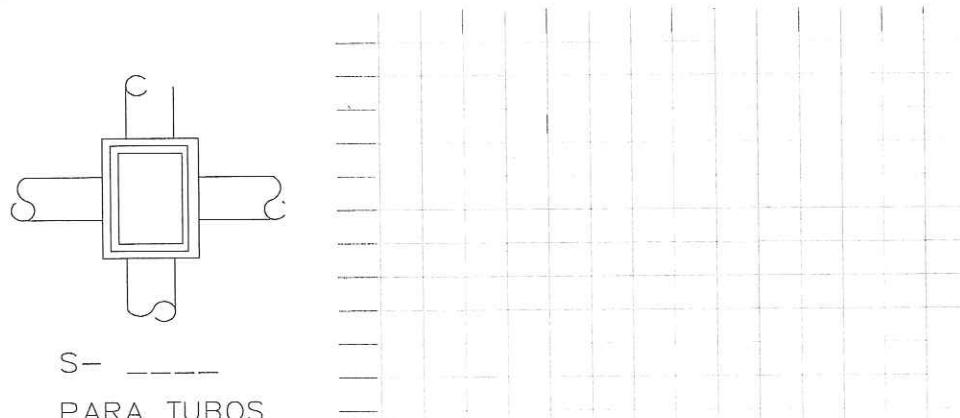

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. 5305
 FOTO NO. 5316
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA/DESTAPAR H-H

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	S13b	S- 051	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>CALLE SAN ANTONIO</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

.....


.....

.....

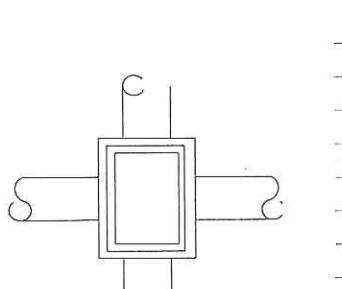

S- _____

PARA TUBOS

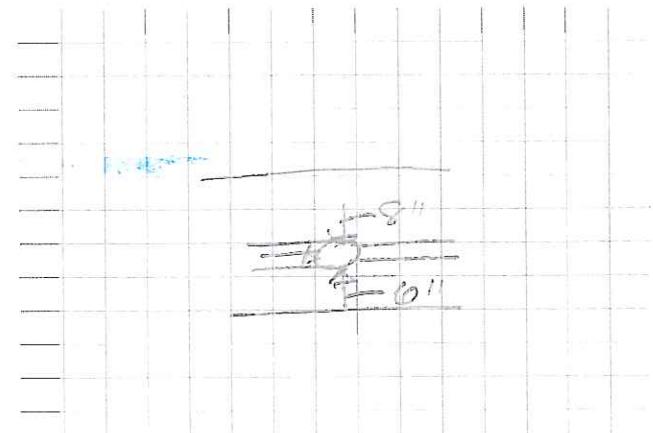

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. C146-530

FOTO NO. C146-5308

FOTO NO. C146-5309

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
- SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	JBb	S- 052	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION: <u>Calle San Antonio</u>	

OCURRE INUNDACION NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE FUERTE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 2.5' x 30' 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

.....

.....

.....

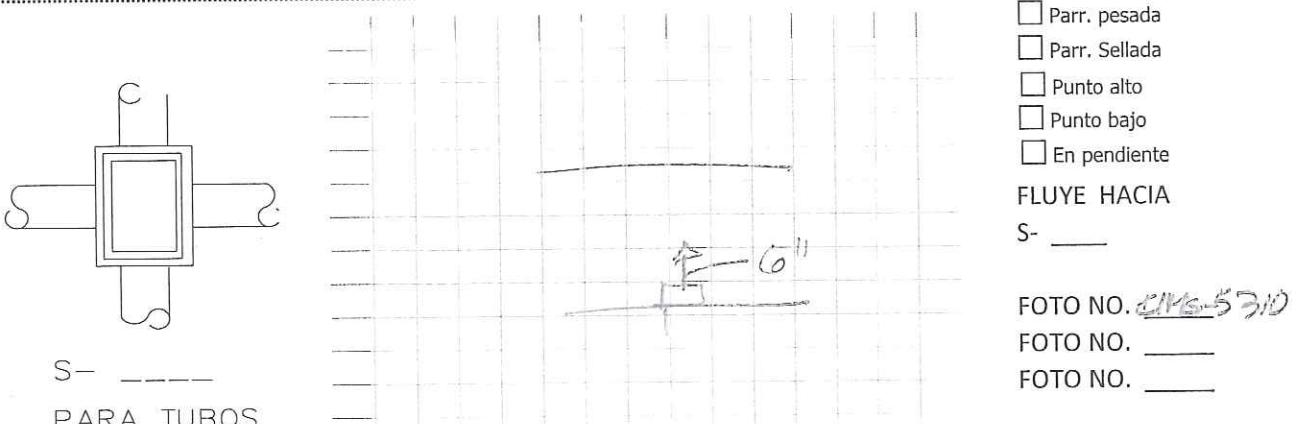

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

.....

.....

.....

.....

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	S136	S- 053	Hato Rey

SECTOR	Floral Park
CALLE / UBICACION:	<u>CALLE SAN ANTONIO</u>


OCURRE INUNDACION S/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **FUERTE**
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| 10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Existe un tubo de salida de 8"
para agua pluvial que no tiene cobertura.

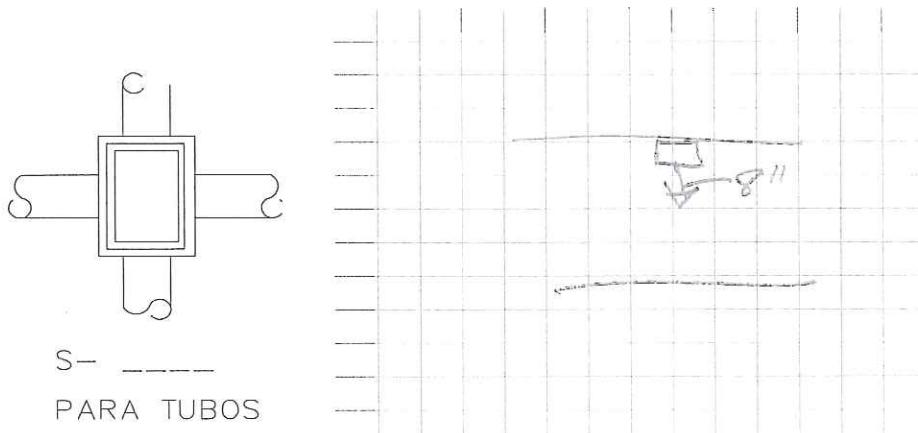

- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. C11G-5311
 FOTO NO. C
 FOTO NO.

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S - 054	HATO REY

SECTOR	FLORAL PARK
CALLE / UBICACION:	SAN ANTONIO 150

OCURRE INUNDACION	<input type="checkbox"/> SI/NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE		
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input checked="" type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> HW <input type="checkbox"/> CROSS INLET	<input type="checkbox"/> COMBINADO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> Existe pero no esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial		
<input type="checkbox"/> No existe pero esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario		
	<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo			


CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <u>2'</u>	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <u>2' x 18</u>	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

mv
28


DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de sedimento. Se recomienda limpieza.

Estructura poco prof.

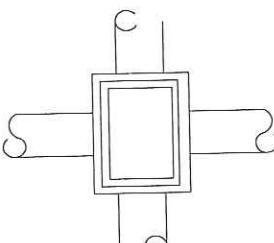

S- _____

PARA TUBOS

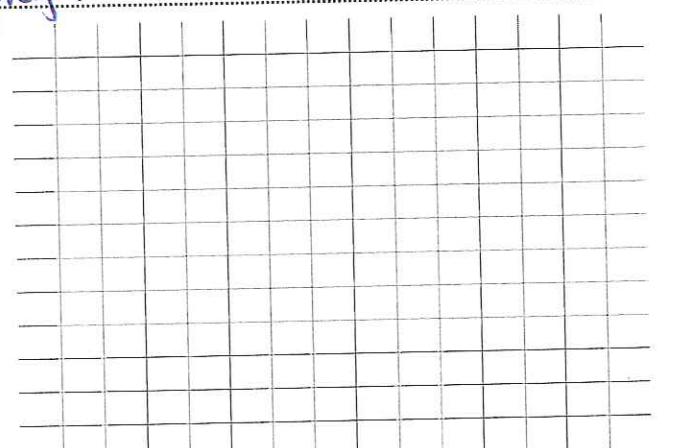

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG 6464

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA
- ACCION INTERMEDIA
- LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

SEGUNDA VISITA

LIMPIEZA DESTAPAR

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

.....

.....

.....

.....

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	I13b	S- 055	HATO REY


SECTOR	FLORAL PARK
CALLE / UBICACION:	SAN ANTONIO 155

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Sellado. No se pudo abrir

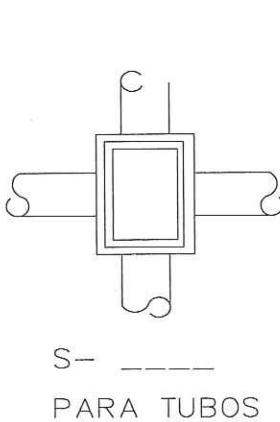

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG
FOTO NO. CIMG
FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR *Tapa*
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 056	HATO REY


SECTOR	FLORAL PARK
CALLE / UBICACION:	SAN ANTONIO 159

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Sellado. No se pudo abrir

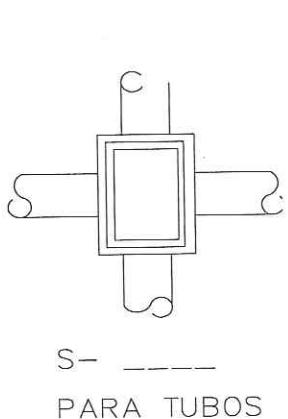

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG
FOTO NO. CIMG
FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR Tapa.
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S - 057	HATO REY


SECTOR	FLORAL PARK
CALLE / UBICACION:	SAN ANTONIO <u>No. 159</u>

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <u>3 x 18</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <u>34</u> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Un poco sucia la estructura,
Tiene cucarachas en el interior.

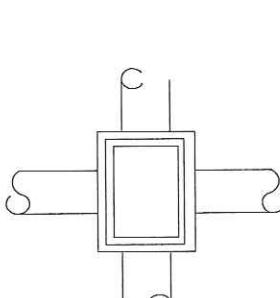

S- _____

PARA TUBOS

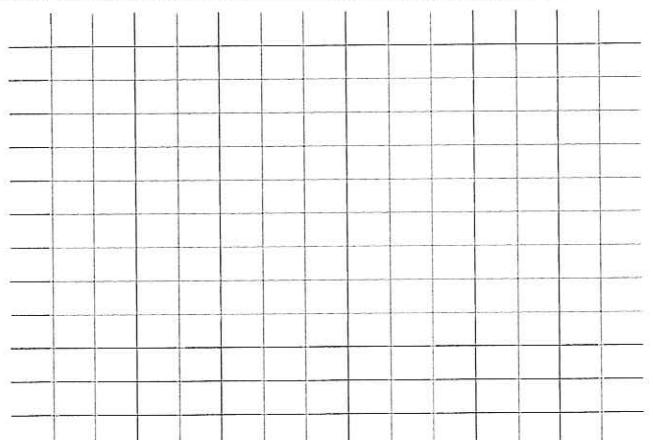

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG 6465

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA
 - ACCION INTERMEDIA
 - LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA
 - LIMPIEZA, DESTAPAR
 - ESTUDIO H-H
- SEGUNDA VISITA
 - SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J136	S- 058	HATO REY


SECTOR	FLORAL PARK
CALLE / UBICACION:	SAN ANTONIO 165

OCURRE INUNDACION	<input type="checkbox"/> SI/NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE		
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input checked="" type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> HW <input type="checkbox"/> CROSS INLET	<input type="checkbox"/> COMBINADO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> Existe pero no esta en plano MSJ	<input checked="" type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial		
<input type="checkbox"/> No existe pero esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario		
	<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo			

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <u>18</u>	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene mucha agua acumulada

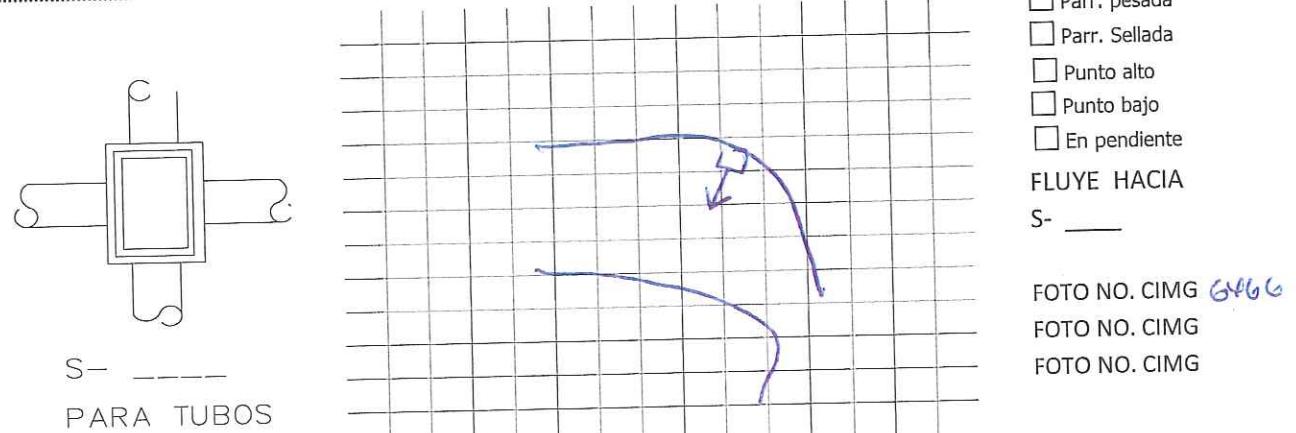

RECOMENDACION:	<input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO
	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA/DESTAPAR	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISTA	<input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S- 060	HATO REY


SECTOR	FLORAL PARK
CALLE / UBICACION:	SAN ANTONIO <u>No. 165.</u>

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = <u>18</u>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <u>18</u>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <u>24</u>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Este sucio la estructura. Vecino informe que se llene de agua de lluvia. Sanitario este tapado y se desborda y se inundan pluvial. Vecino informe que se inunda.

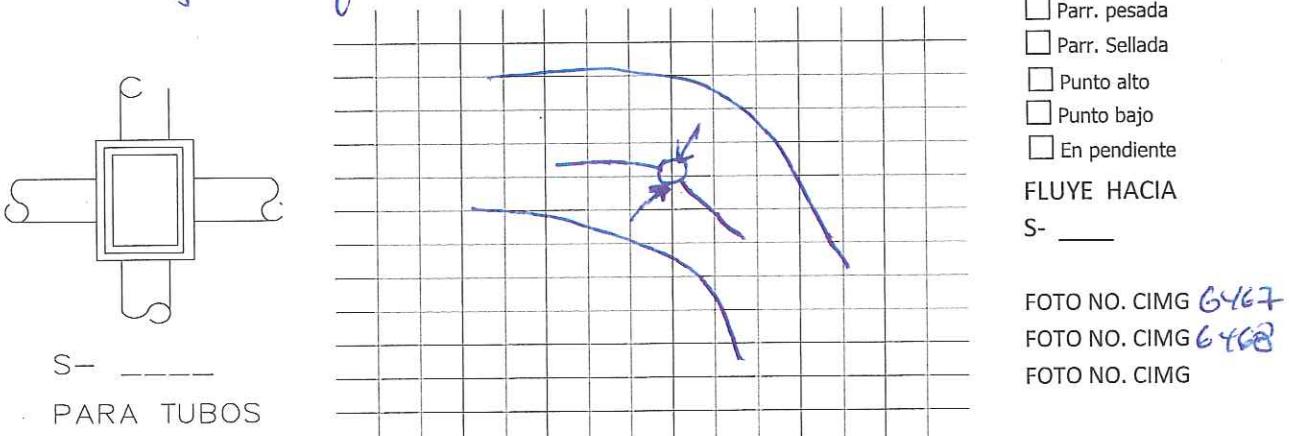

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR ESTUDIO H-H
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	J13b	S - 059.	HATO REY

SECTOR	FLORAL PARK
CALLE / UBICACION:	SAN ANTONIO No. 159

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte.*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple *3'-6" x 5'-6"* 1/4 Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ Doble *1/2* Pluvial/ Sanitario

Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>18'</i>	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Estructura tiene mucha hoja acumulada.

Curb roto. Vecino informe que a una persona se le fue el pie por el roto del curb.

± Se mide 3'

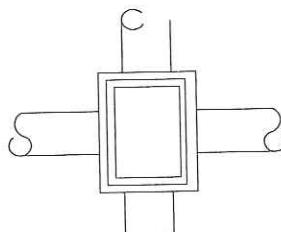

S- _____

PARA TUBOS



- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO. CIMG 6469

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA
- PRIMERA VISITA
- LIMPIEZA/DESTAPAR
- SEGUNDA VISITA
- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
- ACCION INTERMEDIA
- LARGO PLAZO
- ESTUDIO H-H

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	.	S - 061	HATO REY

SECTOR	TRES MONJITAS <i>Floral Park</i>
CALLE / UBICACION:	Int. Calle San Antonio / Italia

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Pareílmeto Tapado.*



RECOMENDACION:

<input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input type="checkbox"/> LARGO PLAZO
<input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA/DESTAPAR	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA	<input type="checkbox"/> ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2		S - 062	HATO REY

SECTOR	TRES MONJITAS	Floral Park
CALLE / UBICACION:	Int.	Calle San Antonio / Italia

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *fuer*
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/>
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Estructura sucia. Parrilla parcialmente tapada.

top den

Vecinos informan que se inundó. debido a que siempre están fregado.

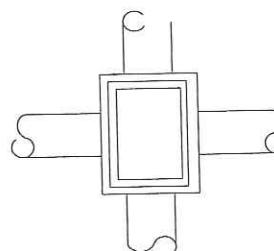

S- _____

PARA TUBOS

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA

S- _____

FOTO NO.CIMG 6471

FOTO NO. CIMG

FOTO NO.CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- ACCION INMEDIATA *limpieza destapar*
- ACCION INTERMEDIA
- LARGO PLAZO
- ESTUDIO H-H

- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



CIMG4959



CIMG4956



CIMG4953



CIMG4960



CIMG4957



CIMG4954



CIMG4961



CIMG4958



CIMG4955



CIMG4968



CIMG4965



CIMG4962



CIMG4969



CIMG4966



CIMG4963



CIMG4970



CIMG4967



CIMG4964



CIMG4977



CIMG4974



CIMG4971



CIMG4978




CIMG4975



CIMG4972




CIMG4979

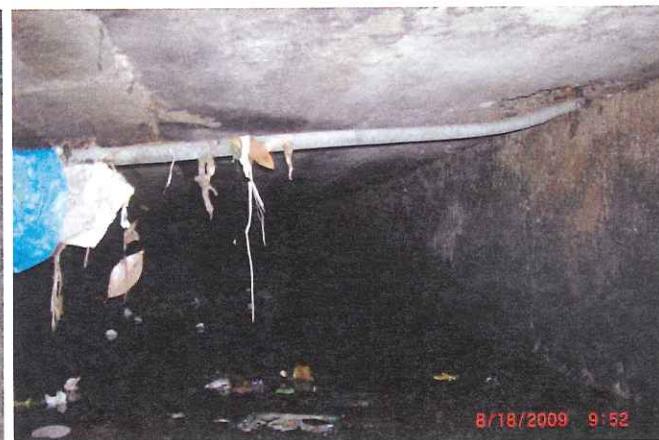

CIMG4976



CIMG4973

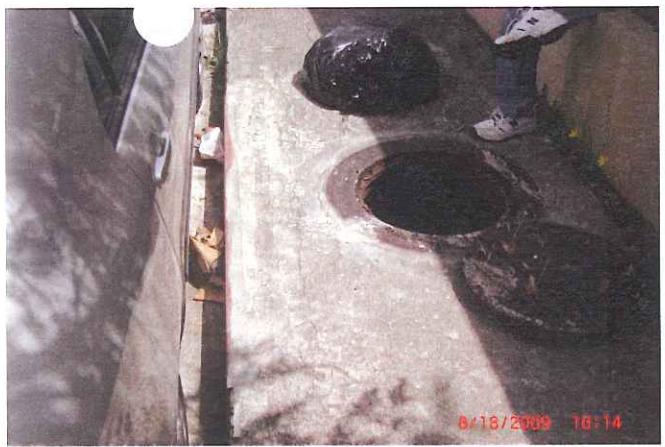

CIMG4986



CIMG4983



CIMG4980



CIMG4987



CIMG4984



CIMG4981



CIMG4988



CIMG4985



CIMG4982



CIMG4995




CIMG4992



CIMG4989



CIMG4996

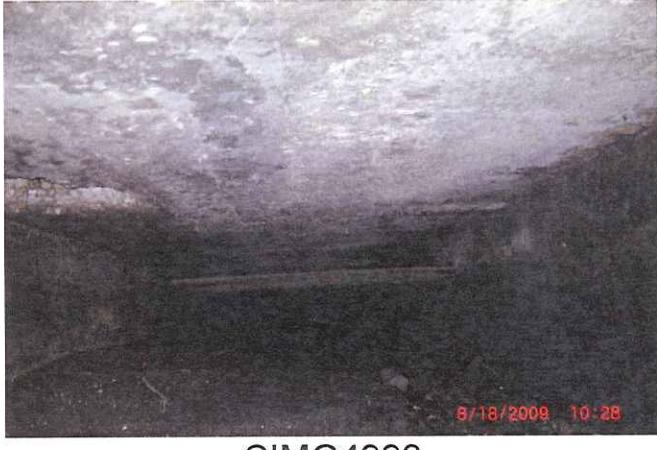


CIMG4993




CIMG4990



CIMG4997

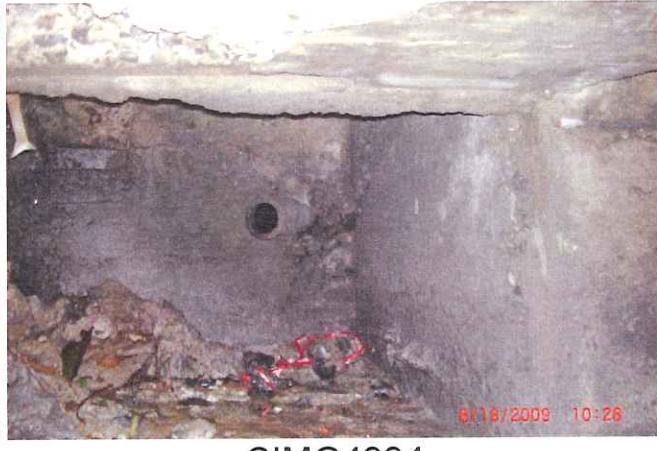

CIMG4994

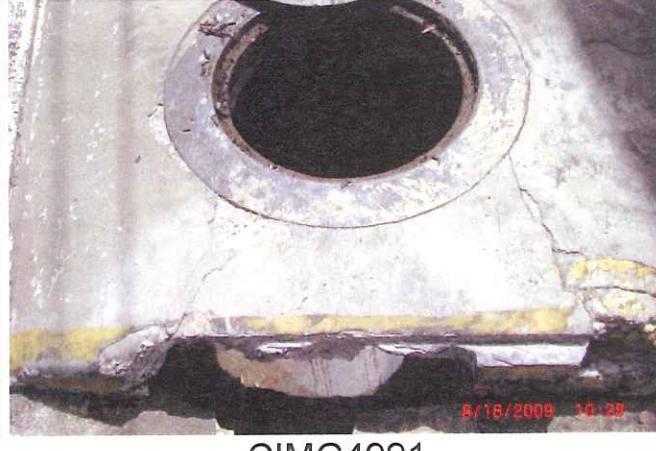

CIMG4991



CIMG5004



CIMG5001



CIMG4998



CIMG5005



CIMG5002




CIMG4999



CIMG5009



CIMG5003

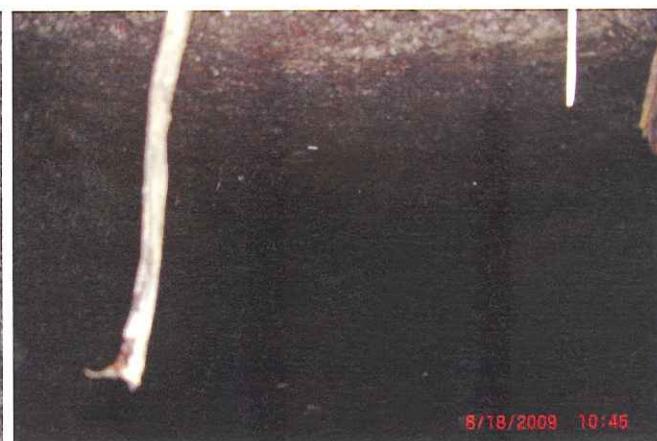

CIMG5000



CIMG5016



CIMG5013



CIMG5010



CIMG5017



CIMG5014



CIMG5011



CIMG5018



CIMG5015



CIMG5012



CIMG5026



CIMG5022



CIMG5019



CIMG5027



CIMG5024



CIMG5020



CIMG5285



CIMG5025



CIMG5021



CIMG5298



CIMG5289



CIMG5286



CIMG5299



CIMG5296




CIMG5287



CIMG5300



CIMG5297

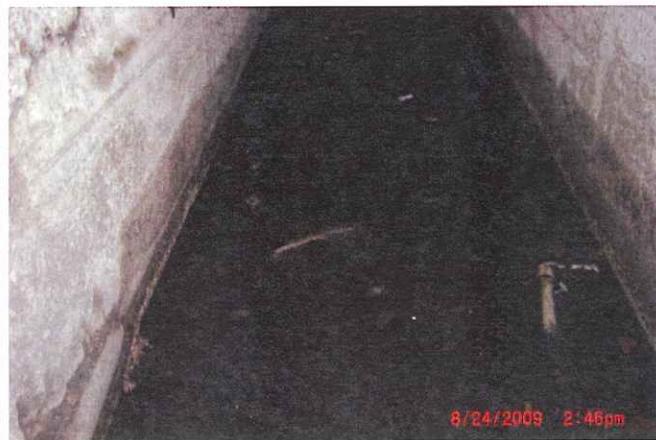

CIMG5288




CIMG5307




CIMG5304



CIMG5301

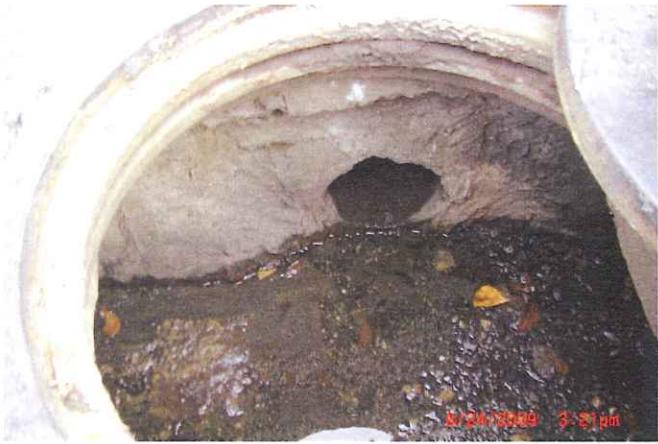


CIMG5308

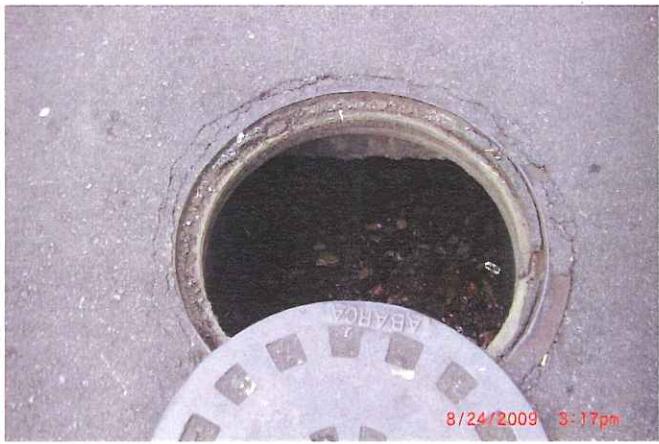

CIMG5305



CIMG5302

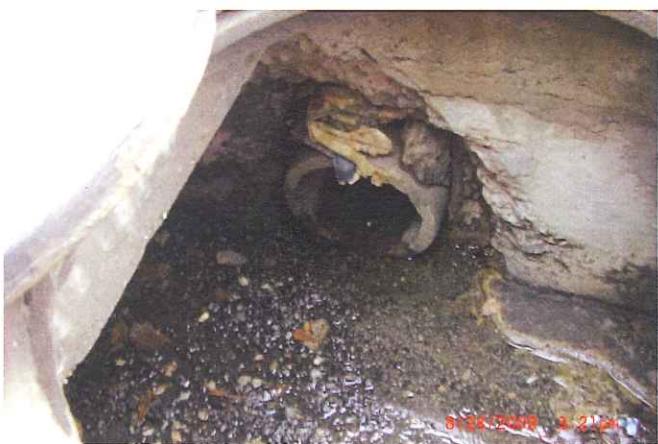

CIMG5309



CIMG5306



CIMG5303



CIMG6468



CIMG6465



CIMG5310



9/28/2009 10:18

CIMG6469



9/28/2009 10:16

CIMG6466



8/24/2009 3:25pm

CIMG5311



9/28/2009 10:30

CIMG6470



9/28/2009 10:17

CIMG6467



9/28/2009 10:08

CIMG6464



9/28/2009 10:31

CIMG6471

